


دانشگاه شهرد

# طراحی سازه‌های فولادی ۲

## مبحث دوم:

# الصالات جوشی

درس: دکتر محمد رضا میرجلیلی

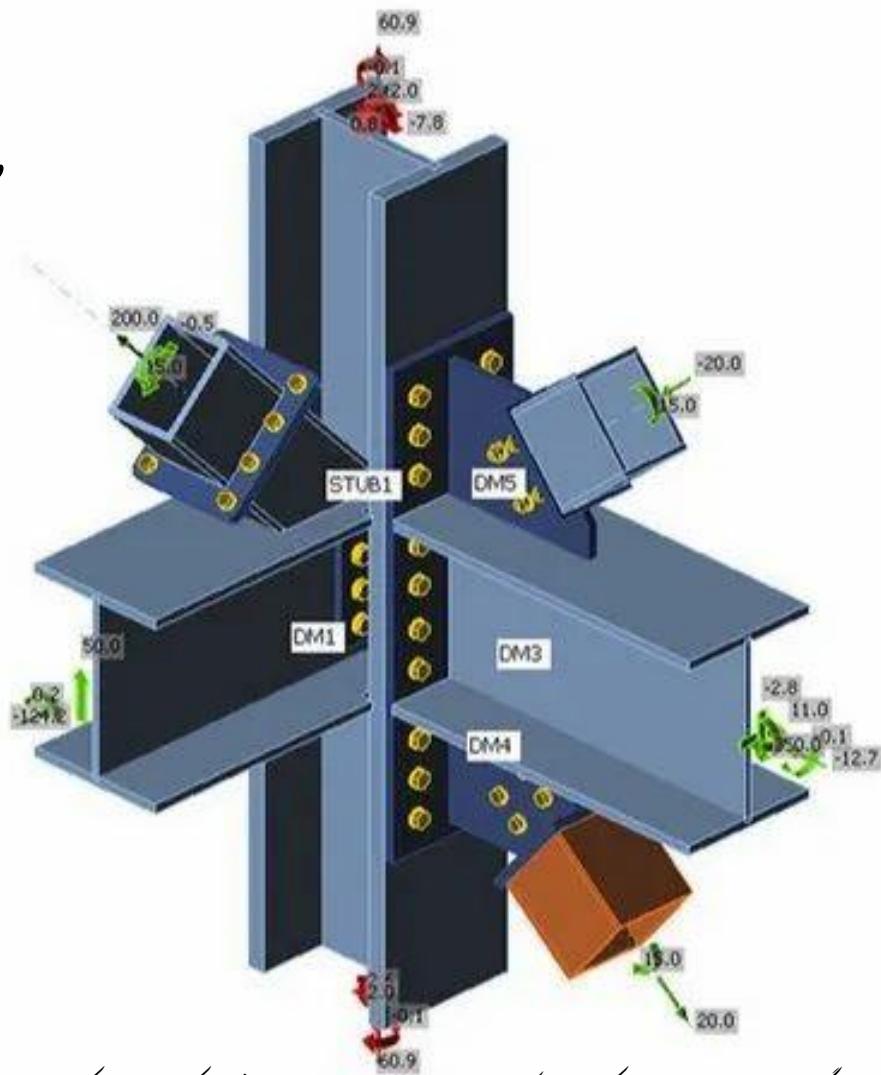

توجه: این دسname برگرفته از جزوء جناب آقای دکتر رحیمی و کتاب طراحی سازه‌های فولادی (جلد ششم) دکتر از هری و دکتر میر قادری می‌باشد. بجز رعایت حقوق ناشر و مولحان لازم است که دانشجویان محترم این کتاب را تهیه کنند، و غیراین صورت مجاز به چاپ و انتشار صفات کتاب نبی باشند.

## ۱-۲ مقدمه

تحلیل علمی و فنی جوشکاری با تکیه بر فرآیندهای مختلف آن به ویژه در مورد اعضای فولادی و در راستای طراحی اتصالات، همواره مورد توجه طراحان بوده است. اغلب سازه‌ها از اعضای مختلفی تشکیل شده‌اند که با روش‌های گوناگونی به یکدیگر متصل می‌شوند. روش‌های گوناگون اتصال اعضای یک سازه به یکدیگر بر حسب نوع فرآیند و یا فن اتصال را می‌توان به روش‌های مکانیکی از قبیل پیچ، پرج و میخ، روش‌های شیمیایی نظیر چسب‌هایمعدنی و آلی و روش‌های متالورژیکی مانند جوشکاری و لحیم‌کاری طبقه‌بندی نمود.

اتصال اعضای یک سازه به کمک حرارت و ذوب شدن موضعی و یکپارچه شدن آن‌ها با و یا بدون فلز جوش را جوشکاری می‌نامند. اتصال جوشی خوب و ایده‌آل به اتصالی اطلاق می‌شود که در آن، خواص مکانیکی مصالح اولیه تحت تأثیر حرارت و ذوب شدن تغییری نکند. امروزه پیشرفت‌های زیادی در روش‌های جوشکاری حاصل شده، به نحوی که جوش دادن انواع فولادهای ساختمانی، فولادهای آلیاژی، ورق‌های نازک و ضخیم و حتی جوشکاری در زیر آب برای سازه‌های دریابی ممکن شده است.

مطلوب اصلی این فصل بر محور روش‌های اتصال توسط فن جوشکاری قرار دارد که شامل انواع فرآیندهای جوشکاری، انواع جوش و اتصالات جوشی در سازه‌های فولادی، مقررات عمومی و اجرایی اتصالات جوشی، علائم قراردادی برای نمایش جوش، تنش‌های مجاز جوش و محاسبه‌ی تنش در اتصالات جوشی می‌باشد. علاوه بر آن ملاحظات ضروری در اجرای اتصالات جوشی نیز ارائه خواهد شد. روش‌های جوشکاری را بر حسب منبع تولید انرژی و طریقه‌ی محافظت جوش در حین اجرا تقسیم‌بندی می‌کنند.



## ۲- فرآیندهای جوشکاری

با استفاده از روش‌های مناسب جوشکاری می‌توان خواص مکانیکی محل اتصال را چنان آماده‌سازی نمود که دست‌یابی به یک جوش ایده‌آل ممکن شود. جوش ذوبی شامل جوش گازی و یا جوش قوس الکتریکی از متداول‌ترین روش‌های جوشکاری در سازه‌های فولادی است. در جوشکاری ذوبی اعضا در محل اتصال توسط حرارت ذوب گردیده و سپس با افزایش مواد جوش به صورت مذاب در آن محل کلیه مواد مذاب با یکدیگر مخلوط شده و با سرد شدن مواد مذاب عمل جوش انجام می‌گیرد. حرارت در جوش گازی توسط گاز و در جوش قوس الکتریکی توسط عبور جریان مستقیم و یا متناوب برق ایجاد می‌شود.

اجرای عملیات جوشکاری می‌تواند به روش‌های دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک انجام شود. در جوشکاری به روش دستی ابزار عملیات جوشکاری و مواد جوش به وسیله دست هدایت می‌شوند.

در جوشکاری به روش نیمه اتوماتیک ابزار و وسایل جوشکاری توسط دست و مواد جوش به وسیله دستگاه هدایت می‌گردد. در جوش تمام اتوماتیک کلیه عملیات جوشکاری از قبیل ابزار و مواد آن به وسیله دستگاه خودکار هدایت می‌شود.

استفاده از جوشکاری اتوماتیک باعث دقت بیشتر در مرغوبیت و یکنواختی جوش خواهد شد. معمولاً در ساخت سازه‌های خاص فولادی نظیر مخازن نگهداری مواد نفتی، کشتی‌ها و برج‌های خنک‌کننده از جوشکاری اتوماتیک استفاده می‌شود.

هر روش جوشکاری مستلزم صرف انرژی لازم، حذف و زدودن آلودگی‌ها از سطح جوش و محافظت سطح جوش در هنگام عملیات جوشکاری می‌باشد.

انرژی مهم‌ترین عامل در روش‌های جوشکاری برای اتصال اعضای سازه‌های فولادی است. همان‌گونه که اشاره شد انرژی و یا حرارت می‌تواند از منابع مختلف نظیر گاز و یا قوس الکتریکی تأمین شود. به جز در موارد معودی نظیر جوش فشاری، جوشکاری از طریق ذوب شدن موضعی قطعات مورد جوش و اغلب همراه با ماده‌ی اضافی انجام می‌شود.


## ۲-۲-۱ جوش گازی<sup>۱</sup>

برای جوشکاری توسط گاز از اکسیژن  $O_2$  و استیلن  $C_2H_2$  با نسبت مساوی استفاده می‌شود. این نوع جوشکاری را جوش کاربید نیز می‌نامند که در کارگاه‌های کوچک جهت تعمیرات جزیی و اتصال ورق‌های نازک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جوشکاری گازی از سیم جوش به عنوان ماده‌ی جوش استفاده کرده و گازها تحت فشار به مشعل جوش هدایت و با هم مخلوط شده سپس در نازل مشعل با دمای حدود ۳۰۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد شعله‌ور می‌شوند تا عملیات جوشکاری انجام شود.

## ۲-۲-۲ جوشکاری توسط قوس الکتریکی<sup>۲</sup>

قوس الکتریکی منبع حرارتی مناسبی برای فرآیندهای جوشکاری است و می‌توان آن را باشد حرارت زیاد تولید کرد. تخلیه‌ی بار الکتریکی بین دو قطب اتصال در میان گاز یونیزه شده، قوس الکتریکی نامیده می‌شود. از نظر جوشکاری دو نوع قوس الکتریکی بر حسب ذوب الکترود (میله‌ی جوش) و یا عدم ذوب آن وجود دارد. چنان‌چه الکترود از جنس کربن یا تنگستن باشد هنگام ایجاد قوس الکتریکی، الکترود ذوب نشده و قوس یا الکترود را غیرصرفی می‌نامند. اگر الکترود از جنس فلز با نقطه‌ی ذوب پائین‌تر باشد همزمان با ایجاد قوس الکتریکی انتهای الکترود ذوب شده و قطرات فلز مذاب می‌توانند از الکترود جدا شوند.

یک مدل ساده از اصول کار جوش قوس الکتریکی در شکل ۲-۲ رسم شده است.

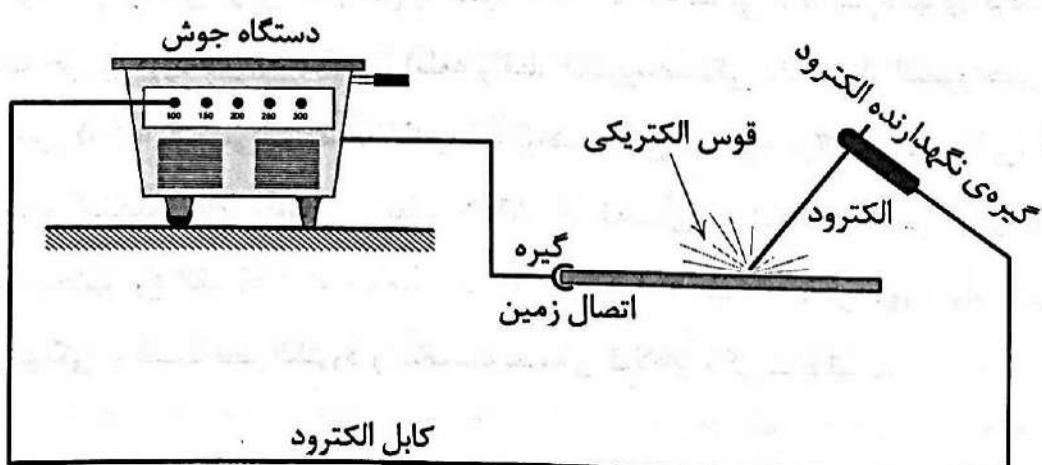

شکل ۲-۱ - مدار جوش قوس الکتریکی

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

ماشین جوش می‌تواند جریان الکتریکی لازم را برای ایجاد قوس فراهم کند. این جریان ممکن است متناوب (A.C) و یا مستقیم (D.C) باشد. در اوایل چون با جریان متناوب مشکل عدم پایداری قوس به وجود می‌آمد تنها از جریان مستقیم برای ایجاد قوس الکتریکی استفاده می‌شد. این مشکل اکنون با افزودن ترکیبات مناسب در پوشش الکترود برطرف گردیده است. بدین ترتیب هر دو نوع منبع قدرت برای تولید جریان الکتریکی امکان‌پذیر است، لیکن بر حسب امکانات و شرایط موجود یکی از این دو نوع جریان الکتریکی انتخاب می‌شود. در هر دو نوع مولد قدرت باید تدبیری اتخاذ شود تا جریان الکتریکی موجود در قوس در حین جوشکاری قابل کنترل باشد. در دستگاه‌های جوشکاری متناوب، جریان معمولاً از یک ترانسفورماتور تکفازی قابل تنظیم فراهم می‌شود و توسط یک مدار جریان بسته و یک رئوستا این عمل انجام می‌گیرد در حالی که جریان مستقیم توسط ترانسفورماتور یک سوکننده و یا ژنراتور ایجاد می‌شود. انواع دستگاه‌ها با مولدهای جوش در بازار موجوداند که مدرن‌ترین آن‌ها می‌توانند هر دو جریان متناوب و مستقیم را در دامنه‌ی وسیعی از ولتاژ و آمپر تأمین کنند. جوشکاری تحت ولتاژی کمتر از ولتاژ برق شهر و در محدوده‌ی ۲۰ تا ۴۰ ولت و شدت جریانی بیشتر از برق شهر و در محدوده‌ی ۶۰ تا ۴۰۰ آمپر انجام می‌گیرد.

چون میزان حرارت ایجاد شده با توان دوم شدت جریان رابطه‌ی مستقیم دارد، قوس الکتریکی که با شدت جریان زیاد تولید می‌شود قادر خواهد بود حرارت لازم را برای ذوب فولاد تأمین کند. درجه حرارتی را که در قوس الکتریکی به وجود می‌آید، حدود ۵۵۰۰ درجه سانتی‌گراد و درجه حرارت فولاد در نزدیکی قوس الکتریکی را حدود ۱۹۵۰ درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری کرده‌اند. شدت جریان مورد نیاز به ضخامت قطعه و قطر الکترود بستگی دارد. قطر الکترودهای موجود در بازار بین ۲/۵ تا ۸ میلی‌متر است. الکترودها بر حسب نوع پوشش، ترکیبات شیمیایی، مقاومت آن‌ها، مطابق استانداردهای جوشکاری نظیر AWS<sup>۱</sup> طبقه‌بندی می‌شوند. در بخش بعدی نکاتی در در مورد انتخاب نوع الکترود ارائه خواهد شد. در جدول ۱-۲ شدت جریان مورد نیاز برای ایجاد قوس الکتریکی بر حسب قطر الکترود و ضخامت قطعه‌ی فولادی ذکر شده است.

جدول ۲ - ۱ - شدت جریان لازم بر حسب قطر الکترود و ضخامت قطعه فولادی

شدت جریان (A)	ضخامت قطعه (mm)	قطر الکترود (mm)
۶۰-۱۰۰	۲-۴	۲/۵-۳/۲۵
۱۰۰-۱۵۰	۴-۶	۳/۲۵-۴
۱۵۰-۲۰۰	۶-۱۰	۴-۵
۲۰۰-۴۰۰	۱۰<	۵-۸

## ۲ - ۳ - فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی با محافظت سرباره<sup>۱</sup>

فرآیندهای مهم جوشکاری در این گروه، که قوس الکتریکی تأمین‌کنندهی حرارت برای ذوب و سرباره وظیفه‌ی حفاظت و تمیز نگهداری مذاب جوش در موضع اتصال را بر عهده دارد، قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین فرآیندها در این گروه جوشکاری با الکترود یا قوس الکتریکی دستی<sup>۲</sup> است.

### ۲ - ۳ - ۱ - جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار<sup>۳</sup> (SMAW)

جوشکاری قوسی توسط الکترود کربن در سال ۱۸۸۱ شروع و پس از آن در سال ۱۸۸۸ توسط میله‌ی فولادی ادامه یافت. جوش حاصل به علت ورود ناخالصی‌هایی نظیر اکسیژن و ازت دارای کیفیت و خواص نامناسبی بود. در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم پیشرفت‌هایی در خصوص تولید الکترودهای مناسب جوشکاری حاصل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ از صدهای بیستم (۲۰) میلادی این پیشرفت‌ها چشمگیر شد و تاکنون ادامه دارد. جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار یکی از ساده‌ترین، متداول‌ترین و به عبارتی کارآمدترین روش‌هایی است که برای جوشکاری در سازه‌های فولادی متعارف از آن استفاده می‌شود. این روش به نام جوشکاری با الکترود دستی نیز نامیده می‌شود. این روش جوشکاری با ذوب فلز پایه، فلز الکترود و روکش آن همراه است و فلز الکترود به عنوان یک ماده‌ی پرکننده عمل می‌کند. در موقع برقراری قوس الکتریکی و ذوب شدن فلز مبنا و الکترود، قسمتی از پوشش الکترود به گاز محافظ و بخشی دیگر به گل یا سرباره تبدیل می‌شود. روکش الکترود مخلوطی گل‌مانند از

1- Flux Shielded Arc Welding


2- Manual Metal Arc Welding (M.M.A.W)

3- Shielded Metal Arc Welding (S.M.A.W)

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

سیلیکات‌های سخت‌کننده مانند فلورایدها، کربنات‌ها، اکسیدها، آلیاژهای فلزی و سلولز است که در بخش بعد نقش روکش الکترود و نیز انواع آن بر حسب نوع پوشش شرح داده می‌شود.

شکل ۲-۲ انجام عملیات جوشکاری دستی با الکترود روکش دار را که همراه با ایجاد حوضچه مذاب قوس و حفاظت گازی است نشان می‌دهد.

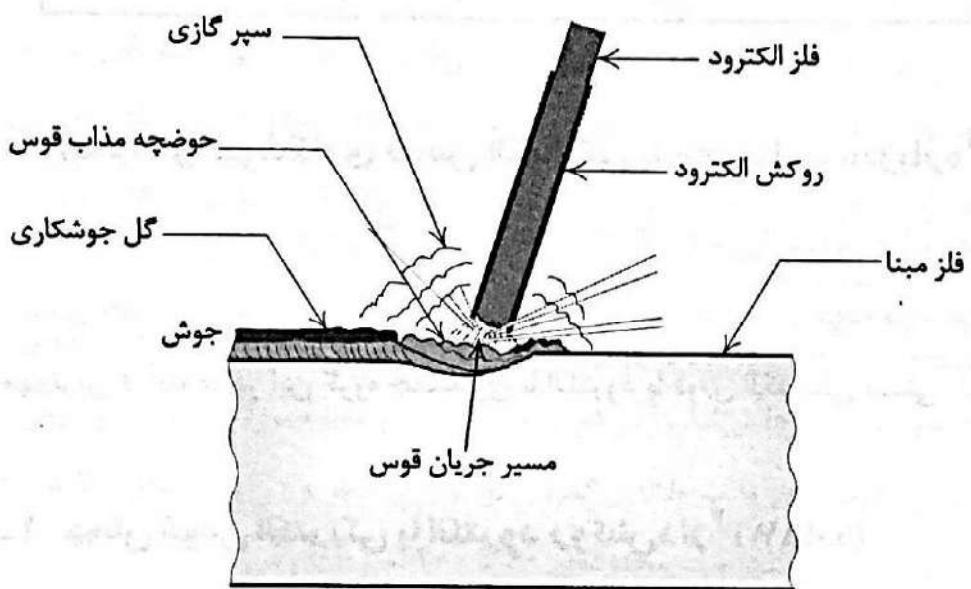


شکل ۲-۲ - جوشکاری با الکترود روکش دار

### ۲-۳-۲ جوش قوس الکتریکی زیرپودری<sup>۱</sup> (SAW)

در این روش جوشکاری از الکترود بدون روکش (لخت) و پودر به عنوان ماده‌ی محافظ استفاده می‌شود. این روش ماشینی بوده و ماده‌ی حفاظت‌کننده به صورت یک نوار پودری روی درز جوش ریخته می‌شود و قوس الکتریکی توسط الکترود لخت در زیر این پودر واقع می‌شود و در حین جوشکاری دیده نمی‌شود. شکل ۳-۲ جوش قوس الکتریکی به کمک پودر را نشان می‌دهد.

در شکل ۳-۲ فلز الکترود با جریان برق و ایجاد قوس الکتریکی ذوب شده و عمل جوش انجام می‌شود. در این نوع جوشکاری پودر موجب پایداری و ثبیت قوس الکتریکی شده و حوضچه‌ی جوش را در مقابل هوا محافظت می‌کند. پودر به عنوان سریاره، جوش انجام یافته را در مقابل سردشدن سریع محافظت می‌کند.

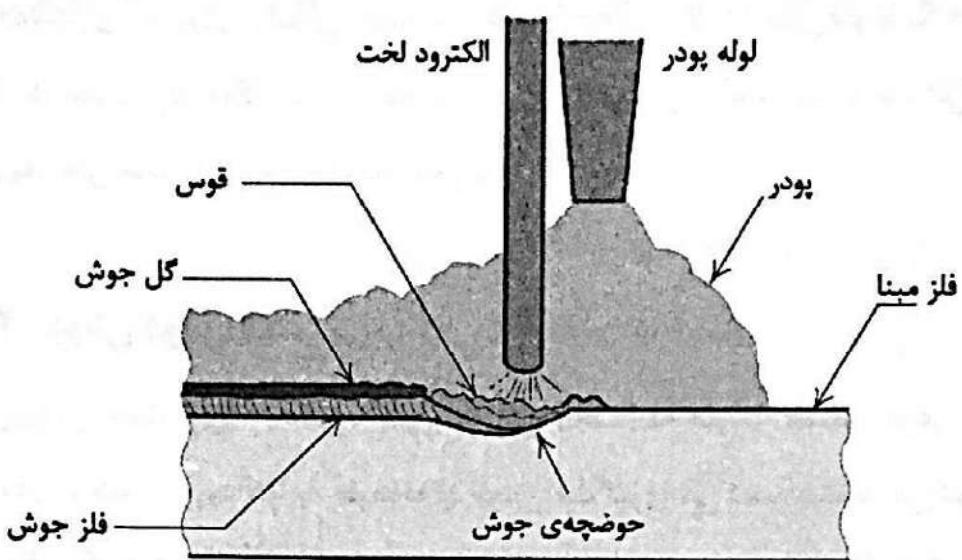

شکل ۲ - ۳ - مراحل جوش قوس الکتریکی به کمک پودر

پودر جوش باید کاملاً خشک بوده و در اثر دما ذوب شده و بر روی جوش یک لایه گل جوش (سرباره) ایجاد کند. پودر مصرف نشده خشک گردیده و مجدداً مصرف می‌شود. در این نوع جوشکاری در واقع پودر نقش روکش در الکترود را ایفا می‌کند و باعث می‌شود عملیات جوشکاری بدون پراکندگی، جرقه زدن و یا ایجاد دود، کامل شود. پودر علاوه بر محافظت حوضچه‌ی مذاب در برابر گازهای هوا، ترکیبات شیمیایی فلز جوش را بهبود داده و به تمیزی فلز جوش کمک می‌کند.

پودرهای جوش در ابتدا ترکیباتی نظیر اکومناسیلیکات منگنز، کلسیم و منیزیم بود که نسبت اکسید منگنز و سیلیسیم به عنوان مشخصه‌ی پودر معروفی می‌شد. به تدریج انواع دیگر پودر که دارای مواد قلیایی بیشتر نظیر اکسید کلسیم هستند تولید و مورد مصرف قرار گرفتند. پایداری قوس الکتریکی با افزودن کمی اکسید تیتانیم بهبود می‌یابد و برای اکسیژن‌زدایی بیشتر و چسبندگی مناسب‌تر، عناصر و ترکیبات خاصی را می‌توان به پودر اضافه کرد.

مشخصات مکانیکی جوش‌هایی که به روش قوس الکتریکی زیر پودری انجام می‌شوند عموماً به همان خوبی فلز پایه هستند و به طور معمول این جوش‌ها یکپارچه بوده و از کیفیت بالایی برخوردارند. شکل پذیری مناسب، مقاومت زیاد در مقابل ضربه، تراکم‌پذیری و مقاومت بودن در مقابل عوامل خورنده از مزایای این نوع جوش است.

جوش زیرپودری برای جوش‌های طویل و ورق‌های ضخیم مناسب است. در حالی که در روش قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار ضخامت جوش در هر پاس (مرحله) حدود ۳ تا ۵ میلی‌متر


## طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

۵۲

است، در جوشکاری زیر پودری امکان جوش ورق‌های با ضخامت تا ۱۵ میلی‌متر با یک عبور جوش وجود دارد. در جوشکاری فولاد در کارخانه و نیز برای جوشکاری اتوماتیک و ماشینی معمولاً از جوشکاری به روش قوس زیر پودری استفاده می‌شود.

### ۲ - ۳ - ۳ جوش قوس الکتریکی با گاز محافظه (GMAW)<sup>۱</sup>

در این روش جوشکاری از الکترود بدون پوشش (لخت) به صورت ممتد و نوعی گاز که به عنوان ماده‌ی محافظه از ورود هوا به حوضچه‌ی جوش جلوگیری می‌کند، استفاده می‌شود. الکترود سیمی از میان یک قرقره عبور کرده و هدایت آن همراه با گاز محافظه توسط یک تپانچه‌ی جوش انجام می‌گیرد (شکل ۲-۴).

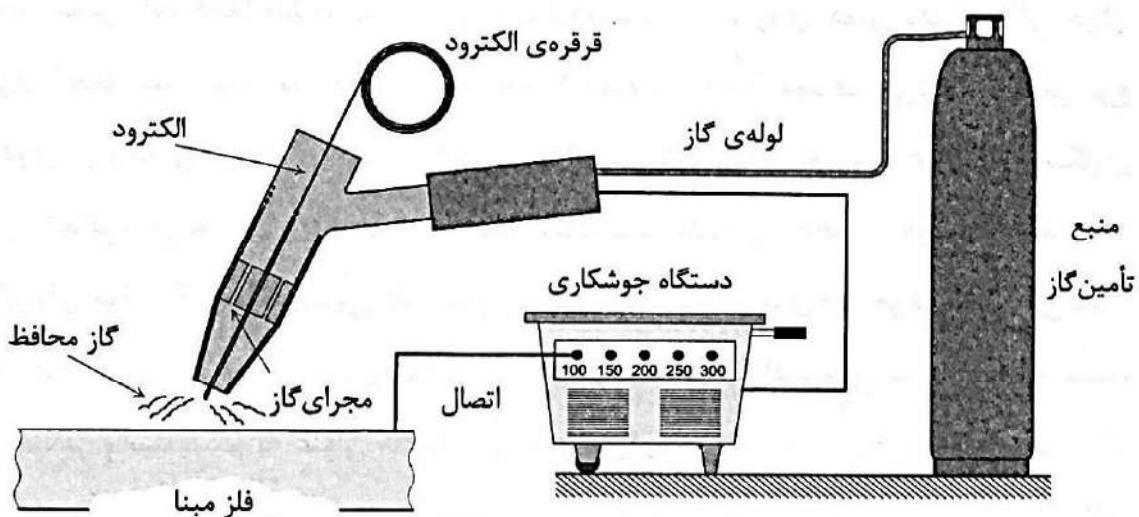

شکل ۲ - ۴ - جوش قوسی با گاز محافظه و الکترود فلزی

گاز به صورت غیرفعال در این روش با ایجاد سپری محافظت حوضچه‌ی جوش را انجام می‌دهد. به طور معمول گازهای مرکب به تنها برای این روش جوشکاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و تنها استفاده از گاز دی اکسید کربن  $\text{CO}_2$  به تنها و یا مخلوط با دیگر گازهای غیرفعال به طور گسترده در این نوع جوشکاری رایج است. گاز محافظه باید مطابق آئین‌نامه‌های مربوطه انتخاب شود. هیچ گل جوشی توسط گاز محافظه در محل جوش باقی نمی‌ماند.

انجام جوش توسط گاز محافظه به دلیل نیاز به تجهیزات و گاز معمولاً در کارخانه‌ها میسر است. این نوع جوشکاری در محوطه‌ی کارگاه به دلیل وجود جریان باد مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

### ۲-۳-۴ جوش قوس الکتریکی با الکترود توپودری<sup>۱</sup> (FCAW)


در این روش جوشکاری، به جای الکترود روکش دار از الکترود ممتد فلزی لوله‌ای شکل که مواد حفاظتی را در داخل خود جای می‌دهد، استفاده می‌شود. مواد حفاظتی همان نقش روکش در روش جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش دار و یا پودر در روش جوش زیر پودری را ایفا می‌کنند. چون برای مفتول‌های قرقره پیچ، حفظ روکش بر روی سیم امکان ندارد از این سپر گازی که به وسیله‌ی پودر مغزی تأمین می‌شود برای محافظت از جوش استفاده شده و حفاظت بیشتر اغلب توسط گاز  $\text{CO}_2$  انجام می‌شود.

### ۲-۳-۵ جوشکاری گاز الکتریکی<sup>۲</sup> (EGW)

در جوشکاری با گاز الکتریکی می‌توان درزهای با وضعیت قائم در ورق‌های ضخیم را با یک عبور جوش پر کرد. جوشکاری گاز الکتریکی یک روش اتوماتیک جوشکاری است و در آن، هم از الکترود ممتد لخت و هم از الکترود توپودری استفاده شده و با دمیدن گاز و یا استفاده از الکترود توپودری، جوش محافظت می‌شود. در این روش شیار جوش از دو طرف توسط دو کفشک که به وسیله‌ی جریان آب، خنک نگهداری می‌شود، احاطه می‌گردد. با ادامه‌ی مراحل جوشکاری کفشک‌ها به سمت بالا حرکت کرده و در نتیجه حوضچه‌ی مذاب از دو طرف به طور کامل محصور شده و از ریزش آن جلوگیری می‌شود.

در شکل ۲-۵ اساس کار جوشکاری به وسیله‌ی گاز الکتریکی نشان داده شده است.

1- Flux-Cored Arc Welding  
2- Electrogas Welding

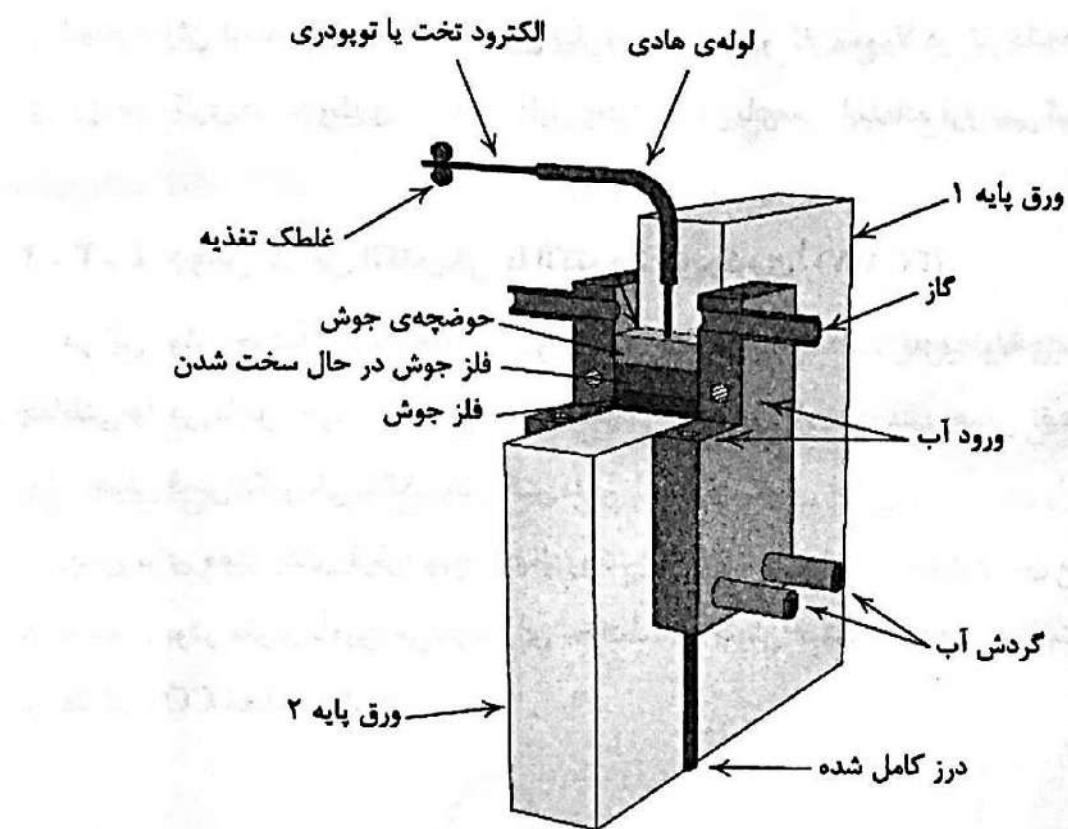


شکل ۲-۵- اساس کار جوشکاری به وسیله‌ی گاز الکتریکی

### ۲-۳-۶ جوشکاری سرباره‌ی الکتریکی<sup>۱</sup> (ESW)

در این روش، جوشکاری توسط حرارت حاصل از مقاومت سرباره‌ی جوش در مقابل جریان الکتریکی انجام می‌گیرد. سرباره‌ی مذاب علاوه بر حفاظت جوش موجب ذوب مفتول و لبه‌های ورق می‌شود. چون سرباره در حالت جامد هادی الکتریسیته نیست، در نتیجه برای شروع جوشکاری به حرارت قوس الکتریکی برای ذوب سرباره نیاز است. لیکن با توجه به اینکه مراحل اصلی جوشکاری توسط حرارت حاصل از مقاومت سرباره در برابر جریان الکتریکی صورت می‌گیرد، این جوش در طبقه‌بندی جوش قوس الکتریکی قرار نمی‌گیرد.

چون سرعت پیشروی جوشکاری در این روش کم است، نوار جوش حاصل بافت درشتی دارد و در نتیجه طاقت نمونه‌ی زخمدار آن کم است. این نوع جوشکاری برای صفحات ضخیم توجیه اقتصادی دارد و با آن می‌توان ورق‌هایی از ضخامت  $2/5$  سانتی‌متر تا  $45$  سانتی‌متر را جوش داد. شکل ۲-۶ اساس کار جوشکاری توسط سرباره‌ی الکتریکی را نشان می‌دهد.

آئین نامه‌ی جوشکاری ساختمانی ایران، نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ از انتشارات دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور جلوگیری از وقوع ترک، حداقل مقدار پیش‌گرمایش و درجه حرارت عبورهای میانی لازم را به استثنای جوشکاری گل میخ‌ها به کمک تفنگ مخصوص، جوشکاری گاز الکتریکی و جوشکاری سرباره‌ی الکتریکی، بر حسب نوع فولاد و روش جوشکاری توصیه نموده که در جدول ۲-۲ ملاحظه می‌کنید. طبق نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ مقادیر مندرج در جدول ۲-۲ در اکثر حالات برای جلوگیری از وقوع ترک کافی است، لیکن در وضعیت‌هایی نظیر گیرداری زیاد، هیدروژن زیاد، حرارت ورودی جوشکاری کم و قرار گرفتن ترکیبات فازی در مرز دانه‌های فولاد که منجر به ساختارهایی با سختی بالا می‌شود، باید دمای پیش‌گرمایش را افزایش داد.

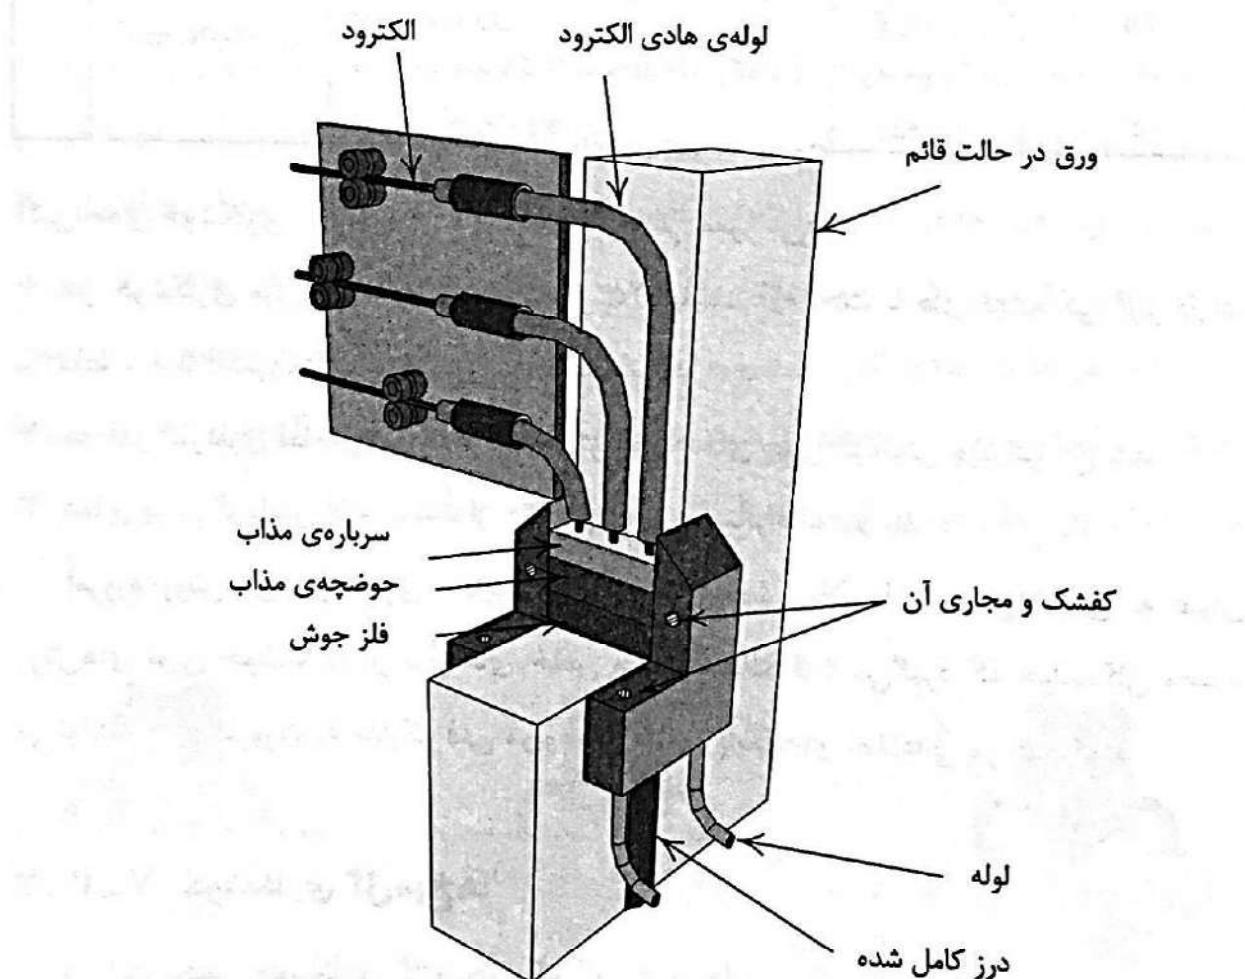

شکل ۲-۶. اساس کار جوشکاری توسط سرباره‌ی الکتریکی

جدول ۲ - ۲ - حداقل پیش گرمایش و درجهٔ حرارت لازم

مشخصات ورق		روش جوشکاری	نوع فولاد	نوع	
حداقل درجهٔ حرارت ورق (سانتیگراد)	حداقل ضخامت ورق (mm)				
۲۰	$\leq 20$	جوش دستی با الکترود روکش دار (غیر از الکترودهای کم هیدروژن)	St37 St52	A	
۶۵	$20 < t \leq 40$				
۱۱۰	$40 < t \leq 65$		St37 St52		
۱۵۰	$t > 65$				
۰	$\leq 20$	جوش دستی با الکترودهای روکش دار کم هیدروژن	$F_y \geq 400 \text{ N/mm}^2$	B	
۱۰	$20 < t \leq 40$	جوش زیرپودری			
۶۵	$40 < t \leq 65$	جوش تحت حفاظت گاز(الکترودفلزی یا تنگستن)			
۱۱۰	$t > 65$	جوش با الکترود توپودری			
۱۰	$\leq 20$	جوش دستی با الکترود روکش دار کم هیدروژن	$F_y \geq 400 \text{ N/mm}^2$	C	
۶۵	$20 < t \leq 40$	جوش زیرپودری			
۱۱۰	$40 < t \leq 65$	جوش تحت حفاظت گاز(الکترودفلزی یا تنگستن)			
۱۵۰	$t > 65$	جوش با الکترود توپودری			

آین نامهٔ جوشکاری موارد زیر را جهت پیش گرمایش مقرر می‌دارد:

۱- در جوشکاری ورق‌ها با ضخامت بزرگتر از ۲۵ میلیمتر که تحت بارهای دینامیکی قرار دارند،

فقط باید از الکترودهای کم هیدروژن استفاده نمود.

۲- هر قدر گیرداری قطعهٔ مورد جوش بیشتر باشد، دمای پیش گرمایش باید افزایش یابد.

۳- دمای پیش گرمایش لازم نیست از ۲۳۰ درجهٔ سانتیگراد بیشتر باشد.

امروزه روش‌های جوشکاری جدیدی مانند روش جوش پلاسما و جوش لیزری به عنوان روش‌های نوین جوشکاری در سازه‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد که خوانندگان محترم می‌توانند بنا به ضرورت به مدارک فنی مربوطه از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی مراجعه کنند.


### ۲-۳-۷ جوشکاری گل میخ‌ها<sup>۱</sup>

در این بخش جوشکاری گل میخ‌ها که کاربرد آن‌ها در جلد پنجم کتاب طراحی سازه‌های فولادی بیان شد به صورت خاص ارائه می‌شود.

گل میخ‌ها از رایج‌ترین برش‌گیرها در ساخت تیرهای مرکب، متشکل از نیم‌رخ‌های فولادی و دال بتنی هستند. گل میخ‌ها توسط یک تفنگ مخصوص یا به وسیله‌ی جوش به بال تیرآهن متصل می‌شوند و علاوه بر انتقال برش موجود بین تیر فولادی و دال بتنی نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و نیز ممانعت از بلند شدن دال بتنی از روی تیر فولادی ایفا می‌کنند.

روش متدائل برای جوش گل میخ‌ها به بال تیر یا فلز، جوش قوس گل میخ است. گل میخ نقش الکترود را در جوشکاری قوسی با الکترود ایفا کرده و در نتیجه قوس الکتریکی بین پایه‌ی گل میخ و بال به وجود می‌آید. امتزاج پایه‌ی گل میخ و بال تیر توسط حرارت ناشی از قوس الکتریکی حاصل می‌شود. برای کنترل عملیات جوشکاری و حرارت حاصل، گل میخ درون یک تفنگ مخصوص قرار گرفته و برای حفاظت حوضچه‌ی مذاب از حلقه‌ی سرامیکی در پای گل میخ استفاده می‌شود. شکل ۷-۲ طرز جوشکاری گل میخ را نشان می‌دهد.

برای جوشکاری گل میخ، آن را داخل یک تفنگ مخصوص قرار داده و جریان برق را برقرار می‌کنند. با کشیدن جزیی قلم به سمت بیرون، قوس الکتریکی ایجاد شده و باعث ذوب هر دو قطعه می‌شود. حوضچه‌ی مذاب در داخل حلقه‌ی سرامیکی تشکیل می‌شود. بعد از لحظه‌ای کوتاه تفنگ حاوی گل میخ را بر حوضچه‌ی مذاب فرو می‌کنند تا مقداری از فلز مذاب به صورت ماهیچه‌ای در اطراف تنہ گل میخ بیرون زند. پس از فشردن گل میخ به حوضچه‌ی جوش عمل جوشکاری انجام و تفنگ برداشته می‌شود. با این عمل و در مدت بسیار کوتاهی، جوش ذوبی با نفوذ کامل بین سطح مقطع گل میخ و بال تیر آهن به وجود می‌آید.

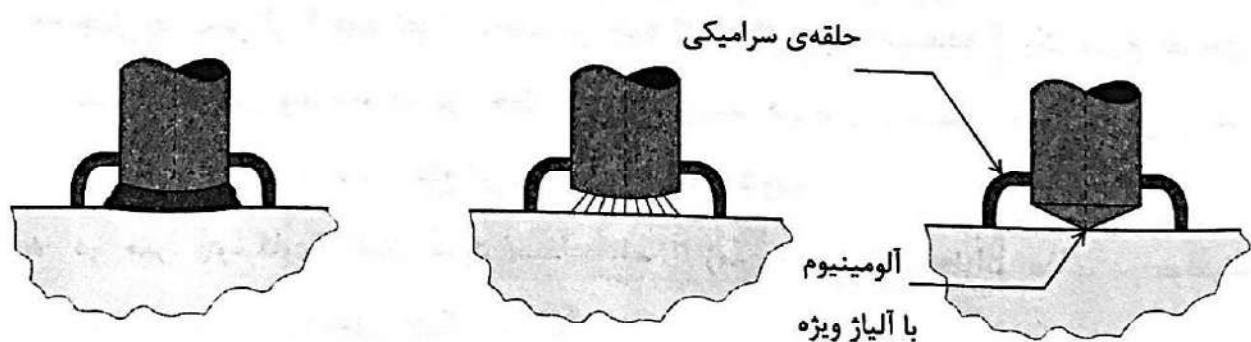

ب - قطع جریان برق

ب - شعله‌ورشدن قوس الکتریکی

الف - شروع اولین جرقه از سر قلم

شکل ۷-۲ - جوشکاری گل میخ

هر چند نکات اجرایی در عملیات جوشکاری و نیز انواع جوش و محدودیتهای ابعاد آنان در بخش‌های بعدی این فصل ارائه خواهد شد، لیکن برای تکمیل بحث جوشکاری گل‌میخ‌ها، ضوابط اجرایی مندرج در نشریه‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این مورد جهت اطلاع خوانندگان ذکر می‌شود.

برای جوشکاری به کمک تپانچه‌ی جوش رعایت نکات اجرایی زیر ضروری است:

- ۱- در حین جوشکاری، گل‌میخ‌ها باید عاری از هرگونه زنگ، زخم ناشی از زنگ‌زدگی پوسته، چربی، رطوبت و مواد مضر دیگر باشند.
- ۲- رنگ‌آمیزی، گالوانیزه کردن و اندود کادمیم پایه‌ی گل‌میخ قبل از جوشکاری مجاز نیست.
- ۳- سطح عضوی که گل‌میخ‌ها به آن جوش می‌شوند باید با برس سیمی و یا هر وسیله‌ی دیگری عاری از هرگونه فلس، رنگ و رطوبت گردد. این‌گونه مواد مضر مانع از انجام جوش مطمئن و خوب می‌شوند.
- ۴- حفاظ قوسی یا حلقه‌ی سرامیکی حفاظ جوشکاری باید به طور کامل خشک باشد. در صورت مرطوب بودن حلقه‌ی سرامیکی باید آن را قبل از استفاده به مدت ۲ ساعت در دمای ۱۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار داد تا به طور کامل خشک شود.
- ۵- حلقه‌ی سرامیکی برای گل‌میخ‌های مدفعون در بتن باید شکسته و برداشته شود.
- ۶- پس از اتمام عملیات جوشکاری، گل‌میخ‌ها باید عاری از هرگونه پیوستگی یا مواد مضری باشند که مانع از عملکرد مورد انتظار آن‌ها خواهد شد. لیکن عدم ذوب در ناحیه‌ی پاشش و شکاف‌های کوچک قابل پذیرش است.
- ۷- چنان‌چه بیش از ۲ عدد تفنگ مخصوص جوشکاری گل‌میخ با استفاده از یک منبع تغذیه‌ی نیرو به کار می‌روند باید در هر لحظه تنها یک وسیله در جریان عملیات باشد و قبل از آغاز جوشکاری با تفنگ دیگر، منبع انرژی باید از نو آماده شود.
- ۸- در حین جوشکاری، تفنگ مورد استفاده باید تا زمان سفت شدن فلزات مذاب در موقعیت اولیه‌ی جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.
- ۹- در شرایطی که دمای فلز پایه از ۱۸- درجه‌ی سانتی‌گراد کمتر و یا سطح جوشکاری مرطوب است باید از انجام جوشکاری خودداری نمود.

- برای جوشکاری گل میخ‌ها توسط یکی از روش‌های جوشکاری قوسی با الکترود روکش‌دار، الکترود توپودری و یا با الکترود فلزی تحت حفاظت گاز، رعایت نکات اجرایی زیر ضروری است،
- ۱- سطوح جوش و مجاور آن باید عاری از هرگونه فلس، گل‌جوش، زنگ‌زدگی، رطوبت، چربی و دیگر مواد مضر باشند.
  - ۲- انتهای گل‌میخ در انجام جوش گوشه باید تمیز باشد.
  - ۳- در انجام جوش گوشه، انتهای گل‌میخ باید دقیقاً مقابله فلز پایه قرار گیرد.
  - ۴- گل‌میخ‌های با قطر ۸ میلی‌متر و بزرگ‌تر باید دارای روکش مناسب به منظور پایداری قوس و جلوگیری از اکسیداسیون در حین جوشکاری باشند. گل‌میخ‌های با قطر کمتر از ۸ میلی‌متر می‌توانند روکش نداشته باشند.
  - ۵- هر گل‌میخ باید دارای یک حلقه‌ی محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.
  - ۶- فلز پایه که گل‌میخ‌ها به آن جوش می‌شوند، باید مطابق ضوابط جدول ۲-۲ پیش‌گرم شود.
  - ۷- در جوشکاری گل‌میخ به روش قوس با الکترود روکش‌دار باید از الکترودهای کم هیدروژن با قطر ۴ یا ۵ میلی‌متر استفاده نمود. استفاده از الکترودهای کوچک‌تر برای گل‌میخ‌های با قطر کمتر از ۱۲ میلی‌متر و در وضعیت‌های غیرمتعارف امکان‌پذیر است.
  - ۸- در هنگام جوش گوشه، حداقل بعد جوش گوشه برای گل‌میخ‌های با قطر کوچک باید مطابق جدول ۲-۳ باشد.

جدول ۲-۳ - حداقل بعد جوش گوشه برای گل‌میخ‌های با قطر کوچک

قطر گل‌میخ (mm)	حداقل بعد جوش گوشه (mm)
۶-۱۱	۵
۱۳	۶
۱۶-۲۲	۸
۲۶	۱۰

## ۲-۴ انواع الکترود و نحوه انتخاب آن‌ها

انتخاب الکترود تا حدودی بستگی به نوع شدت جریانی دارد که برای مصرف قابل دسترسی است. پس از پیدایش فن جوشکاری به این نکته پی برد که میله‌ی فلزی که برای انجام جوشکاری به کار می‌رود باید توسط موادی پوشیده شود تا پایداری قوس الکتریکی بهتر و همچنین جوش با کیفیت مناسب‌تری را تولید کند. ایجاد لایه‌ی نازک آهک بر روی سطح میله‌ی فلزی به طور قابل ملاحظه‌ای خواص قوس را بهبود بخشد. در سال ۱۹۵۶ کیلبرگ<sup>۱</sup> اولین الکترود پوشش‌دار را معرفی کرد و نشان داد که پوشش علاوه بر پایدار کردن قوس اثرات مثبت دیگری هم دارد. امروزه با پیشرفت فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی، انواع الکترودهای کوتاه روبرویش دار که مصرف گسترده‌ای دارند، تولید می‌شود که با انواع اولیه آن قابل مقایسه نیست.

پوشش الکترودها دارای چندین نقش اساسی و خصوصیات ویژه به شرح زیر هستند:

۱- پوشش باید پایدارکننده‌ی قوس الکتریکی باشد. این عمل با ایجاد سپر گازی و جدا کردن هوا انجام و موجب ثبیت قوس می‌شود.

۲- پوشش، یک فضای گازی و لایه‌ی سرباره‌ای را به گونه‌ای به وجود می‌آورد که قوس و حوضچه‌ی مذاب جوش را از ناخالصی‌ها و تماس با آتمسفر حفظ می‌کند و مانع سرد شدن سریع جوش می‌شود.

۳- واکنش‌های سرباره - مذاب فلز - گاز را انجام می‌دهد و با وارد کردن احیاکننده‌ها در فلز جوش باعث بهبود بافت ساختمانی جوش می‌شود.

۴- سرباره باید دارای خواص فیزیکی نظیر چسبندگی، کشش سطحی و .... باشد تا شکل گرده‌ی جوش دارای برآمدگی و صافی مورد نظر باشد.

۵- پس از کنترل سرعت سرد شدن جوش و پس از انجام آن، سرباره که به گل جوش نیز موسوم است به راحتی از سطح جوش جدا می‌شود. کیفیت الکترودها را معمولاً توسط نرخ فلزی که رسوب می‌دهد، خواص مکانیکی جوش حاصل، هزینه‌ی واحد حجم، وزن فلز رسوب داده شده و آسانی کاربرد آن توسط جوشکار می‌سنجند. در پوشش الکترود مصرفی برای جوشکاری فولاد معمولی، عنصری از قبیل سلوزل، بعضی کانی‌ها نظیر اکسید تیتانیم، سنگ آهک، فروسیلیسیم، فرومونگنز، سیلیکات‌های سدیم و پتاسیم به کار می‌روند. پودر آهن نیز در الکترودهای مدرن به مقادیر مختلف ۵ تا ۵۰ درصد در پوشش اضافه می‌شود.

## ۲-۱-۴ انواع الکترود بر حسب نوع پوشش

برای مدت‌های طولانی در کشور انگلستان الکترودها را بر حسب نوع پوشش آن تقسیم‌بندی می‌کردند. تقسیم‌بندی الکترودها بر حسب نوع پوشش به شرح زیر است.

### الف - الکترود سلولزی

پوشش این نوع الکترود از مقدار زیادی سلولز تشکیل شده که در اثر سوختن آن مقدار زیادی هیدروژن جهت محافظت قوس و حوضچه‌ی جوش از آتمسفر تولید می‌شود. حضور گاز هیدروژن در قوس الکتریکی با قدرت یونیزه شدن زیاد، ایجاد ولتاژ بالا در قوس کرده و در نتیجه موجب افزایش انرژی تولید شده گردیده که خود موجب نرخ بالای سوختن و عمق نفوذ مناسب برای جوش می‌شود.

### ب - الکترود رتیلی

اکسید تیتانیم به صورت طبیعی آن «رتیلی» پوشش اصلی این نوع الکترود است. وجود رتیل و عناصر یونیزه کننده در پوشش الکترود استفاده از آن را آسان کرده و نفوذ متوسط همراه با قوس ملایم و آرام را به همراه خواهد داشت. الکترودهای رتیلی اسیدی دارای خواص مکانیکی مناسب بوده و نفوذ جوش را افزایش می‌دهند. استفاده از این نوع الکترود، قطره‌های جوش را ریزتر کرده و در نتیجه سطح جوش را صاف و پلزنی بر روی درز را آسان‌تر می‌کند. الکترودهای رتیلی اسیدی برای جوشکاری عادی در محلهای نامناسب و جلوگیری از ترک‌خوردگی در حالت گرم به کار می‌روند. الکترودهای رتیلی بازی برای جوشکاری فولادهای مقاوم (با کربن زیاد) و اتصالات با صلبیت زیاد ورقهای ضخیم مورد استفاده قرار می‌گیرند و خاصیت شکل‌پذیری جوش آن‌ها مناسب بوده و جوش حاصل به صورت قوس گنبدی است. به علت وجود رتیل و عناصر یونیزه کننده در پوشش الکترود، این گروه الکترود را می‌توان با جریان متناوب هم به کار برد.

### پ - الکترود اسیدی

پوشش این نوع الکترودها شامل اکسیدها و کربنات‌های منگنز و آهن و مقداری سیلیسیم است. این پوشش تولید یک سرباره‌ی حجیم و روان کرده و در نتیجه جوش آن دارای ظاهری صاف و تمیز می‌باشد. سرباره‌ی به راحتی از روی جوش جدا شده و از ایجاد ذرات سرباره‌ی حبس شده در جوش‌های با چند پاس می‌کاهد. با این نوع الکترود می‌توان از جریان متناوب و مستقیم استفاده کرد.

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

### ت - الکترود بازی

الکترود بازی از نظر متالورژیکی مهم‌ترین نوع الکترود است و پوشش آن دارای مقدار قابل ملاحظه‌ای کربنات کلسیم و فلورید و آهک می‌باشد. به علت میزان رطوبت ناچیز در پوشش الکترود، جوش حاصل دارای حداقل مقدار هیدروژن نسبت به سایر الکتروودها است. این نوع الکترود به دلیل تولید فلز جوش با هیدروژن کم برای جوشکاری فولادهای کم آلیاژی که در مقابل ترک‌خوردگی منطقه‌ی مجاور جوش‌حساس هستند بسیار مناسب است. جوش حاصل از الکترودهای بازی دارای مقاومت خوبی در برابر ترک برداشتن گرم بوده و برای فولادهای ضخیم و کربن بالا نیز مناسب است. الکترود بازی شکل‌پذیری جوش را افزایش داده و فلز جوش حاصل دارای خواص مکانیکی خوب در مقابل بارهای ضربه‌ای می‌باشد. استفاده از الکترودهای بازی ممکن است به راحتی سایر الکتروودها نباشد، لیکن از آن‌ها می‌توان در تمام وضعیت‌های جریان یکنواخت و متناوب استفاده کرد. چون این نوع الکترود برای جوش با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای پائین نگهداری میزان رطوبت حتی‌امکان باید آن را در جای خشک نگهداری کرد و توصیه می‌شود قبل از استفاده چند ساعتی آن‌ها را به ویژه در مورد جوشکاری فولادهای آلیاژی در اجاق خشک کن به مدت ۲ تا ۵ ساعت در دمای ۳۰۰ تا ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد قرار داد که البته باید به توصیه‌های سازنده‌ی الکترود توجه نمود.

استفاده از الکترودهای مرطوب امکان تردی و ایجاد حباب در داخل جوش را افزایش می‌دهد. در هر حال لازم است انواع دیگر الکتروودها را نیز در محل‌های خشک که در آن‌ها جریان دارد نگهداری و محل در صورت نیاز باید گرم شود. برای مناطق مرطوب توصیه می‌شود الکتروودها در کارتون با روکش پلاستیکی ضخیم، سالم و بدون درز نگهداری شده و در صورت لزوم قبل از استفاده به مدت ۳۰ دقیقه و در دمای ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد در اجاق خشک کن قرار داده شوند.

### ۲-۴-۲ انواع الکترود بر حسب مقاومت و نحوه‌ی مصرف

آئین‌نامه‌های AWS، ASTM و DIN و نیز آئین‌نامه‌ی جوشکاری ساختمانی ایران (نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸) الکتروودها را براساس مقاومت و نحوه‌ی مصرف آن‌ها طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کرده‌اند. نحوه‌ی شماره‌گذاری آئین‌نامه‌های ASTM و AWS مشابه یکدیگر بوده و آئین‌نامه‌ی جوشکاری ساختمانی ایران نیز این روش را به کار برده است. در این روش شماره‌گذاری که به صورت Eab xx است، E معرف الکترود قوس الکتریکی است.

عدد دو رقمی ab بیان گر مقاومت فلز الکترود بر حسب ksi است. هر  $\text{kg/cm}^2$  معادل  $70/3 \text{ ksi}$  می باشد.  
عدد دو رقمی xx نشان دهندهی حالت های قابل جوشکاری (وضعیت جوشکاری) الکترود و عناصر تشکیل دهنده در روکش الکترود و نوع آن می باشد. در جدول ۴-۲ نمونه هایی از الکترود براساس آئین نامه AWS با ذکر شرایط استفاده و کاربرد ارائه شده است [۱] و [۲].

جدول ۴-۲ - نمونه هایی از الکترود براساس AWS با ذکر شرایط استفاده و کاربرد

نوع	AWS کد	نوع جریان	وضعیت جوشکاری	نتایج جوش
	E6010 E6011 E6012	DCR DCR,AC DCS,AC	F,V,OH,H	سریع سرد شده، نفوذ عمیق، جوش تخت همه موارد جوشکاری
فولاد	E6015 E6014 E6020 E6024 E6027 E7014 E7024	DER,DCS,AC DCS,AC DCR,DCS,AC DCR,DCS,AC DCR,DCS,AC DCR,DCS,AC	F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H	به مقدار کافی سرد شده، نفوذ کم، جوش خوب، حداقل جرقه و ترش
معمولی			F,H	نرخ رسوب بالا، شکاف عمیق، تک پاس
Mild Steel			F,H	پودر آهن دار، نفوذ زیاد، نرخ رسوب بالا
			F,H	پودر آهن دار، نفوذ کم، سرعت زیاد
			F,V,OH,H	پودر آهن دار، نرخ رسوب بالا، تک پاسی و چند پاسی
			F,H	
کم	E6015 E6016 E6018 E7016 E7018 E7028	DCR DCR,AC DCR,AC DCR,AC DCR,AC DCR,AC	F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H F,H	جوشکاری فولادها با گوگرد و کربن بالا که تمایل به ایجاد حفره های گازی و ترکیدگی زیر خط جوش دارند.
هیدروژن				
	E308-15,16	DC,AC	F,V,OH,H	جوشکاری فولادهای زنگنزن ۳۱۰، ۳۰۲، ۳۰۳ و ۳۰۴
	E389-15,16	DC,AC	F,V,OH,H	جوشکاری آلیاز ۳۰۹ در کاربرد در درجات خاص
فولادهای زنگنزن	E310-15,16	DC,AC	F,V,OH,H	جوشکاری فولادهای زنگنزن ۳۱۴، ۳۱۰ جایی که خوردگی بالا و درجات سروپس خاص نیاز است.
	E316-15,16	DC,AC	F,V,OH,H	جوشکاری فولادهای زنگنزن ۳۱۶ کم برای کاهش انتقال کربن به جوش بالا شامل کربن کم برای کاهش انتقال کربن به جوش و خوردگی مرز دانه ها
	E347-16,16	DC,AC	F,V,OH,H	برای جوشکاری همه فولادهای زنگنزن
فولادهای کم آلیازی	E7011-AI E7020-AI E8018-C3 E10013-G	DCR,AC DCR,DCS,AC DCR,AC DOS,AC	F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H F,V,OH,H	برای جوشکاری فولادهای کربن مولیبدن برای فولادهای کم آلیازی استحکام بالا برای جوشکاری فولادهای کم آلیازی استحکام خیلی بالا
				DCR = جریان یکنواخت قطب معکوس
				DCS = جریان یکنواخت قطب مستقیم
				AC = جریان متناوب
				V = تخت، V = قائم، OH = بالای سر یا سقفی، H = افقی

## طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

برای سازه‌های متعارف فولادی در شرایط عادی از الکترودهای پوشش دار با مشخصات E6013 برای فولاد St37 و با مشخصات E7024 برای فولاد St52 استفاده می‌شود. مجدداً تأکید می‌شود ترکیبات الکترود مصرفی در جوشکاری باید دارای خواص فلز مبنا باشد. هنگامی که خواص فلز مبنا با جوش هماهنگی داشته باشد اصطلاحاً فلز با جوش «سازگار» نامیده می‌شود. نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشخصات هندسی و مکانیکی الکترودهای سازگار را بر حسب مشخصات فلز پایه به شرح مندرج در جدول ۵-۲ ارائه می‌کند.

جدول ۵-۲ - الکترودهای سازگار و مشخصات آن طبق نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ [۳]

مشخصات الکترود سازگار			مشخصات فلز پایه	گروه
مقاومت نهایی $\text{kg/cm}^2$	تنش تسلیم $\text{kg/cm}^2$	روش جوشکاری و علامت الکترود		
۴۲۰۰ - ۵۵۰۰	۳۴۵۰	جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار (SMAW) E60XX E70XX E70XX-X	فولادهای نرم در حد St37 $F_y = 2000 \text{ تا } 3000 \text{ kg/cm}^2$ $F_u = 3400 \text{ تا } 4200 \text{ kg/cm}^2$	۱
		جوش قوسی زیر پودری (SAW) F6XX-EXXX F7XX-EXXX F7XX-EXX-XX		
		جوش قوسی با الکترودهای فلزی و تنگستن تحت حفاظ گاز (GMAW,GTAW) ER70S-X		
	۴۱۵۰	جوش قوسی با الکترود توبوپوری (FCAW) E6XT-X E7XT-X		
۴۹۰۰	۴۱۵۰	جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار (SMAW) E7015,E7016 E7018, E7028 E7015-X, E7016-X E7018-X	فولادهای پر مقاومت آلیاژدار در حد St52 $F_y = 3000 \text{ تا } 3800 \text{ kg/cm}^2$ $F_u = 4200 \text{ تا } 4900 \text{ kg/cm}^2$	۲
		جوش قوسی زیرپودری (SAW) F7XX-EXXX یا F7XX-EXX-XX		

۴۹۰۰	۴۱۵۰	جوش قوسی با الکترود فلزی و تنگستن تحت حفاظ گاز (GMAW, GTAW) ER70S-X		
۴۹۰۰	۴۱۵۰	جوش قوسی با الکترود مغزه دار (FCAW) E7XT-X		
۵۶۰۰	۴۶۰۰	جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار (SMAW) E8015-X, E8016-X E8015-X		
۵۶۰۰_۶۹۰۰	۴۷۰۰	جوش قوسی زیر بودری (SAW) F8XX-EXX-XX	فولادهای پر مقاومت $F_y = ۳۸۰۰$ تا $۴۵۰۰$ kg/cm <sup>2</sup> $F_u = ۴۹۰۰$ تا $۵۶۰۰$ kg/cm <sup>2</sup>	۳
۵۶۰۰_۶۹۰۰	۴۷۰۰	جوش قوسی با الکترود مغزه دار (FCAW) E8XTX-X		
۶۹۰۰	۶۴۰۰	جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار (SMAW) E10015-X, E10016-X E10018-X		
۶۹۰۰_۸۳۰۰	۶۱۰۰	جوش قوسی زیر بودری (SAW) F10XX-EXX-XX	فولادهای پر مقاومت متوسط $F_y = ۴۵۰۰$ تا $۵۵۰۰$ kg/cm <sup>2</sup> $F_u = ۵۶۰۰$ تا $۷۰۰۰$ kg/cm <sup>2</sup>	۴
۶۹۰۰	۶۱۰۰_۷۰۰	جوش قوسی با الکترود فلزی و تنگستن تحت حفاظ گاز (GMAW, GTAW) ER100S-X		
۶۹۰۰_۸۳۰۰	۶۰۰۰	جوش قوسی با الکترود مغزه دار (FCAW) E10XTX-X		
۷۶۰۰	۶۷۰۰	جوش قوسی دستی با الکترود روکش دار (SMAW) E11015-X, E11016-X E1118-X		
۷۶۰۰_۹۰۰۰	۶۸۰۰	جوش قوسی زیر بودری (SAW) F11XX-EXX-XX	فولادهای خوبی پر مقاومت $F_y > ۵۵۰۰$ kg/cm <sup>2</sup> $F_u > ۷۰۰۰$ kg/cm <sup>2</sup>	۵
۷۶۰۰	۶۶۰۰_۷۴۰۰	جوش قوسی با الکترود فلزی و تنگستن تحت حفاظ گاز (GMAW, GTAW) ER110S-X		
۷۶۰۰_۹۰۰۰	۶۷۵۰	جوش قوسی با الکترود مغزه دار (FCAW) E11XTX-X		

### ۴-۳-۲ انتخاب نوع الکترود

هر چند برای یک جوشکاری خاص می‌توان از چندین نوع الکترود استفاده کرد، لیکن انتخاب الکترود تا حدود زیادی بستگی به نوع جریان مصرفی قابل دسترسی دارد. عوامل و دیگر نکات مؤثر در انتخاب نوع الکترود به این شرح است،

۱- ترکیب شیمیایی فلز مورد جوشکاری از عوامل مؤثر در انتخاب نوع الکترود است. به عنوان مثال برای جوش دادن فلزات دارای درصد کربن بالا و مقاومت کششی بیش از  $4200 \text{ kg/cm}^2$  الکترود باید از نوع کم هیدروژن و یا با روکش پودر آهن و هیدروژن پائین انتخاب شود.

۲- کیفیت مورد نظر در محل جوش نیز از نکات قابل توجه در انتخاب نوع الکترود است. اگر فاصله‌ی ریشه درز اتصال باز و عمیق باشد باید از الکترودهای مشخصی که سرباره‌ی حجمی تولید می‌کنند، استفاده کرد.

۳- وضعیت جوشکاری نیز از موارد مهم در انتخاب نوع الکترود است. در بخش‌های بعدی وضعیت‌های مختلف جوشکاری تشریح خواهد شد. لیکن به عنوان مثال در جوشکاری در حالت قائم<sup>۱</sup> و یا بالای سر(سقفی)<sup>۲</sup> نوع خاصی از الکترودها قابل استفاده هستند. الکترود ضخیم برای جوشکاری در وضعیت قائم و سقفی مناسب نیست، زیرا کنترل حوضچه‌ی جوش حجمی در این وضعیت جوشکاری مشکل است. حداقل قطر الکترود قابل استفاده در این وضعیت  $4/5$  میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.

۴- مقاومت مکانیکی و ضربه‌ای مورد انتظار جوش نیز از عوامل مؤثر در انتخاب نوع الکترود است.

۵- میزان نفوذ جوش و یا عمقی که برای جوش موردنظر است را می‌توان به عنوان عاملی در انتخاب نوع و اندازه الکترود قلمداد کرد.

۶- هزینه‌ی عملیات جوشکاری نیز در انتخاب نوع الکترود مهم است. میزان بازدهی و نرخ رسوب و قیمت الکترود، پارامترهای مهم در برآورد و مقایسه‌ی هزینه‌های جوشکاری می‌باشند. الکترودهای پودرآهن دارای نرخ رسوب بالا و به طور کلی هزینه‌ی عمل کمتری نسبت به سایر الکترودها هستند، هر چند کمی گران‌تر می‌باشند. در هر حال انتخاب اندازه‌ی الکترود از نظر اقتصادی و عملیات جوشکاری بر حسب نوع اتصال، ضخامت لایه‌ی جوش، وضعیت جوشکاری، شدت جریان مورد نیاز و مهارت جوشکار پارامتر تعیین‌کننده‌ای است.

1- Vertical Position

2- Overhead Position

به عنوان یک قاعده‌ی کلی نباید از الکتروودی که اندازه‌ی آن بزرگ‌تر از ضخامت قطعه است، استفاده نمود. عموماً جوشکاران الکتروود بزرگ‌تر را به علت اینکه می‌توانند جوش را با سرعت بیشتری و با تعداد دفعات تعویض کم‌تری انجام دهند ترجیح می‌دهند و به بیان دیگر علاقه‌مند هستند حتی‌امکان بزرگ‌ترین اندازه‌ی الکتروود را استفاده کنند. در هر حال اندازه‌ی الکتروود مصرفی نباید از میزان مجاز تجاوز نماید. در مورد جوشکاری ورق‌های ضخیم، لبه‌های آماده شده که معمولاً به صورت V یا جناغی و K هستند، باید برای اولین عبور جوش از الکتروود نازک و برای عبورهای بعدی از الکتروودهای ضخیم‌تر استفاده کرد.

## ۲-۵ نکات اجرایی و ایمنی جوشکاری

هدف اساسی در جوشکاری دو یا چند قطعه به یکدیگر، دست‌یابی به اتصال بدون عیب است. آماده‌سازی اجزایی که قرار است به یکدیگر متصل شوند اولین ضرورت برای رسیدن به این هدف است. آماده‌سازی را می‌توان در سه مرحله بدین شرح در نظر گرفت،

۱- استقرار صحیح اجزای یک سازه یا اسکلت فلزی کنار یکدیگر برای عملیات جوشکاری دارای اهمیت است. وضعیت‌هایی که برای اتصال دو یا چند قطعه در هنگام استقرار اجزای یک سازه وجود دارد در بخش‌های بعدی ارائه می‌شود.

۲- پنج زدن لبه‌های مورد جوش مناسب با ضخامت ورق و شرایط کار در بعضی از انواع جوش مانند جوش لب به لب برای اتصال ورق‌های ضخیم ضروری است. لبه‌ها با روش‌های گوناگون نظیر شعله، قوس، سنگ و تراش پنج زده می‌شوند و هر یک مستلزم صرف هزینه‌هایی است که در برآورد هزینه‌ی کلی جوش منظور می‌شود.

۳- لازم است کلیه‌ی ناخالصی‌ها و آلودگی‌ها شامل چربی، رنگها، اکسیدها و پوسته‌ها بر روی قسمت‌های مورد جوش به روش‌های شیمیایی و مکانیکی برطرف شود. به بیان دیگر، سطحی که فلز جوش روی آن رسوب می‌کند باید صاف، یکنواخت و عاری از هرگونه پارگی، ترک، زائد و هرگونه ناپیوستگی که اثر سوء بر کیفیت یا مقاومت جوش می‌گذارد باشد.

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

### ۲-۵-۱ نکات اجرایی جوشکاری

ضمن توجه به شرایط آماده‌سازی عملیات جوشکاری رعایت نکات اجرایی به شرح زیر جهت دست‌یابی به اتصال بدون عیب مؤثر خواهد بود؛

**الف** - دستگاه جوشکاری حتی‌امکان نزدیک قطعات واقع شود و سعی گردد تا از مزاحمت و اخلال کابل‌ها در عملیات جوشکاری اجتناب شود.

**ب** - چنان‌چه جوشکاری در فضای بسته انجام می‌شود، شرایط تهویه‌ی هوا به مقدار کافی موجود باشد. جوشکاری در فضای باز نیز مستلزم توجه به جهت و سرعت وزش باد است.

**پ** - بعد از انتخاب الکترود مناسب از نظر نوع و اندازه، مرحله‌ی بعدی تنظیم کردن آمپر و ولتاژ دستگاه جوش مناسب با الکترود و شرایط کار، اتصال کابل زمین به قطعه، نصب الکترود بر روی گیره‌ی الکترود و استفاده از پوشش‌های ایمنی است.

**ت** - قبل از شروع قوس، جوشکار باید در وضعیتی راحت نسبت به کار قرار گیرد تا کمتر احساس خستگی نماید. به عنوان مثال قرار دادن کابل بر روی شانه‌ها می‌تواند از خستگی ساعد و مج دست بکاهد.

**ث** - پس از شروع قوس الکتریکی که بهتر است ابتدا بر روی ورق‌های قراضه انجام شود جوشکار باید قوس الکتریکی را به داخل محل اتصال جهت دهد تا فلز جوش در محل مورد نظر رسوب داده شود. برای این کار جوشکار باید سه حرکت زیر را همزمان بطور یکنواخت و قبل کنترل انجام دهد:


۱- ثبیت فاصله‌ی نوک الکترود با سطح حوضچه‌ی جوش یا انطباق همزمان ذوب الکترود و حرکت آن به سمت جوش؛

۲- حرکت الکترود و قوس در سرتاسر مسیر جوش؛

۳- در صورت لزوم، حرکت‌های زیگزاگی یا موجی مناسب با وضعیت جوش انجام شوند تا نیروی قوس، فلز مذاب را در محل موردنظر هدایت کرده و سرباره را نیز به اطراف جارو کند.

علاوه بر سه حرکت فوق جوشکار باید الکترود را با زاویه‌ی معینی نسبت به سطح قطعه و امتداد جوش نگه دارد.

شکل ۸-۲ زاویه‌ی مناسب الکترود را در چند حالت مختلف جوشکاری نشان می‌دهد.

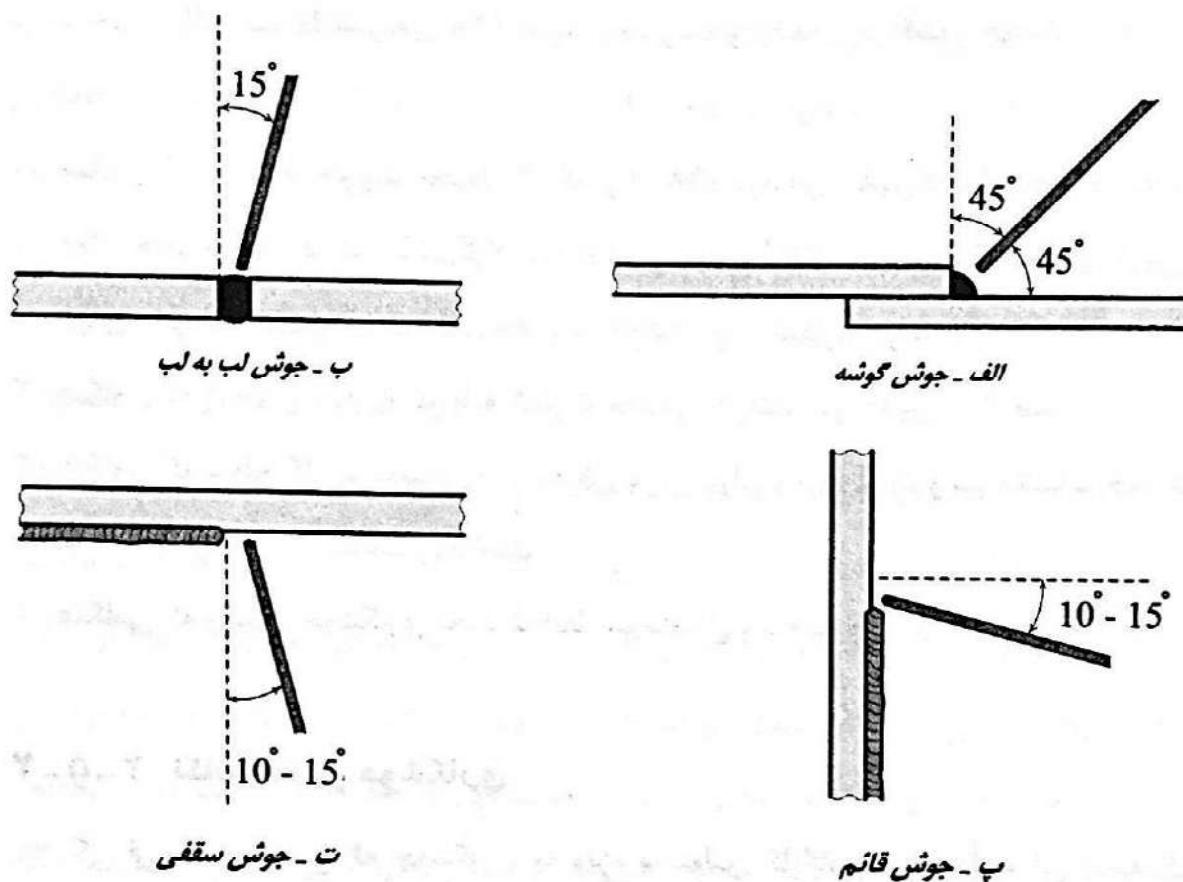

شکل ۲-۸- وضعیت مناسب الکترود در حالات مختلف جوشکاری

وضعیت مناسب الکترود به جوشکار اجازه می‌دهد تا حفره‌ی کاسه‌ای شکل قوسی را مشاهده نموده و از حرکت ناخواسته‌ی سرباره به طرف قوس جلوگیری کند. علاوه بر آن وضعیت صحیح الکترود موجب کاهش ذرات حبس شده‌ی سرباره‌ی جوش و تقلیل سوختگی گوشه‌ای در جوش می‌شود.

ج - اگر لازم باشد چندین عبور و لایه‌ی جوش کنار و یا روی هم اجرا شود باید سرباره از روی لایه‌های قبلی کاملاً پاک شود. در مواردی که عبورهای جوش کنار یکدیگر قرار می‌گیرند به منظور حذف زاویه‌ی تند دو عبور و کاهش موضع تمرکز تنش، لازم است تا هر عبور بر روی حداقل  $\frac{1}{3}$  عبور قبلی قرار گیرد.

ج - در جوشکاری قطعات نازک بهتر است از جریان الکتریکی مستقیم و الکترود مثبت استفاده شود. در وضعیت قائم عملیات جوش از پائین به بالا انجام می‌گیرد (شکل ۲-۸-پ). زدن خال جوش‌ها برای نگهداشتن صحیح لبه‌ها باید حتی‌الامکان کوچک، نزدیک به یکدیگر و پشت ورق باشد.

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

در هر حال مطابق ضوابط نشریه‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جوشکاری در شرایط زیر مجاز نیست،

۱- هنگامی که درجه‌ی حرارت محیط کار کمتر از ۱۸- درجه‌ی سانتی‌گراد است. برای محیط با دمای صفر تا ۱۸- درجه سانتی‌گراد پیشنهاد می‌شود با ایجاد سربوش و گرم کردن درون آن، دمای محیطی مناسبی حدود ۵ درجه برای جوشکار و جوشکاری فراهم شود.

۲- هنگامی که درجه‌ی حرارت فلز پایه کمتر از مقادیر ذکر شده در جدول ۲-۲ است.

۳- هنگامی که سطح کار مرطوب و یا در معرض بارش باران و برف است و نیز عملیات جوشکاری در معرض وزش باد با سرعت زیاد است.

۴- هنگامی که پرسنل جوشکاری تحت شرایط غیرمتعادل و سخت هستند.

### ۲-۵-۲ نکات ایمنی جوشکاری

یکی از مسائل مهمی که جوشکار و به ویژه مسئولین کارگاه باید دقیقاً به آن توجه کنند، رعایت نکات ایمنی در حین عملیات جوشکاری است. عدم آشنایی جوشکار به نکات ایمنی و بهداشتی و نیز سهل‌انگاری در رعایت آن‌ها موجب بروز حوادث ناگوار و خسارات جانی و مالی فراوانی خواهد شد.

در اغلب کشورها، استانداردها و دستورالعمل‌های ایمنی خاص برای جوشکاری تنظیم و ابلاغ می‌شود که بسیاری از آن‌ها مشترک و تقریباً عمومی است و رعایت آن‌ها باعث افزایش سطح ایمنی عملیات جوشکاری خواهد شد.

رعایت نکات ایمنی زیر خصوصاً در ارتباط با جوشکاری قوس الکتریکی با الکترود دستی جهت کاهش خسارات ناشی از عملیات جوشکاری مؤثر است،

۱- هوای محیط کار عملیات جوشکاری باید توسط دستگاه‌های تهویه‌ی هوا تمیز نگه داشته شود.

۲- چون اشعه‌ی ماوراء بنفس و مادون قرمز پخش شده در قوس الکتریکی هنگام جوشکاری می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به چشم و حتی پوست بدن وارد کند، از این‌رو لازم است که صورت و چشم جوشکار توسط ماسک‌های مخصوص پوشانده شود. شیشه‌ی رنگی و تاریک با درجه‌ی معین جلوی عبور اشعه‌های مضر را می‌گیرد. میزان تاریکی و لنز این شیشه‌ها

استاندارد است و تا حدودی به اندازه‌ی الکترود بستگی دارد. به عنوان مثال نمره‌ی ۱۰ برای الکترودهای ۱/۵ تا ۳/۷۵ میلی‌متر، نمره‌ی ۱۲ برای الکترودهای ۴ تا ۸ میلی‌متر و نمره‌ی ۱۴ برای الکترودهای ضخیم‌تر مناسب است.

-۳- پوست بدن را باید توسط لباس‌های مخصوص شامل پیش‌بند، دستکش، ساعدهبند و احتمالاً ساق‌بند پوشاند. لباس مخصوص جوشکاری و ماسک علاوه بر محافظت بدن و صورت از اشعه‌های مضر، پوست بدن را از ذرات و جرقه‌های گداخته‌ی فلز نیز حفظ می‌کند. همچنین بهتر است از کفش‌هایی استفاده شود که در مقابل ذرات مذاب تا حدودی مقاوم باشد.

-۴- هنگام تمیز کردن سطح جوش از ذرات سرباره و یا گل جوش که غالباً توسط چکش و یا برس فولادی انجام می‌گیرد باید مراقب بود که این ذرات به چشم و پوست صورت و بدن آسیب نرساند.

-۵- رعایت نکات ایمنی و استانداردهای مربوط به کار با وسایل الکتریکی از قبیل نصب و برقراری دستگاه جوش با رعایت استانداردهای مربوطه، دست‌یابی سریع به کلید دستگاه در لحظات بحرانی، قطع جریان برق هنگام تعمیر تجهیزات و وسایل جوشکاری، اتصال کامل دستگاه جوش به زمین و خشک بودن کابل جوشکاری و لباس جوشکار جهت جلوگیری از ایجاد شوک الکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است. عدم رعایت اصول ایمنی و استانداردهای مربوط به کار با وسایل الکتریکی موجب خطرات ناشی از برق گرفتگی یا سوختگی خواهد شد.

## ۲-۶ جوشکاری فولادهای ساختمانی

فولادهای ساختمانی دارای میزان کربن بین ۰/۱۵ تا ۰/۲۹ درصد و حداقل ۱/۶ درصد منگنز هستند. تنש تسلیم این نوع فولادها بین  $2300 \text{ kg/cm}^2$  تا  $4500 \text{ kg/cm}^2$  است. البته با عملیات حرارتی می‌توان به تنش تسلیم  $7000 \text{ kg/cm}^2$  در این نوع فولادها رسید. فولادهای ساختمانی عموماً با هر نوع روش جوشکاری معمول قابل جوش دادن هستند. نوع فرآیند جوشکاری بر حسب ضخامت قطعه، کیفیت مورد درخواست، هزینه و عوامل دیگر فرآیند، انتخاب می‌شود. برای فولادهای تا ۰/۲۹ درصد کربن و حداقل ۱/۶ درصد منگنز و ضخامت کمتر از ۲ سانتی‌متر، بدون پیش‌گرم کردن و یا پس‌گرم کردن خاص می‌توان جوش کاملاً رضایت‌بخشی را انجام داد (جدول ۲-۲).

## ■ طراحی اتصالات به روش حالات حدی (LRFD) و مقاومت مجاز (ASD)

برای مقادیر بالاتر از ۰/۲ درصد کربن و ۱ درصد منگنز بهتر است از الکترودهای کم هیدروژن استفاده شود. در ورق‌های ضخیم به علت سرد شدن سریع، بهتر است به پیش گرم کردن یا کنترل درجه حرارت بین پاس‌ها توجه خاص شود. به بیان دیگر، هرگاه افزایش مقدار کربن و منگنز با ضخامت زیاد قطعه موردنظر برای جوشکاری توأم شود، توجه و دقت بیشتری برای جلوگیری از ترک‌خوردگی و عوارض جانبی دیگر لازم است. استفاده از الکترودهای کم هیدروژن دارای پوشش قلیایی و خشک، پیش گرم کردن، عملیات حرارتی پس از جوشکاری و روش جوشکاری مناسب از جمله تدابیر مناسب برای چنین شرایطی است.

جوشکاری با الکترود دستی یا اصطلاحاً جوش قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار (SMAW) معمول‌ترین روش جوشکاری فولادهای کم‌کربن و نرمه‌ی معمولی است. انواع الکترودهای رده‌ی E60XX و در صورت نیاز به مقاومت بالاتر، E70XX در این نوع فرآیند جوشکاری قابل استفاده است. جوشکاری با قوس الکتریکی با گاز محافظ (GMAW) به طور وسیعی در جوشکاری فولادهای ساختمانی به کار می‌رود. جوشکاری با قوس الکتریکی زیرپودری (SAW) یکی از معمول‌ترین روش‌های جوشکاری خودکار در اتصالات فلزی و ضخامت‌های نسبتاً بالا در فولادهای ساختمانی است. انواع مختلف مفتول و پودر برای این منظور را می‌توان بر حسب ترکیب شیمیایی، ضخامت و تمیزی قطعه‌ی کار و مقاومت مورد انتظار انتخاب کرد. این فرآیند جوشکاری عمق نفوذ را بیشتر و نرخ رسوب را نسبت به دو روش قوس الکتریکی با الکترود روکش‌دار یا گاز محافظ افزایش می‌دهد. ظاهر و خواص مناسب جوش و کاهش تمرکز تنیش از مزایای دیگر جوشکاری با قوس الکتریکی زیرپودری است. برای قطعات کوچک و نسبتاً نازک و نیز برای تعمیرات فولادهای ساختمانی، جوش کاربید با شعله‌ی اکسی‌استیلن یکی از مناسب‌ترین فرآیندهای جوشکاری است. سرمایه‌گذاری کم برای تجهیزات و قابل حمل بودن آن‌ها از مزایای این روش به شمار می‌آید.

## ۲-۷ معایب و نواقص جوش


تولید جوش سالم و بدون عیب همراه با کاهش هزینه‌ها از اهداف مورد نظر در عملیات جوشکاری اتصالات سازه‌های فلزی است. خرابی و انهدام و در نتیجه ایجاد خسارت مالی و جانی

## ۲- ۹- انواع جوش و اتصالات جوشی

انواع اتصالات جوشی بر حسب وضعیت قرارگیری قطعات مورد اتصال نسبت به یکدیگر، وضعیت جوش و انواع جوش طبقه‌بندی می‌شوند.

### ۲- ۹- ۱- اتصالات جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای اتصال

پنج نوع اتصال جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای مورد اتصال در سازه‌های فولادی رایج‌تر و مورد توجه بیشتر می‌باشد. اتصالات لب به لب<sup>۱</sup>، روی‌هم<sup>۲</sup>، سپری<sup>۳</sup>، گونیا (گوشه)<sup>۴</sup> و پیشانی<sup>۵</sup> از انواع رایج اتصالات هستند که در شکل ۱۸-۲ نمایش داده شده‌اند.

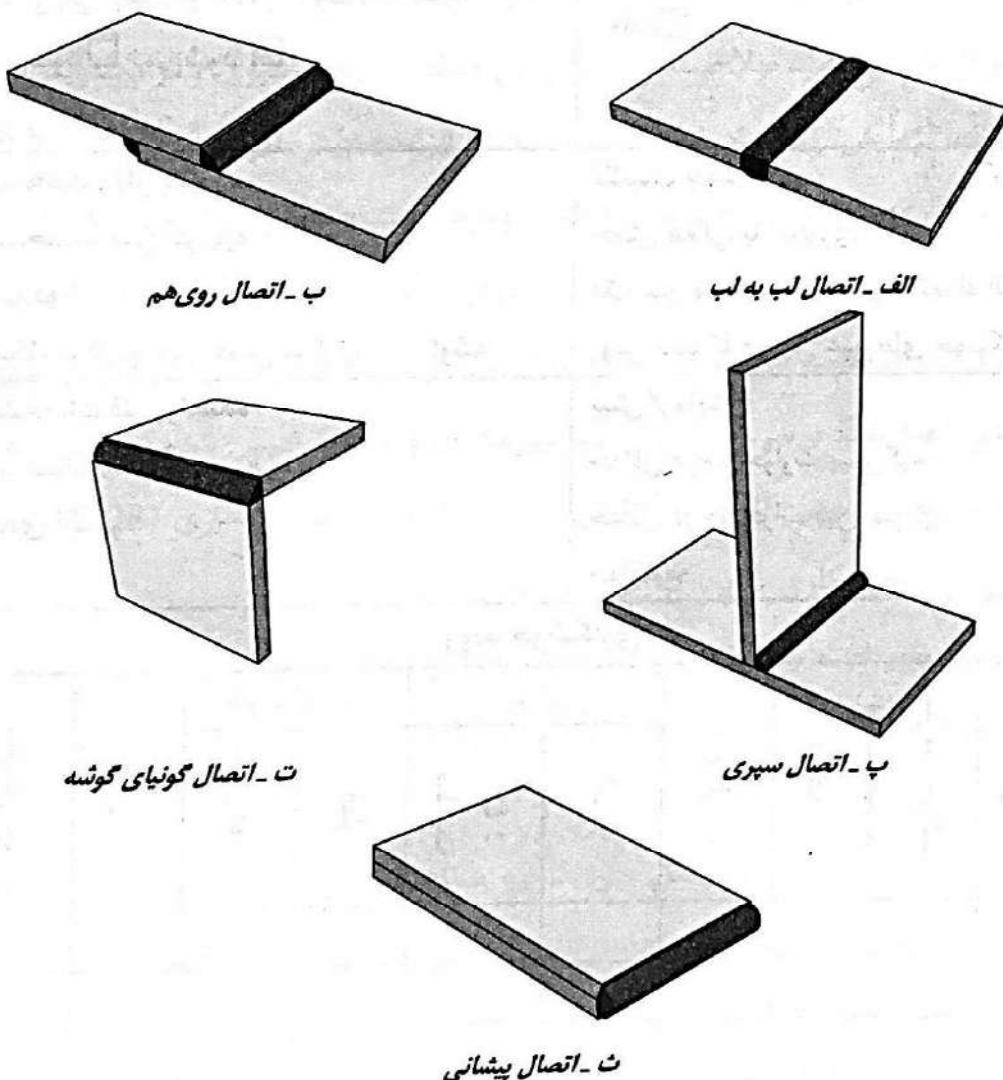


شکل ۱۸-۲- انواع اتصالات جوشی از نظر وضعیت قرارگیری اعضای اتصال

**الف - اتصال لب به لب**


برای اتصال ورق‌های مسطح از اتصال لب به لب استفاده می‌شود. در صورت استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل در اتصال لب به لب، حجم مصالح جوش در این اتصال حداقل بوده و ظاهر مطلوبی دارد. از مزایای دیگر این اتصال عدم خروج از مرکزیت است که عموماً در اتصالات روی‌هم وجود دارد. از مشکلات اتصالات لب به لب ضرورت آماده‌سازی موضع اتصال به صورت پخ زدن لبه‌های موردنظر و هم راستا قرار دادن آن‌ها در موضع جوشکاری است. بنابراین اتصالات لب به لب باید به دقت اجرا و حتی المقدور در شرایط کارخانه که امکان نظارت دقیق وجود دارد انجام گیرد.

**ب - اتصال روی‌هم**


ساده‌ترین و معمول‌ترین نوع اتصال، اتصال روی‌هم است. مزیت عمدی اتصال روی‌هم، سادگی اجرا است که در آن به آسانی و بدون نیاز به دقت زیاد می‌توان اعضای مورد نظر را روی هم قرار داد. با جابجا کردن قطعات بر روی یکدیگر حتی می‌توان خطاهای کوچک ساخت را مرتفع و تنظیم طولی مورد نظر را به عمل آورد. در اتصالات روی‌هم نیازی به آماده‌سازی خاص برای لبه‌ها نیست و عموماً با یک برش عادی توسط شعله می‌توان لبه‌ها را آماده جوشکاری نمود. جوش به کار رفته در اتصالات روی‌هم عمدتاً جوش گوشه است.

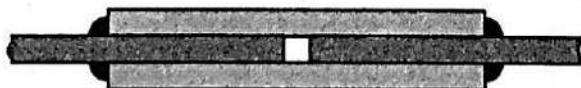

ب - اتصال با ورق‌های کمکی

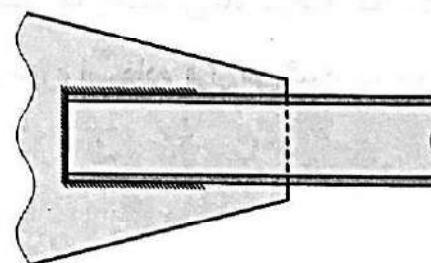


الف - اتصال تاودانی به ورق

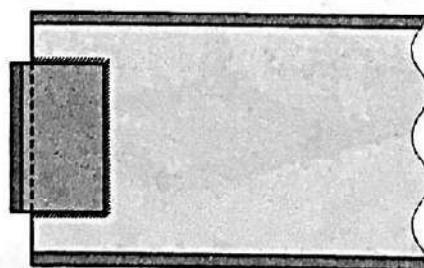

ب - اتصال نبشی به جان تیر

شکل ۲ - نمونه‌هایی از اتصالات روی‌هم توسط جوش گوشه

از دیگر مزایای اتصالات روی هم امکان اتصال ورق ها با ضخامت های متفاوت می باشد. در شکل ۱۹-۲ انواع رایج اتصالات روی هم نشان داده شده است. همان گونه که در شکل ۲۰-۲ ملاحظه می شود در این نوع اتصال امکان متصل نمودن اعضایی نظیر نبشی و ناوданی به ورق های اتصال توسط جوش گوشه به سادگی میسر است.

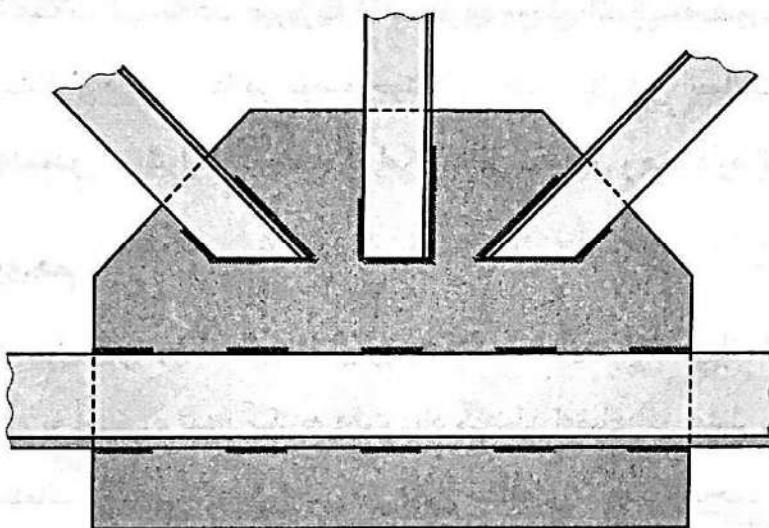

شکل ۲۰ - ۲۰ - اتصال اعضای خرپا به ورق

### پ - اتصال سپری

برای ساخت مقاطع I و T در تیرورق ها، اتصال سخت کننده ها و نشیمن گاه تیرهای فولادی که اتصال اعضا به یکدیگر با زاویه انجام می شود، اتصال سپری مورد استفاده قرار می گیرد. در این نوع اتصال امکان استفاده از جوش گوشه و شیاری فراهم است.

### ت - اتصال گونیا (گوشه)


برای ساخت مقاطع قوطی شکل که دارای صلبیت و مقاومت مناسب در برابر لنگر پیچشی موجود در تیرها و ستون ها هستند استفاده از اتصال گونیا یا گوشه لازم می شود.

### ث - اتصال پیشانی

مورد استفاده ای این نوع اتصال معمولاً به صورت خاص نگه داری دو یا چند ورق در یک سطح است و غالباً این نوع اتصال نقش سازه ای ندارد. در هر حال در سازه ها مواردی پدید می آید که استفاده از این نوع اتصال ضروری می باشد.

## ۲-۹-۲ انواع وضعیت جوشکاری

با توجه به نحوه قرار گرفتن موضع جوش نسبت به جوشکار، وضعیت‌های تخت<sup>۱</sup>، افقی<sup>۲</sup>، قائم<sup>۳</sup> و بالاسری یا سقفی<sup>۴</sup> برای جوش متصور است. در هر یک از وضعیت‌های جوشکاری، اجرای جوش شیاری و گوشه امکان‌پذیر است. در شکل ۲۱-۲ انواع این وضعیت‌ها نشان داده شده است.

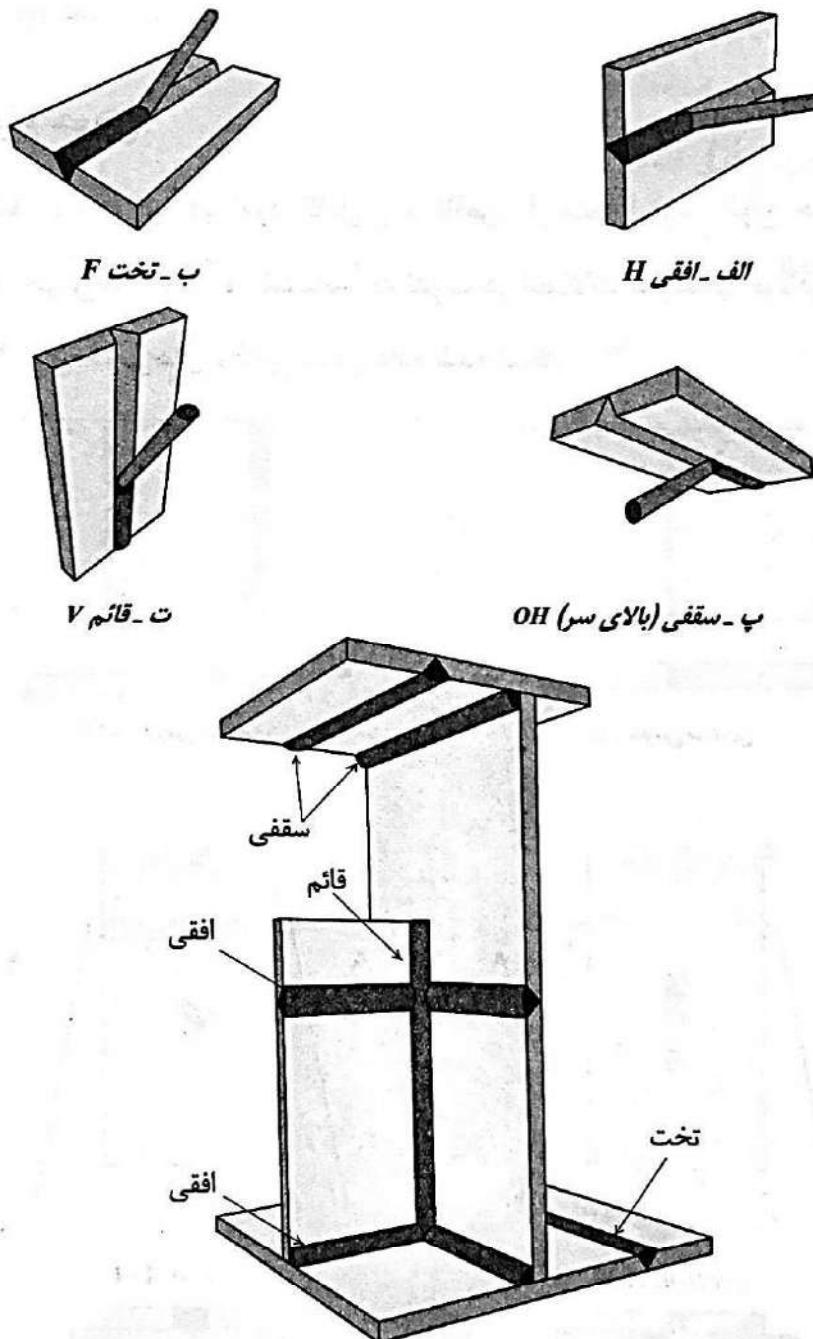


شکل ۲-۲ - وضعیت جوشکاری با جوش‌های گوشه و شیاری

جوشکاری در وضعیت تخت مناسب‌ترین و راحت‌ترین وضعیت برای جوشکار است که در آن جوشکار نسبت به موضع جوش تسلط دارد. جوشکاری در وضعیت افقی و قائم به جوشکار ماهر نیاز دارد و در آن از شدت جریان برق کمتری استفاده می‌شود. انجام جوش در وضعیت بالسری یا سقفی نیاز به مهارت زیاد داشته و به دلیل مشکلات اجرایی به غیر از موارد ضروری، جوشکاری در این وضعیت توصیه نمی‌شود.

### ۲-۹-۳ انواع جوش

جوش گوشه<sup>۱</sup> و شیاری<sup>۲</sup> (با نفوذ کامل و یا ناقص) از متداول‌ترین انواع جوش در سازه‌های فولادی هستند. جوش‌های کام<sup>۳</sup> و انگشتانه<sup>۴</sup> به ندرت در اتصالات سازه‌های فولادی به کار می‌روند. در شکل ۲۲-۲ انواع جوش‌های مذکور نشان داده شده است.

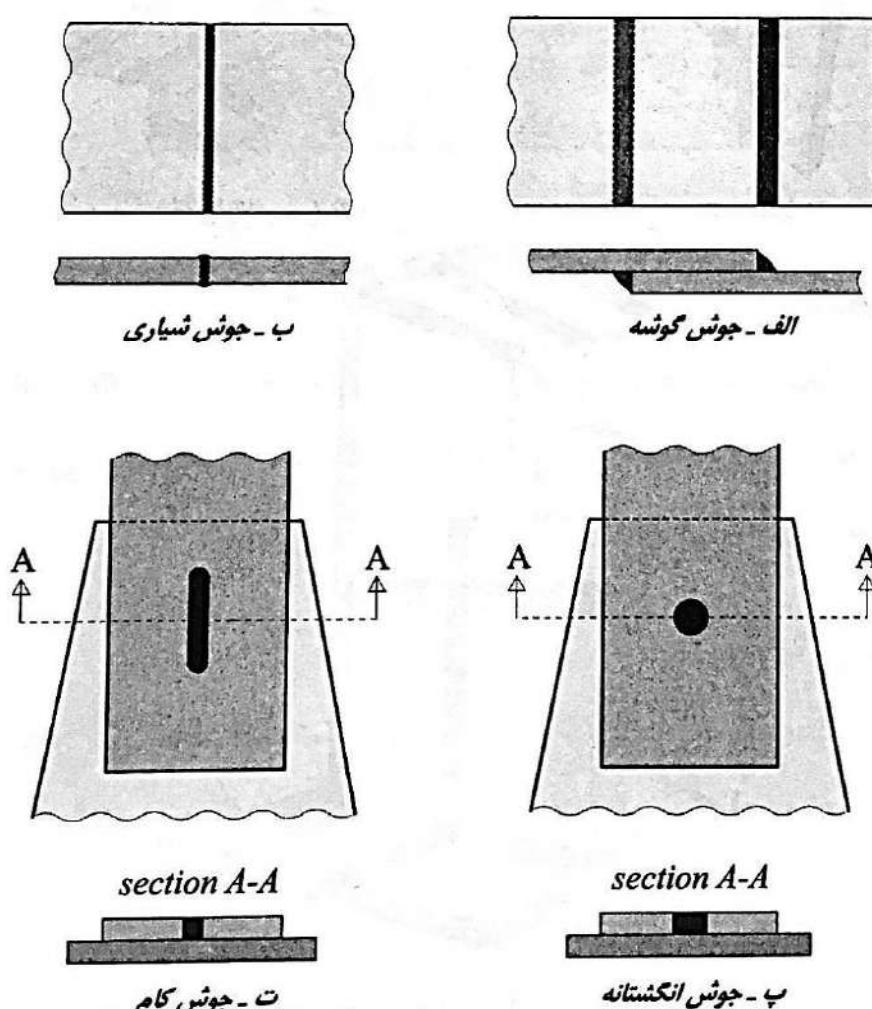

شکل ۲ - ۲۲ - انواع جوش


براساس عملکردی که از جوش انتظار می‌رود و نیز نیروهایی که باید متحمل شود نوع آن انتخاب می‌شود.

در اتصالات سازه‌های فولادی استفاده از جوش‌های گوشه بسیار رایج و مرسوم است و نزدیک به ۸۰ درصد اتصالات جوشی توسط جوش گوشه انجام می‌شود. جوش شیاری علی‌رغم کارایی مناسب تنها حدود ۱۵ درصد سهم اتصالات جوشی را به خود اختصاص می‌دهد. جوش‌های کام و انگشتانه و سایر جوش‌های مخصوص سهمی حدود ۵ درصد از اتصالات جوشی را دارند.

در ادامه انواع جوش‌های مذکور تشریح می‌شوند؛

### الف - جوش گوشه

استفاده از جوش گوشه به لحاظ سهولت در اجرا، اقتصادی بودن و امکان استفاده در اغلب اتصالات، مطلوب و مورد توجه است، زیرا عمدۀ اتصالات روی هم توسط جوش گوشه انجام می‌شود.

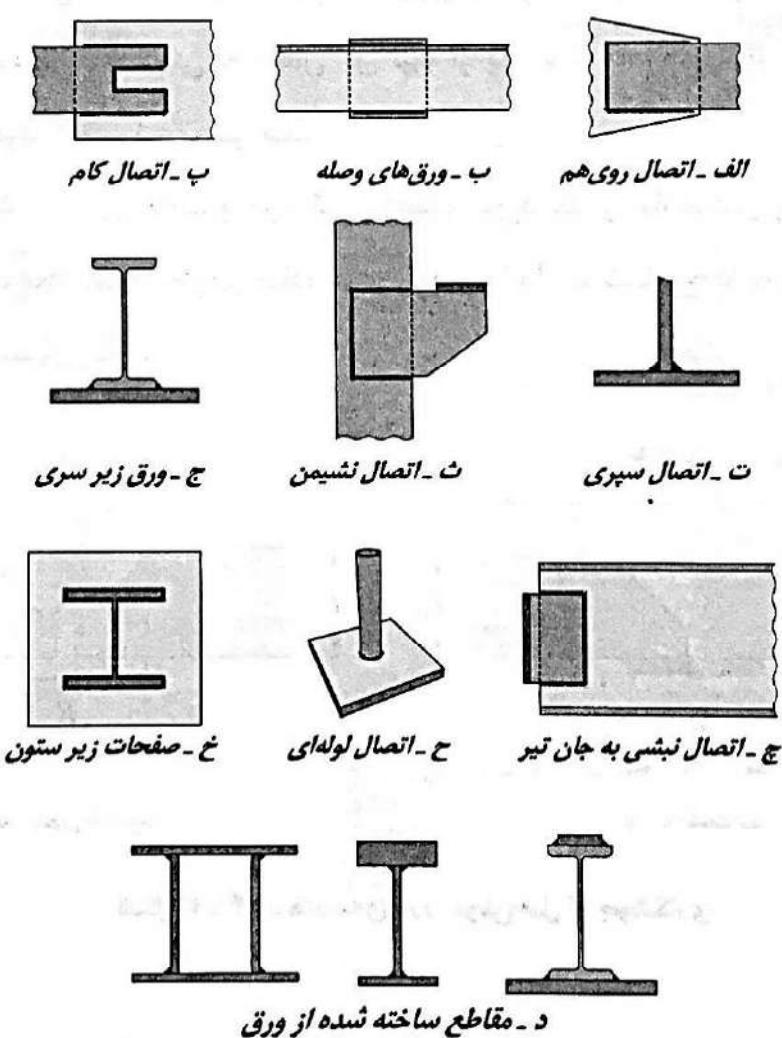

شکل ۲ - ۳۳ - نمونه‌هایی از جوش گوشه و موارد استفاده آن


مزایای اتصال روی هم و جوش گوشه با یکدیگر تلفیق شده و در عمل یک اتصال آسان و اقتصادی را فراهم می کند.

مشکلات اتصالات لب به لب نظیر دقت در یک امتداد قرار دادن ورق ها، آماده سازی لبه های ورق ها و تنظیم آن ها که توسط جوش شیاری انجام می شود، در جوش های گوشه و اتصالات روی هم وجود ندارد. در جوشکاری گوشه عموماً نیازی به آمادگی خاص نظیر پخ زدن لبه ها نمی باشد. شکل ۲۳-۲ انواع رایج جوش های گوشه و موارد کاربرد آن را در اتصالات جوشی نشان می دهد.

### ب - جوش شیاری

جوش شیاری با نفوذ کامل<sup>۱</sup> اغلب به منظور انتقال کامل نیروی اعضايی که به وسیله ای این نوع جوش متصل می شوند، به کار می رود. اتصال بال تیرآهن به بال ستون جهت انتقال کل نیروی فشاری و یا کششی بال به ستون توسط جوش شیاری با نفوذ کامل، یک نمونه از کاربرد این نوع جوش است. در صورتی که لزومی به انتقال کل نیرو از یک عضو به عضو دیگر نباشد استفاده از جوش شیاری با نفوذ ناقص<sup>۲</sup> نیز میسر است.


در اجرای جوش شیاری، جفت و جور کردن اعضای مورد نظر و آماده سازی و پخ زدن لبه های اتصال باید به دقت انجام شود. نحوه آماده کردن لبه ها و اندازه و شکل پخ ها به ضخامت ورق های اتصالی مورد نظر بستگی دارد.

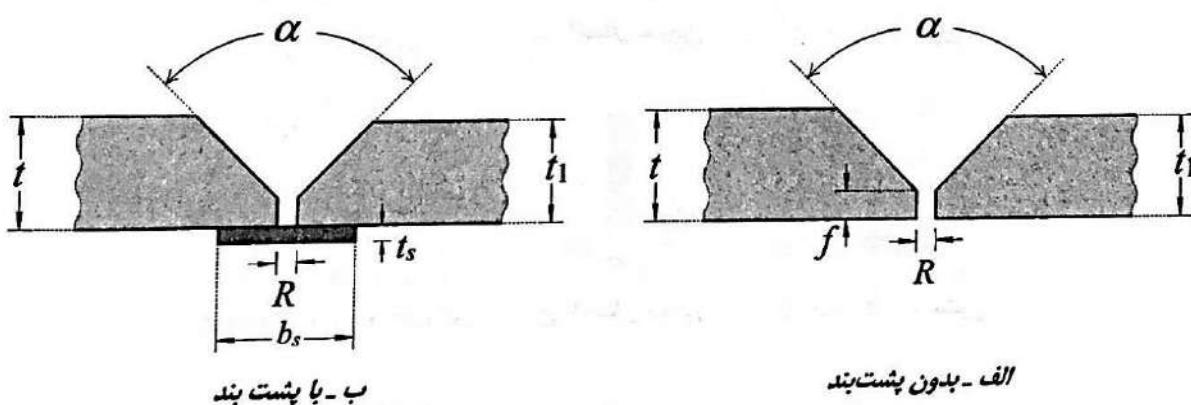

شکل ۲ - ۲۴ - هندسه‌ی درز جوش قبل از جوشکاری

هر چند اجرای جوش شیاری برای اتصالات لب به لب، گونیا و سپری امکان‌پذیر است لیکن استفاده‌ی عمده‌ی جوش شیاری در اتصالات لب به لب است. در اتصالات لب به لب اجرای جوش شیاری با و بدون استفاده از پشت‌بند انجام می‌شود. در شکل ۲-۲۴ هندسه‌ی درز قبل از جوشکاری با و بدون ورق پشت‌بند مطابق علائم و قراردادهای نشریه‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نشان داده شده است.

در شکل ۲-۲۵ انواع درزهای جوش شیاری که هر یک برای اندازه‌ی خاصی از ضخامت ورق مناسب می‌باشد، نشان داده شده است.

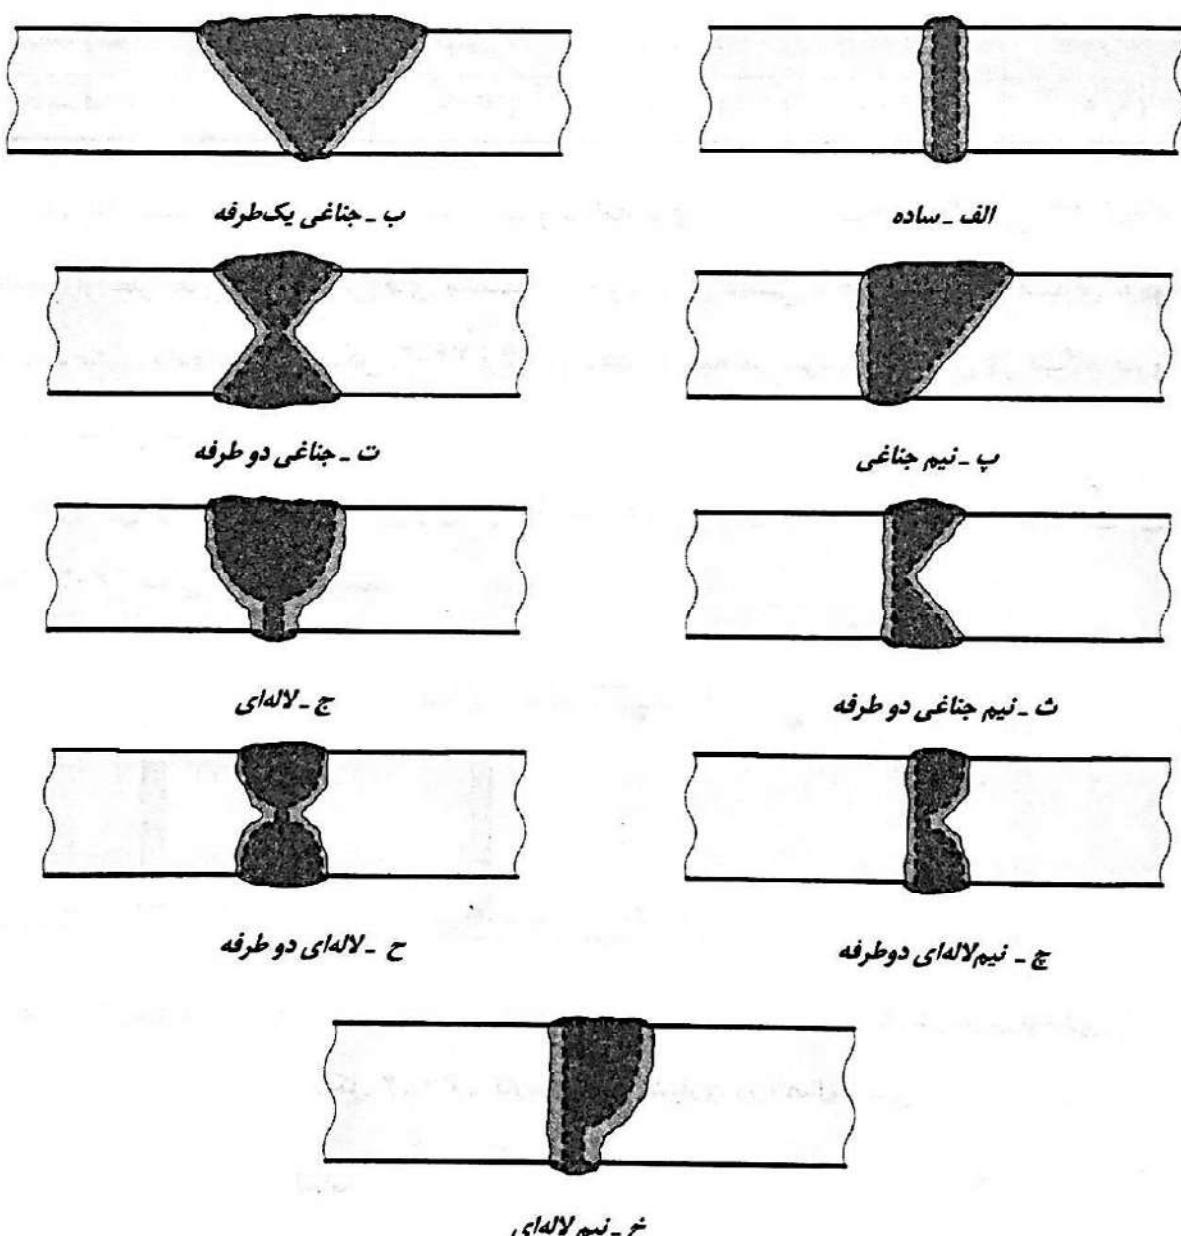

شکل ۲-۲۵ - انواع درزهای جوش شیاری


همان‌گونه که اشاره شد، هر یک از انواع درزها برای ضخامت معینی از ورق‌های مورد اتصال مناسب است. در جدول ۲-۶ انواع درزهای جوش‌های شیاری با توجه به ضخامت ورق‌های مورد اتصال همراه با علائم ترسیمی آن نشان داده شده است.

جدول ۲-۶ - انواع جوش‌شیاری (لب به لب) - ابعاد بر حسب میلی‌متر

شکل درز جوش	علامت رسم	ضخامت قطعه	V	جوش	Y	جوش لگنی	X	جوش	شکل درز جوش
	ضخامت قطعه	$t \leq 8$	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 60$	جوش	
	علامت رسم	ضخامت قطعه	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 26$	$t \leq 60$	جوش	

نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در صفحات ۲۳ الی ۴۲، اطلاعات جامعی از نظر اندازه، انواع و درزهای مناسب در جوشکاری دستی برای جوش‌های شیاری با توجه به ابعاد نشان داده شده در شکل ۲-۶ ارائه می‌دهد. توصیه می‌شود خوانندگان در هنگام ضرورت به این جداول مراجعه نمایند.

همچنین از جوش شیاری می‌توان در ساخت اتصال سپری استفاده کرد که نمونه‌های آن در شکل ۲-۶ نشان داده شده است.

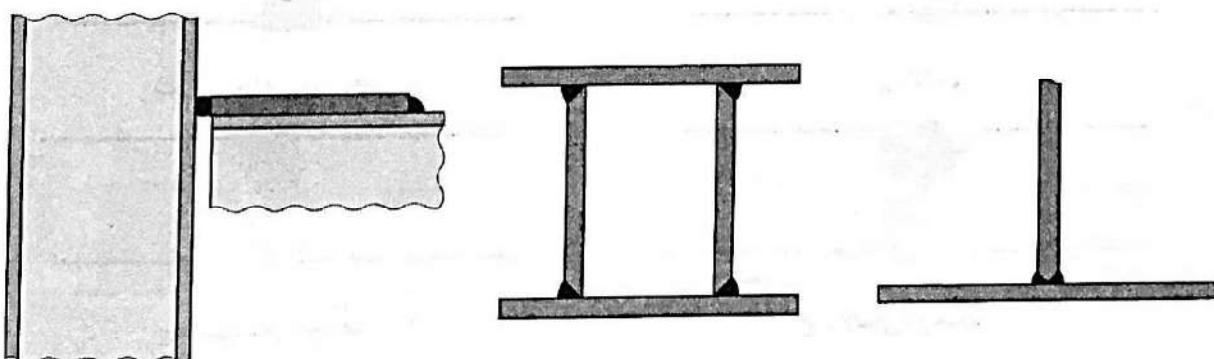


شکل ۲-۶ - کاربرد جوش شیاری در اتصال سپری

#### پ - جوش‌های کام و انگشتانه

جوش‌های کام و انگشتانه به تنها ی و یا به صورت ترکیب با جوش گوشه مطابق شکل ۲-۷ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جوش‌های کام و انگشتانه برای انتقال نیروی برشی و جلوگیری از لغش ورق‌ها به کار می‌روند. برای تقویت ورق و کسب افزایش مقاومت آن در مقابل کمانش موضعی استفاده از جوش‌های کام و انگشتانه مفید است. همچنین در اتصالات روی‌هم هنگامی که اندازه‌ی طول اتصال جوش گوشه محدودیت دارد، استفاده از این نوع جوش‌ها چاره‌ساز خواهد بود. انتهای جوش‌های کام باید به صورت نیم دایره یا قوسی با حداقل شعاعی برابر ضخامت جوش اجرا شود.

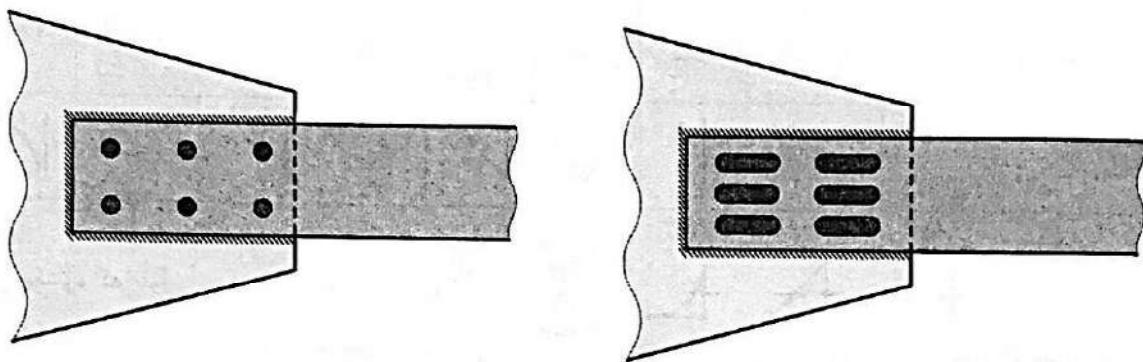

شکل ۲-۲۷ - جوش‌های کام و انگشتانه همراه با جوش گوشه

## ۱۰-۲ علائم جوشکاری

برای اینکه طراح سازه‌ی فولادی قادر باشد منظور خود را از نظر نوع جوش، ابعاد، اندازه و سایر مشخصات به جوشکار و سازنده‌ی قطعات فولادی انتقال دهد، لازم است با ساده‌ترین نحوه‌ی نمایش، پارامترهای مربوط به مشخصات جوش را به سازنده ارائه دهد. چنان‌چه قرار باشد برای هر اتصالی دستورالعمل و علائم اختصاصی و مشرووحی تدوین شود، وظیفه‌ی طراح در تهیه‌ی دستور ساخت سنگین شده و برقراری تفاهم میان طراح و سازنده آسان نخواهد بود.

آئین‌نامه‌های جوشکاری نظیر AWS و نیز آئین‌نامه‌ی فولاد آمریکا AISC علائم استاندارد مشترکی را تدوین و عرضه نموده‌اند که براساس آن تهیه‌ی نقشه‌های اجرایی توسط مهندس طراح و ساخت قطعات فولادی توسط سازنده را آسان می‌کند. این دستورالعمل و علائم اختصاری مشخص‌کننده‌ی نوع، اندازه‌ی طول، محل موضع جوش و سایر مشخصات است.


نشریه‌ی شماره‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور علائم قراردادی انواع جوش‌های گوشه، شیاری، انگشتانه و کام همراه با توضیحات لازم را در جدولی در اختیار کاربران قرار داده است.

این علائم عمدتاً در دستورالعمل‌های سایر آئین‌نامه‌های طراحی نیز به همین صورت ذکر گردیده است. در جدول ۷-۲ علائم جوش که از نشریه‌ی مذکور اقتباس شده است، جهت اطلاع خوانندگان محترم آورده شده است.

جدول ۷-۲ - علائم اختصاری جوش

جهت جوش پشت پشت‌بند	گوشه	کام یا انگشتانه	شیاری							
			ساده	جناغی	نیم جناغی	لالهای	نیم لالهای	جناغی	نیم‌جناغی	لب گرد
				✓	✓	↙	↖	↙	↖	↙
جوش یکسره که طول آن مشخص نشده										
	جوش در موقع نصب		محدب		مستوی		مقعر	وضعیت سطح سنگ زده شود جوش		
	جوش دور تا دور							= اندازه‌ی ساق یا بعد گلوی جوش = طول نوار جوش P = فاصله‌ی مرکز به مرکز نوارهای جوش منقطع		
<p>محل درز جوش</p> <p>جوش دور تا دور</p> <p>نوع جوش و سطح تمام شده‌ی آن</p> <p>(سمت پشت) <math>a</math>      <math>l-p</math></p> <p>(سمت پیکان) <math>a</math>      <math>l-p</math></p> <p>دم</p>										

برای آشنایی خوانندگان، یک نمونه نقشه اجرایی که از کتاب طراحی سازه‌های فولادی تألیف سالمون و جانسون اقتباس گردیده است در شکل ۲۸-۲ نشان داده می‌شود.

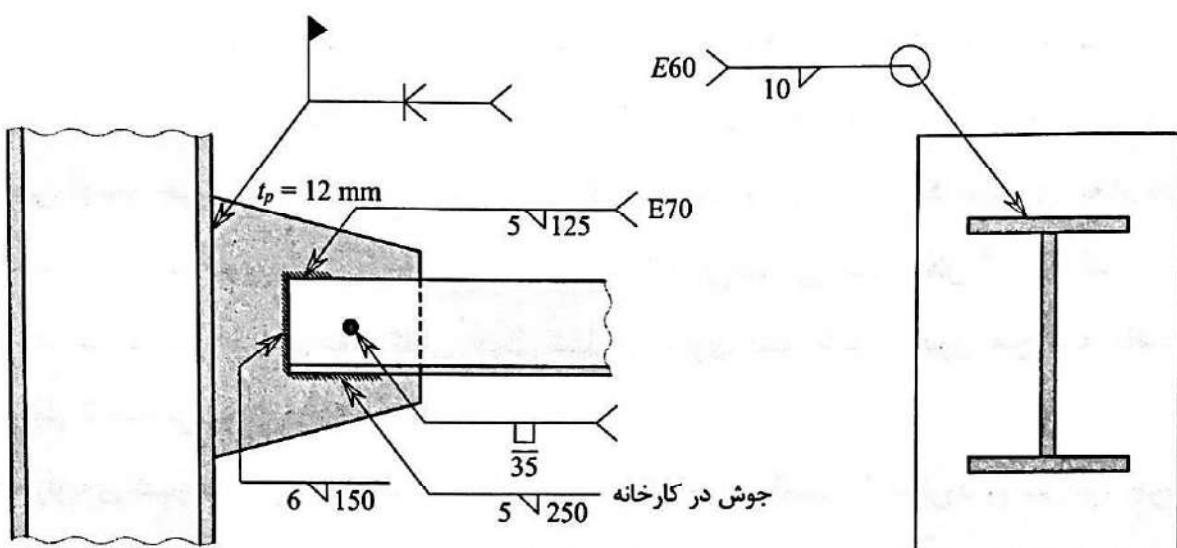

الف - اتصال تیر به ورق انتهایی

شکل ۲ - ۲۸ - نمونه‌ای از علامت جوشکاری

در شکل ۲ - ۲۸ - الف تیر بر ورق انتهایی توسط جوش گوشی دور تا دور و با الکترود E60 متصل می‌شود. در شکل ۲ - ۲۸ - ب ورق با ضخامت ۱۲ میلی‌متر توسط جوش شیاری نیم جناغی دوطرفه، همراه با ترکیب جوش گوش و ساق نبشی با جوش‌های گوش به ضخامت ۶ میلی‌متر و طول ۱۵۰ میلی‌متر، ضخامت ۵ میلی‌متر و در طول‌های ۱۲۵ و ۲۵۰ میلی‌متر و نیز جوش انگشتانه در کارخانه و بر روی زمین (خط زیر علامت چهارگوش معروف جوش بر روی زمین است)، به ورق اتصال متصل شده است.

## ۱۱- سطح مؤثر جوش و محدودیت اندازه‌ی آن


برای محاسبه‌ی تنش‌های اسمی ناشی از نیروهای واردہ بر موضع جوش، محاسبه‌ی سطح مؤثر جوش ضروری است. سطح مؤثر جوش در واقع سطحی است که احتمال وقوع شکست در آن انتظار می‌رود. سطح مؤثر جوش شیاری یا گوشه حاصل ضرب اندازه مؤثر گلوی جوش  $a_e$  در طول مؤثر جوش  $L_w$  است.

## ۱۱- ۱- سطح مؤثر جوش شیاری

سطح مؤثر جوش شیاری برابر حاصل ضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلوی جوش است. طول مؤثر جوش برای انواع جوش‌های شیاری با لبه ساده و یا پخ‌دار برابر حاصل ضرب عرض قطعه‌ی اتصالی در امتداد عمود بر جهت تنش است. بعد مؤثر گلوی جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت ورق نازک‌تر است و هیچ‌گونه افزایشی به علت وجود تحدب منظور نمی‌شود (شکل ۲-۹).


برای جوش شیاری با نفوذ نسبی چنان‌چه زاویه شیار  $\alpha < 45^\circ$  باشد و جوشکاری به روش قوس با الکترود روکش دار یا زیر پودری انجام شده و یا هنگامی که در وضعیت سربالا و سقفی توسط جوشی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی، جوش قوسی با الکترود توپودری انجام شده باشد، اندازه مؤثر گلوی جوش برابر عمق شیار منهای ۳ میلی‌متر می‌باشد (شکل ۲-۳۰-۲-الف). در شرایط زیر اندازهٔ مؤثر گلوی جوش شیاری مساوی عمق شیار و بدون هیچ‌گونه کاهشی در نظر گرفته می‌شود:

۱- زاویهٔ شیار مساوی یا بزرگتر از  $60^\circ$  و هنگامی که جوش قوسی با الکترود روکش دار، جوش زیرپودری، جوش قوسی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی یا جوش قوسی با الکترود توپودری باشد.

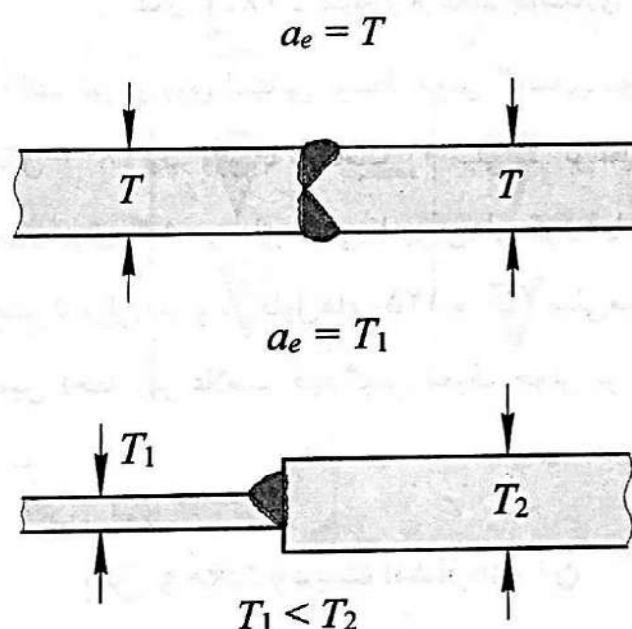


شکل ۲-۲۹-۲- بعد مؤثر گلوی جوش شیاری با نفوذ کامل

۲- زاویهٔ شیار بزرگتر یا مساوی  $45^\circ$  درجه بوده و نیز جوش شیاری در وضعیت تخت یا افقی با جوش قوسی تحت حفاظ گاز با الکترود فلزی و یا جوش قوسی با الکترود توپودری انجام شود. ضخامت مؤثر جوش شیاری بین دو لبهٔ گرد (مانند شیار بین دو میلگرد) و پائین یک لبهٔ گرد و لبهٔ تخت (مانند میلگرد در مجاورت ورق) مطابق شکل ۲-۳۱-۲ است.

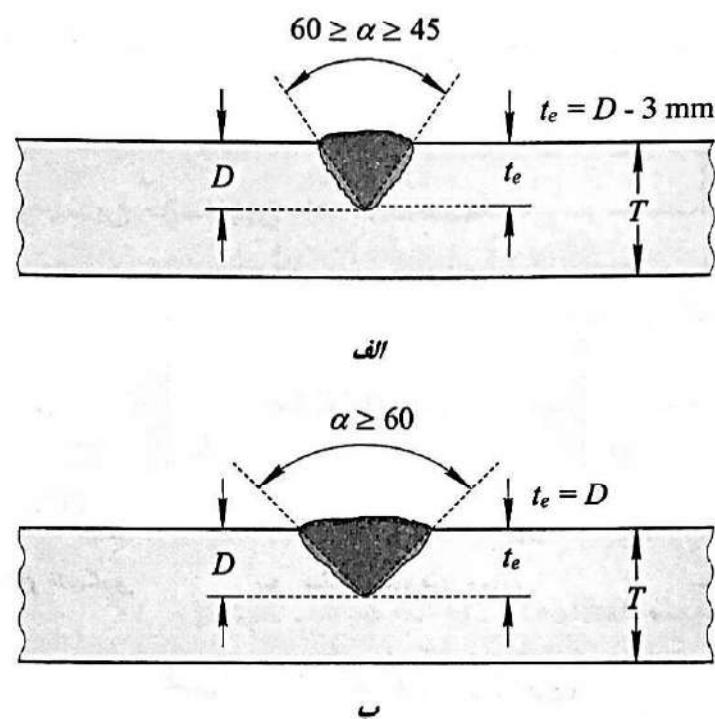

شکل ۲-۳۰- بعد مؤثر گلوی جوش شیاری با نفوذ نسبی

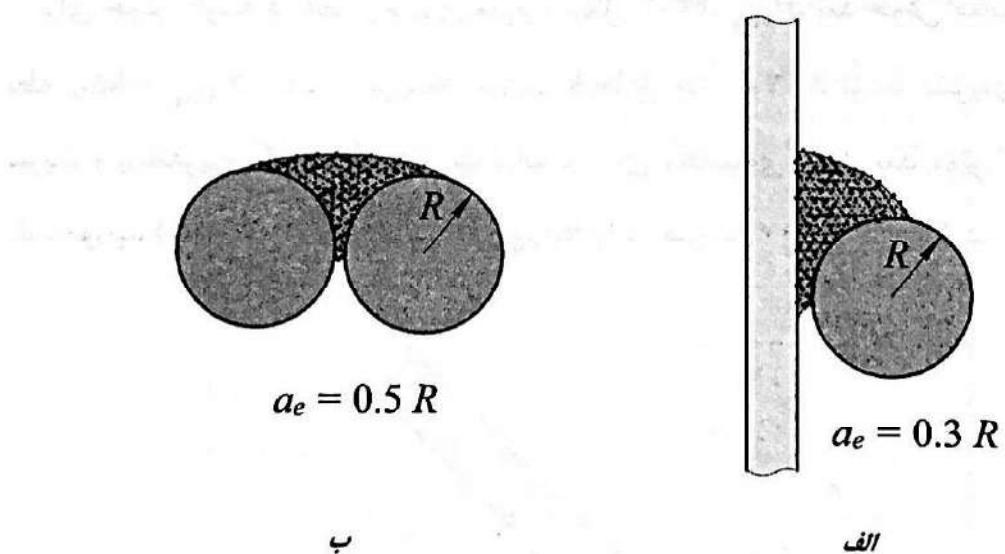


شکل ۲-۳۱- ضخامت مؤثر جوش بین لبه‌های گرد

## ۲-۱۱- ۲ سطح مؤثر جوش گوشه


سطح مؤثر جوش گوشه برابر حاصل ضرب طول مؤثر در بعد مؤثر گلوی جوش است. طول مؤثر جوش گوشه برابر طول کل نوار تمام اندازه است. نوار تمام اندازه نواری است، که در طول آن اندازه گلوی جوش ثابت باشد. حداقل طول جوش گوشه باید ۴ برابر اندازه ساق جوش باشد.

به بیان دیگر اندازه‌ی ساق جوش نباید بزرگتر از  $\frac{1}{4}$  طول مؤثر آن در نظر گرفته شود. بعد مؤثر گلوی جوش گوش، کوتاه‌ترین فاصله از ریشه تا سطح هندسه ایده‌آل مقطع جوش است. در شکل ۳۲-۲ اندازه‌ی گلوی مؤثر در چندین حالت نشان داده شده است.

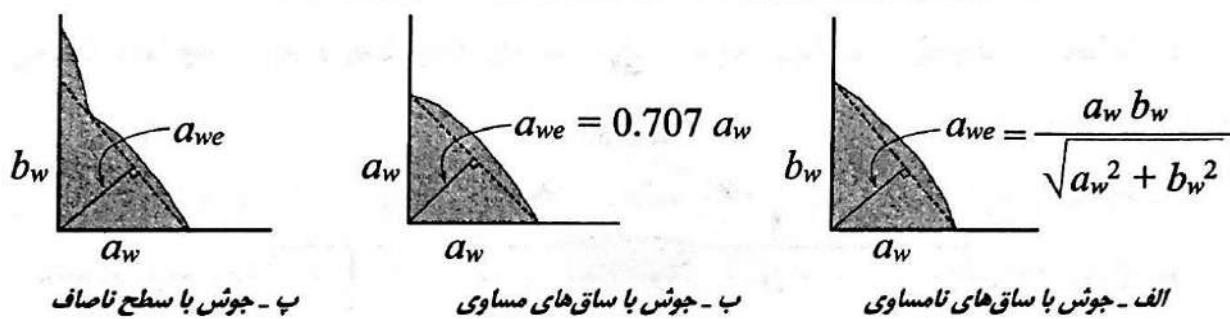

شکل ۳۲-۳ - بعد مؤثر گلوی جوش

در شکل ۳۲-۲  $a_{we}$  بعد مؤثر گلوی جوش،  $a_w$  و  $b_w$  اندازه‌ی ساق جوش گوش نامیده می‌شوند. برای جوش گوش در اتصال سپری مورب، شکل ۳۳-۲،  $a_{weq}$  بعد جوش معادل حالت  $90^\circ$  از رابطه  $a_{weq} = ka_w$  محاسبه می‌شود. ضریب  $k$  طبق جدول ۲-۸ توسط نشریه‌ی ۲۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد شده است. برای محاسبه‌ی  $a_{we}$ ، بعد مؤثر گلوی جوش در حالت مورب، (شکل ۳۳-۲)، باید اندازه‌ی  $a_{weq}$  را در ضریب ۷۰٪ ضرب کرد.

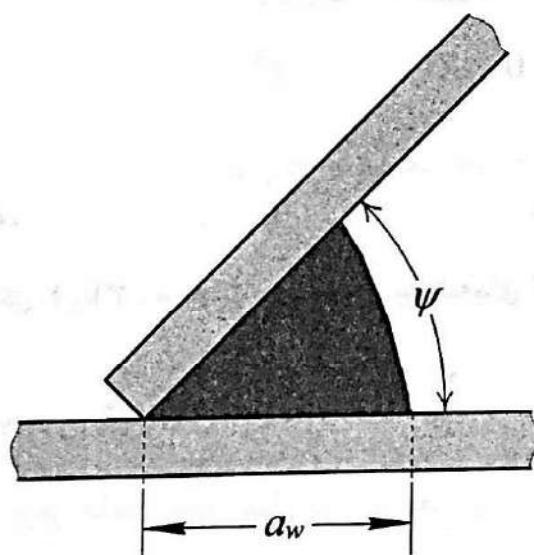

شکل ۳۳-۲ - جوش گوش در اتصال سپری مورب

### ۱۱-۳ طبقه‌بندی و شماره گذاری الکترودها طبق AWS

الکترودها بر حسب خواص مکانیکی مفتول فولادی، نوع پوشش، وضعیت جوشکاری طبقه‌بندی و برای شناسایی شماره گذاری می‌شوند.

سیستم شماره گذاری براساس AWS، یک عدد چهار یا پنج رقمی می‌باشد که به دنبال حرف E قرار می‌گیرند. حرف E مخفف کلمه الکترود است. اولین دو رقم سمت چپ (یا سه رقم اول در سیستم پنج رقمی) حداقل مقاومت کششی مفتول الکترود را بر حسب کیلوپوند (هزار پوند) بر اینچ مربع نشان می‌دهد (اگر این عدد در ۷۰ ضرب شود، مقاومت بر حسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع به دست می‌آید). برای مثال مقاومت کششی الکترود E6010، مساوی  $(4200 \text{ kg/cm}^2)$ ، و الکترود E7010 مساوی  $(4900 \text{ kg/cm}^2)$  و الکترود E10010 مساوی  $(7000 \text{ kg/cm}^2)$  است. رقم سوم موقعیت جوشکاری را توصیف می‌کند. برای مثال عدد یک در E6010 نشان می‌دهد جوشکاری با این نوع الکترود در همه موقعیت‌ها اعم از تخت، افقی، سربالا و سقفی می‌تواند انجام شود. عدد ۲ از E7020 نشان می‌دهد که این الکترود تنها در جوشکاری درزهای تخت و افقی به کار می‌رود. عدد ۳ نشان می‌دهد که الکترود باید تنها در موقعیت جوشکاری تخت به کار رود. آخرین رقم نوع جریان و نوع روکش الکترود را تعیین می‌کند. توضیح بیشتر در مورد این سیستم طبقه‌بندی شماره‌ای در جداول‌های ۳-۴ و ۳-۵ آمده است.

جدول ۳-۴ سیستم طبقه‌بندی الکترودها به روش AWS

رقم	مفهوم	مثال
۲ یا ۳ رقم اول	حداقل مقاومت کششی	E - 60XX = ۴۲۰۰ kg/cm <sup>2</sup> E - 110XX = ۷۷۰۰ kg/cm <sup>2</sup>
رقم بعدی	وضعیت جوشکاری	E - XXIX = تخت و افقی = تخت = E = XX2X = E = XX3X =
رقم آخر	نوع جریان، نوع سرباله، نوع قوس، عمق نفوذ، وجود پودر آهن و هیدروژن در روکش	به جدول ۳-۵ مراجعه شود.

جدول ۳-۵ مفهوم رقم آخر در

رقم آخر	جریان	نوع قوس	نوع پوشش
0	DCRP . فقط	قوس نفوذی	آلی آلی روتیلی (اکسید تیتان)
1	DCRP یا A.C.	قوس نفوذی	
2	DCRP یا A.C.	قوس متوسط	
3	D.C. یا A.C. قطب آزاد	قوس نرم	روتیل روتیل با پودر آهن (حدود ۳۰٪) کم‌هیدروژن
4	D.C. یا A.C. قطب آزاد	قوس نرم	
5	DCRP فقط	-	
6	DCRP یا A.C.	قوس متوسط	کم‌هیدروژن
7	D.C. یا A.C.	-	پودر آهن
8	DCRP یا A.C.	-	کم‌هیدروژن - قوس آهن

علامت شناسایی الکترود


DCSP = جریان یکسو - قطبیت مستقیم • DCRP = جریان یکسو - قطبیت معکوس • A.C. = جریان متناوب

## ۲-۹-۲-۱۰ جوش‌ها

### ۱-۲-۹-۲-۱۰ جوش‌های شیاری

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های شیاری عبارت است از: حاصل ضرب طول موثر در ضخامت موثر جوش. طول موثر جوش برابر با طول جوش شده و ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطعه نازکتر در اتصال لب به لب و ضخامت قطعه جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می‌شود. ضخامت موثر در جوش شیاری با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای ۳ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود. استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی در وضعیتی که بارگذاری متنابوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد مجاز نیست.

ضخامت موثر جوش شیاری که بین دو لبه گرد (مثل شیار بین دو میلگرد) و یا بین یک لبه گرد و لبه تخت (مثل میلگرد در مجاورت ورق) داده می‌شود، مطابق شکل ۲-۹-۲-۱۰ می‌باشد.

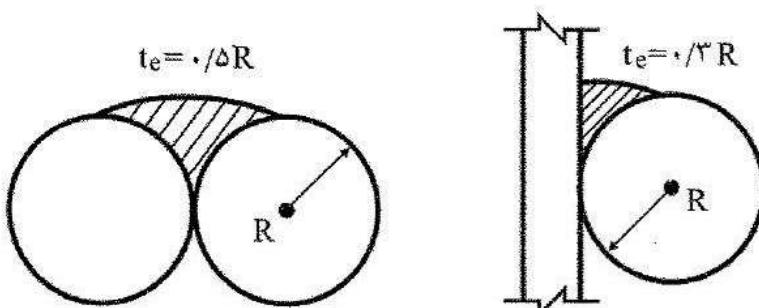

شکل ۲-۹-۲-۱۰ ضخامت موثر جوش‌های شیاری لب گرد

ب) محدودیت: ضخامت موثر در جوش‌های شیاری با نفوذ نسبی نباید از مقادیر مندرج در جدول ۱-۹-۲-۱۰ کمتر شود. حداقل ضخامت موثر با توجه به ضخامت قطعه نازکتر تعیین می‌شود. ضخامت جوش نباید از ضخامت نازکترین قطعه متصل شونده تجاوز کند.

جدول ۱-۹-۲-۱۰ حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی

حداقل ضخامت موثر	ضخامت قطعه نازکتر
۳ میلی‌متر	تا ۶ میلی‌متر
۵ میلی‌متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر
۶ میلی‌متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر
۸ میلی‌متر	بیش از ۲۰ تا ۴۰ میلی‌متر
۱۰ میلی‌متر	بیش از ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر
۱۳ میلی‌متر	بیش از ۶۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر
۱۶ میلی‌متر	بیش از ۱۵۰ میلی‌متر


- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یک عبور تعیین نمود باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم‌هیدروژن استفاده کرد.
- برای قطعات با ضخامت بزرگتر از ۴۰ میلی‌متر، پیش گرمایش و دستورالعمل جوشکاری باید با مطالعه خاص مورد بررسی قرار گیرد.

## ۲-۹-۲-۱۰ جوش‌های گوش

الف) سطح مقطع موثر: سطح مقطع موثر در جوش‌های گوش برابر با حاصل ضرب طول موثر در ضخامت گلوگاه موثر در نظر گرفته می‌شود.

طول موثر جوش گوش (به جز جوش‌هایی که در سوراخ و شکاف قرار می‌گیرد) برابر با طول کلی نوار جوش شامل قسمت‌های برگشت خورده می‌باشد.

بعد جوش گوشه (a) اندازه ساق مقطع جوش می‌باشد. طبق شکل ۳-۹-۲-۱۰ ضخامت گلوگاه موثر ( $t_e$ ) در جوش گوشه برابر کوتاهترین فاصله بین ریشه مقطع جوش تا سطح خارجی آن و به عبارت دیگر برابر ارتفاع وارد بر وتر مثلث مقطع جوش به حساب می‌آید.

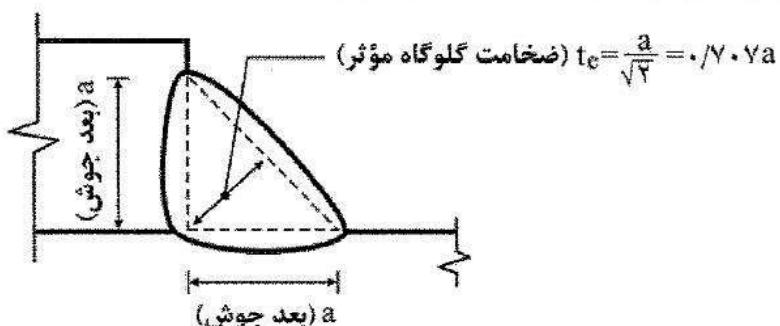

شکل ۳-۹-۲-۱۰ ضخامت گلوگاه موثر جوش‌های گوش

برای جوش‌های گوشه در سوراخ و شکاف، طول موثر برابر با طول محوری (میانتاری) که از مقطع گلوگاه جوش می‌گذرد، در نظر گرفته می‌شود.

### ب) محدودیت‌ها:




۱- حداقل بُعد جوش‌های گوشه نباید از بُعد مورد نیاز برای انتقال بارهای محاسبه شده و اندازه‌های نشان داده شده در جدول ۲-۹-۲-۱۰ کوچکتر انتخاب شود. حداقل بُعد جوش تابع ضخامت قطعه نازک‌تر می‌باشد و از طرفی نباید بُعد جوش از ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده تجاوز نماید.

جدول ۲-۹-۲-۱۰ حداقل بُعد جوش گوش


حداقل بُعد جوش گوشه (با یک بار عبور)	ضخامت قطعه نازک‌تر
۳ میلی‌متر	تا ۶ میلی‌متر
۵ میلی‌متر	بیش از ۶ تا ۱۲ میلی‌متر
۶ میلی‌متر	بیش از ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر
۸ میلی‌متر	بیش از ۲۰

- در صورتی که نتوان ضخامت‌های حداقل فوق را با یکبار عبور تأمین نمود، باید از پیش گرمایش و یا فرآیندهای کم هیدروژن استفاده کرد.


- در سازه تحت بار دینامیکی حداقل اندازه جوش ۵ میلی‌متر می‌باشد

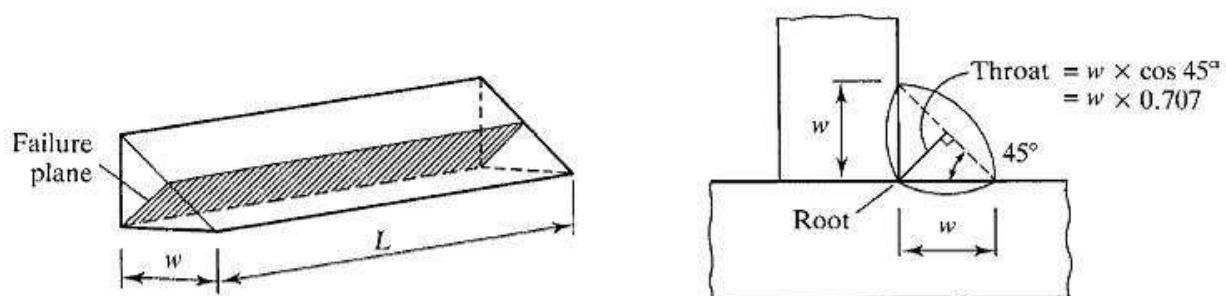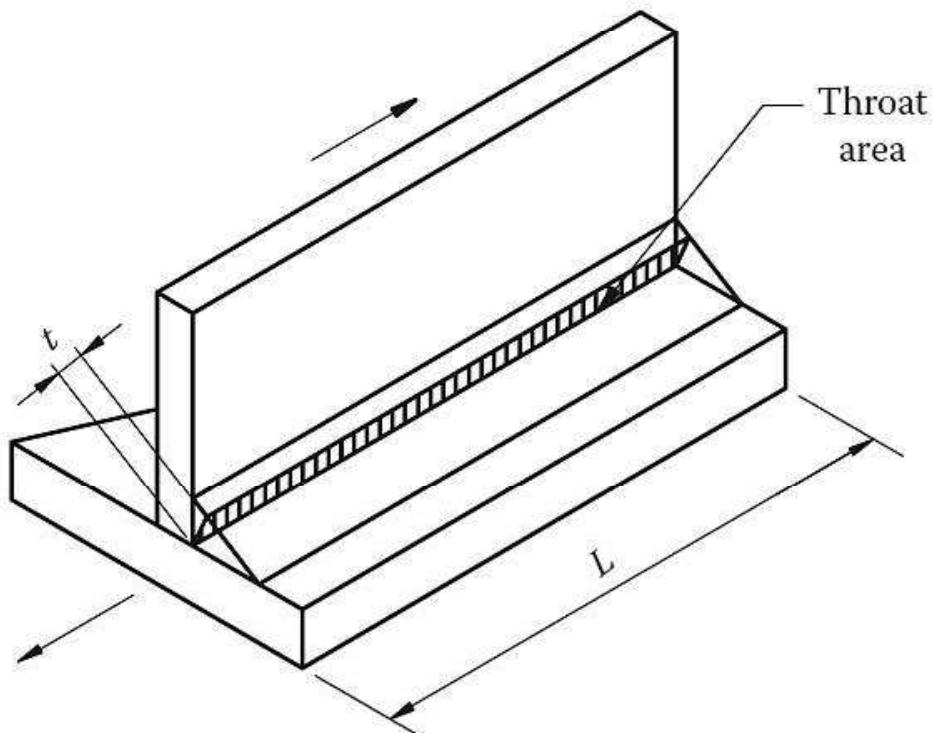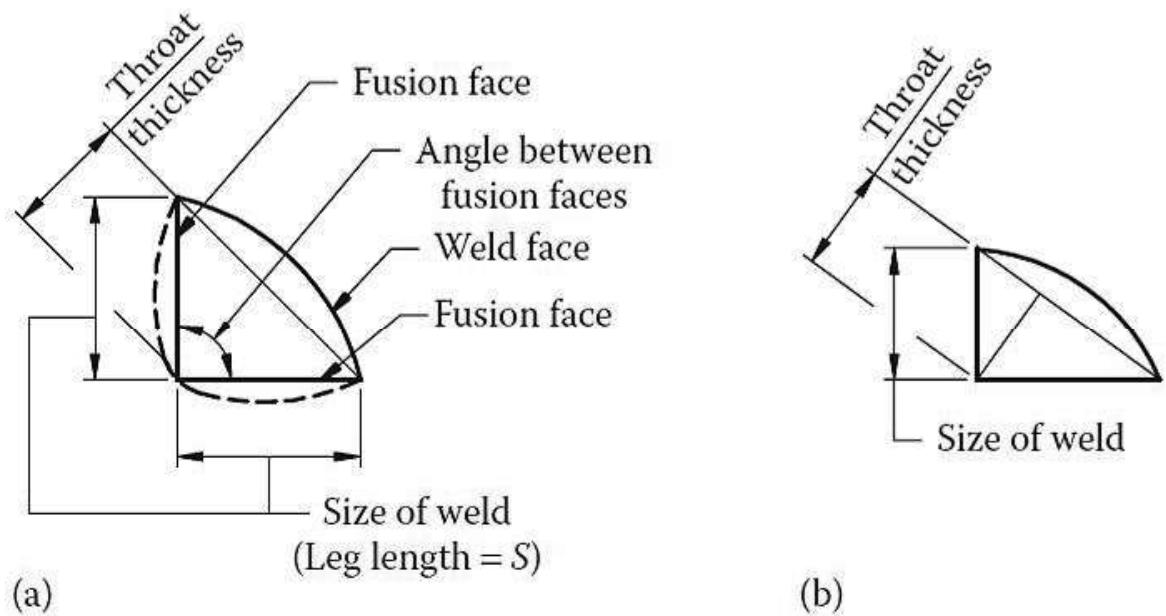


۲- حداقل بُعد جوش‌های گوشه در لبه قطعات متصل شونده برای قطعات با ضخامت مساوی یا کمتر از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه و برای قطعات با ضخامت بیش از ۶ میلی‌متر برابر ضخامت قطعه منهای ۲ میلی‌متر می‌باشد.

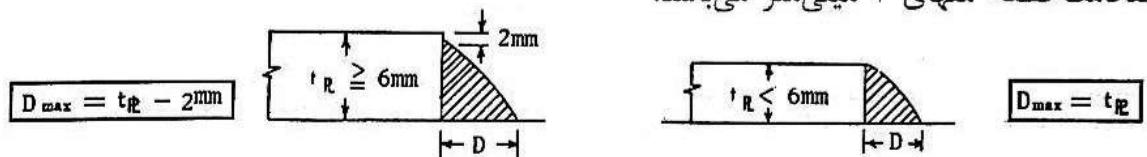

۳- طول موثر جوش‌های گوشه‌ای که برای تحمل تنش‌ها محاسبه شده‌اند نباید از  $\frac{4}{\rho}$  برابر بُعد جوش کمتر باشد. به عبارت دیگر، بُعد جوش نباید از  $\frac{1}{\rho}$  طول آن تجاوز نماید.

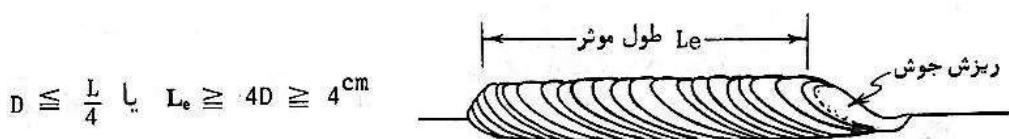

۴- در اتصال‌های انتهایی تسممه‌های کششی اگر از جوش گوشه فقط در لبه‌های طولی و موازی امتداد نیرو استفاده شود، طول جوش هر طرف نباید از فاصله عمودی بین آنها (تقرباً پهنای تسممه) کمتر باشد و این فاصله نباید از ۲۰۰ میلی‌متر تجاوز کند (شکل ۴-۹-۲-۱۰). برای تأثیر طول جوش در سطح مقطع موثر اعضای کششی به جدول ۱-۳-۲-۱۰ مراجعه شود.

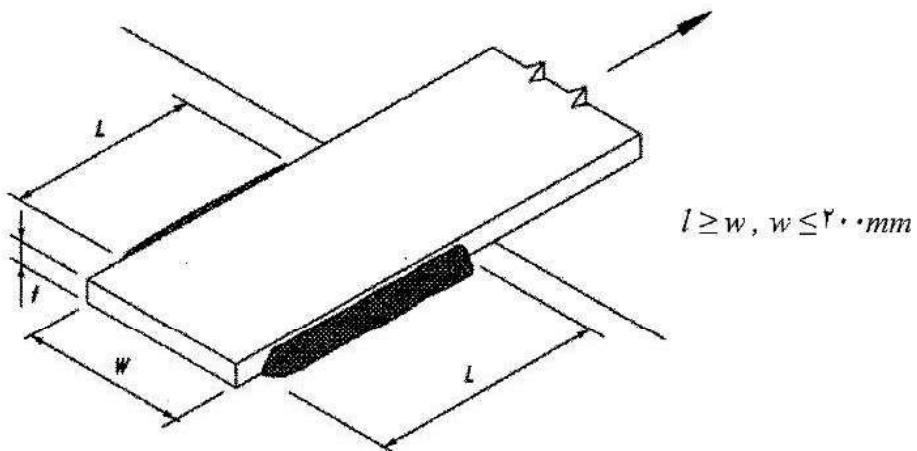

شکل ۴-۹-۲-۱۰ جوش گوشه در انتهای تسممه‌های کششی

۵- در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول موثر جوشی که به صورت طولی بارگذاری شده است نباید از ۱۰۰ برابر بعد جوش (a) تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول جوش بیش از ۱۰۰ برابر بعد ساق جوش، طول موثر جوش باید با ضریب ( $\beta$ ) کاهش داده شود.

$$L_e = \beta L \quad \beta = 1/2 - 0.002 (L/a) \leq 1/0 \quad (1-9-2-10)$$

که در آن:

$L_e$ = طول موثر جوش


$L$ = طول واقعی جوشی که از قسمت انتهایی جوش به صورت طولی بارگذاری شده است.

$a$ = بعد ساق جوش

$\beta$ = ضریب کاهش طول واقعی (اسمی) جوش

برای  $L/a$  بزرگتر از ۳۰۰ طول موثر جوش باید برابر ۱۸۰a در نظر گرفته شود.

۶- جوش‌های گوشه منقطع برای انتقال تنש‌های محاسبه شده هنگامی مجاز است که نیروی منتقله از مقاومتی که با جوش پیوسته (سرتاسری) و با حداقل بعد جوش تأمین می‌شود، کمتر باشد. استفاده از این نوع جوش در اتصال جان و بال تیر ورق‌ها، اتصال ورق‌های تقویتی بال، اتصال قطعات سخت‌کننده به جان تیر ورق و برای اتصال اجزای اعضای ساخته شده از ورق مجاز می‌باشد. طول موثر قطعات جوش منقطع نباید از ۴ برابر بعد جوش و از ۴۰ میلی‌متر کمتر باشد. فاصله آزاد بین قطعات جوش نباید از ۱۶ برابر ضخامت نازک‌ترین قطعه متصل شونده وقتی که در فشار است و از ۲۴ برابر این ضخامت وقتی که در کشش است، بیشتر شود. در این خصوص به الزامات بندهای ۵-۳-۲-۱۰ و ۷-۴-۲-۱ نیز مراجعه شود.

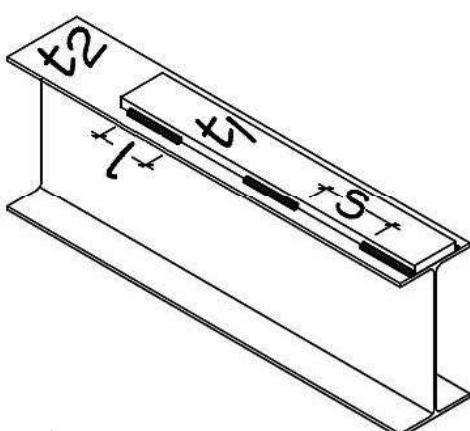


$$t_{min} = \text{Min}\{t_1, t_2\}$$

تهدت فشار

تهدت کشش

$$l \geq \text{Max}\{4D, 40mm\}$$

۷- در اتصالات پوششی (رویهم) دو قطعه، طول همپوشانی نباید از ۵ برابر ضخامت قطعه نازکتر کمتر باشد و در هیچ حالتی از ۲۵ میلی‌متر کمتر نشود. در اتصالات پوششی که ورق و تسممهای تحت اثر تنש‌های محوری را به یکدیگر متصل می‌کند، باید ضلع انتهایی هریک از قسمت‌های متصل شونده، توسط جوش گوشه اتصال یابند (جوش دو طرفه). در وضعیتی که اتصال به اندازه کافی مقید شده باشد یا تغییرشکل خمشی آنقدر محدود باشد که از باز شدن اتصال تحت اثر بار حداکثر جلوگیری شود، می‌توان از جوش یکطرفه استفاده کرد (شکل ۱۰-۹-۵).

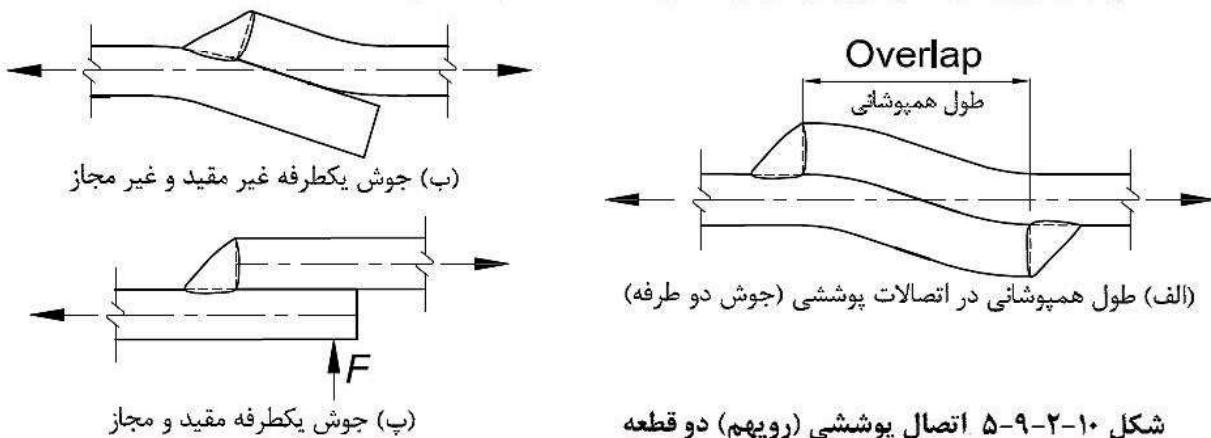


شکل ۱۰-۹-۵ اتصال پوششی (رویهم) دو قطعه

۸- استفاده از جوش گوشه در لبه سوراخ و شکاف در اتصالات رویهم، به منظور انتقال برش یا جلوگیری از کمانش و یا جدایی قسمت‌های متصل شونده مجاز می‌باشد. جوش‌های گوشه در سوراخ‌ها و شکاف‌ها را نباید به عنوان جوش کام یا انگشتانه در نظر گرفت.

۹- جوش‌های گوش می‌توانند به انتهای ناحیه اتصال منتهی شده یا قبل از رسیدن به انتهای ناحیه اتصال قطع شوند و یا حتی می‌توان آنها را طوری جوش داد تا به شکل قوطی یا ناوданی در بیاید. مگر در مواردی به شرح زیر که محدودیتی برای آنها وضع شده است.


- در اتصالات پوششی (رویهم) که یکی از قطعه‌های اتصالی تا پشت لبه قطعه اتصالی دیگر که تحت اثر تنש کششی قرار دارد امتداد یافته باشد، جوش گوش می‌باید در فاصله‌ای بیشتر یا مساوی با بعد جوش تمام شود (شکل ۱۰-۲-۹).

- کلیه جوش‌های گوش که در لبه کناری یا ضلع انتهایی عضو انجام می‌شود، باید در انتهای ضلع و بر روی ضلع دیگر برگشت داده شود که به آن قلاب می‌گویند. حداقل طول قلاب ۲ برابر بعد جوش می‌باشد. این شرط شامل جوش‌های گوش قائم و جوش‌های گوش سر بالا در تکیه‌گاه‌های لچکی (براکت) و برای نبشی‌های نشیمن تیر و اتصالات نظیر می‌باشد (شکل ۱۰-۲-۹).

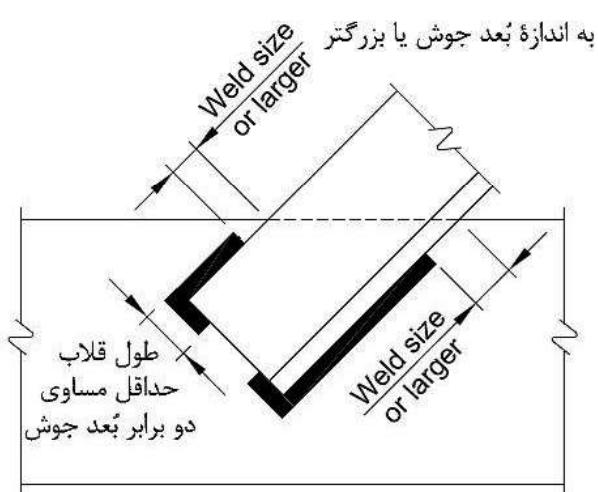


شکل ۱۰-۲-۹ جوش گوش در انتهای اعضای محوری

- جوش‌های گوشی که ورق‌های سخت‌کننده عرضی را به جان تیر ورق‌های با ضخامت جان کمتر از ۲۰ میلی‌متر متصل می‌کنند، باید کمتر از ۴ برابر و بیشتر از ۶ برابر ضخامت جان، از پنجه جان تا جوش جان به بال منتهی شود. مگر در حالتی که انتهای ورق سخت‌کننده عرضی به بال جوش شده باشد.

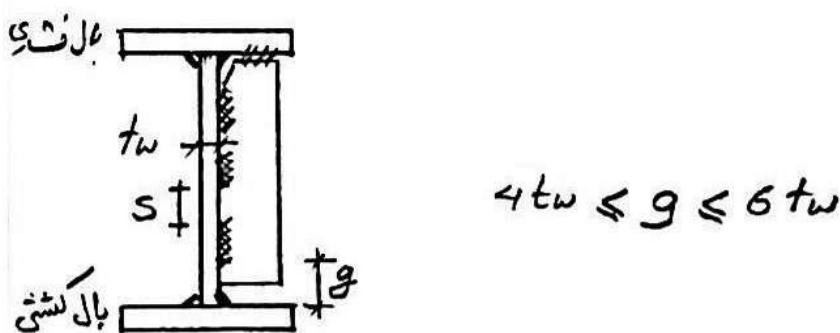


- در اتصالات مفصلی با نبشی‌های جان، که انعطاف‌پذیری اتصال به مقدار زیادی تابع انعطاف‌پذیری بال برجسته نبشی‌ها می‌باشد، برگشت در انتهای جوش گوشه نباید از  $4W$  برابر بعد جوش و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد. برگشت انتهای در جوش گوشه باید در نقشه‌ها و جزئیات اجرایی قید شود (شکل ۷-۹-۲-۱۰).

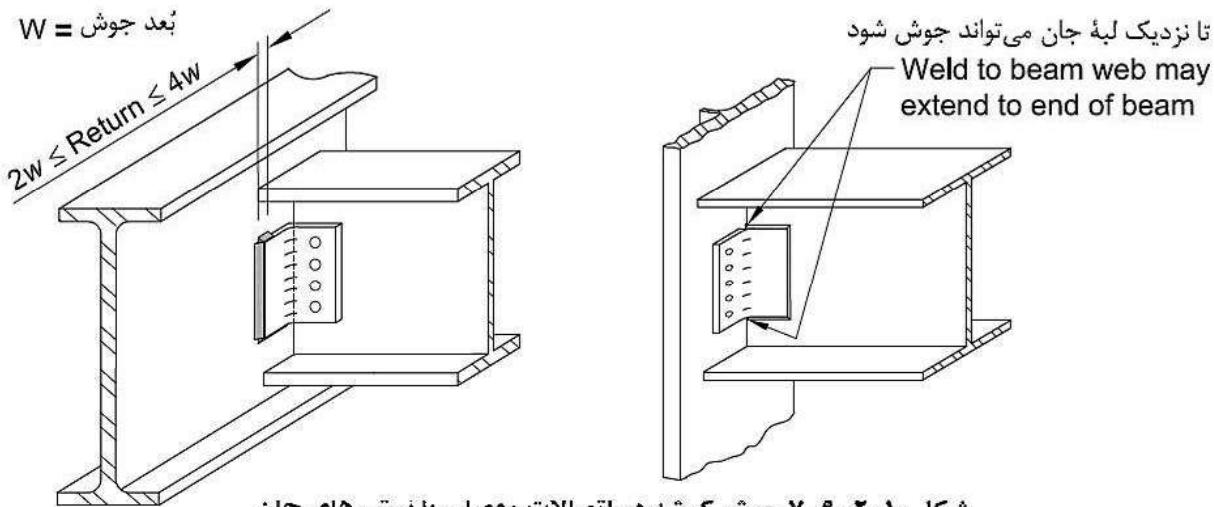


شکل ۷-۹-۲-۱۰ جوش گوشه در اتصالات مفصلی با نبشی‌های جان

- جوش‌های گوشه‌ای که در دو وجه مخالف یک صفحه مشترک ایجاد می‌شود، باید در گوش مشترک بین دو نوار جوش قطع شوند (شکل ۸-۹-۲-۱۰).

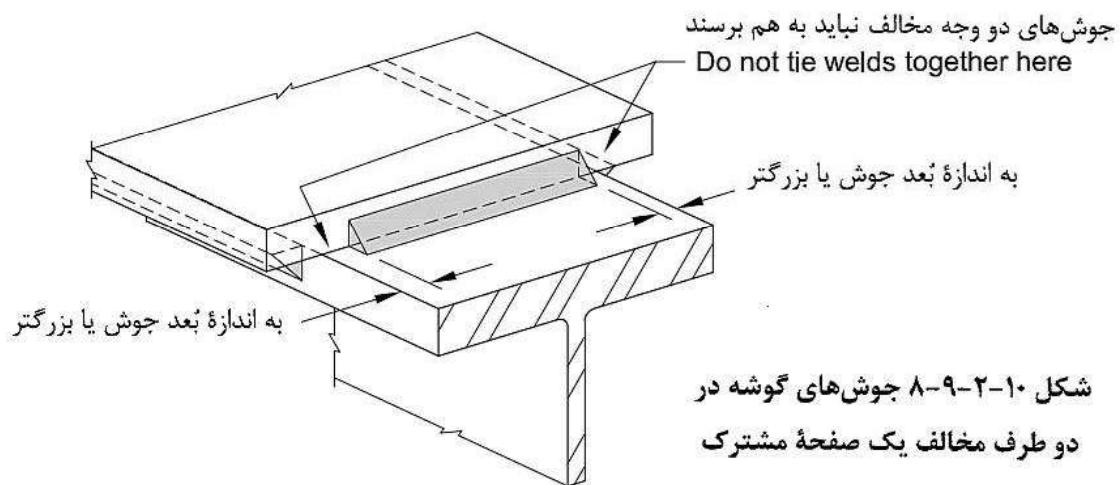

شکل ۸-۹-۲-۱۰ جوش‌های گوشه در دو طرف مخالف یک صفحه مشترک

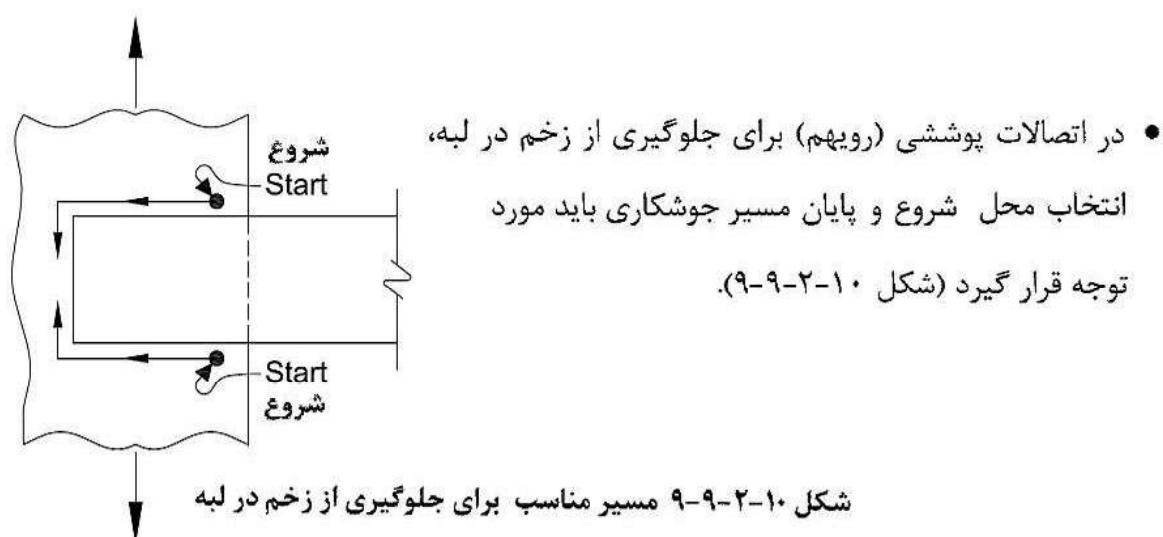


شکل ۹-۹-۲-۱۰ مسیر مناسب برای جلوگیری از زخم در لبه

### ۳-۲-۹-۲-۱۰ جوش‌های انگشتانه و کام


الف) سطح مقطع مؤثر: سطح مقطع مؤثر در برش برای جوش انگشتانه و کام مساوی سطح مقطع اسمی سوراخ و شکاف در صفحه برش در نظر گرفته می‌شود.

#### ب) محدودیت‌ها

- استفاده از جوش انگشتانه و کام برای انتقال برش در اتصال‌های پوششی و یا جلوگیری از کمانش در عناصر رویهم آمده در اعضا ساخته شده، مجاز می‌باشد.
- قطر سوراخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعه سوراخ شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر باشد. همچنین قطر یادشده نباید از قطر حداقل به اضافه ۲ میلی‌متر و یا  $\frac{1}{4}$  برابر ضخامت جوش بزرگ‌تر شود.
- حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ‌های جوش‌های انگشتانه ۴ برابر قطر سوراخ می‌باشد.
- طول شکاف در جوش کام نباید از ۱۰ برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.
- پهنهای شکاف در جوش کام نباید از ضخامت قطعه بریده شده به اضافه ۸ میلی‌متر کمتر و همچنین از  $\frac{1}{4}$  برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.
- انتهای شکاف یا باید نیم‌دایره‌ای باشد و یا خطی مستقیم که گوش‌های آن تبدیل به ربعتی از دایره (با شعاعی بزرگ‌تر از ضخامت قطعه حاوی شکاف) می‌شود، باشد. مگر اینکه انتهای شکاف به لبه قطعه منتهی شده باشد.
- حداقل فاصله مرکز شکاف‌ها در امتداد عمود بر طول، ۴ برابر پهنهای شکاف و حداقل فاصله مرکز شکاف‌ها در امتداد طول، ۲ برابر طول شکاف می‌باشد.

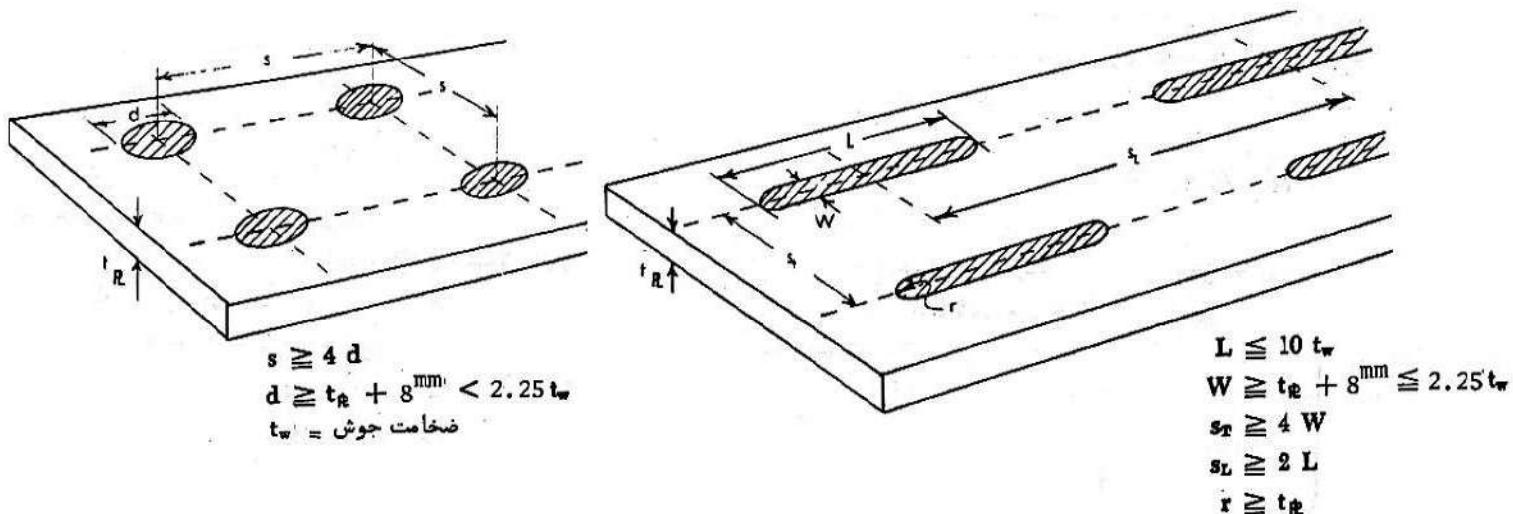

- ضخامت جوش انگشتانه و کام در قطعاتی که ضخامت آنها ۱۶ میلی‌متر و یا کمتر است، باید برابر با ضخامت قطعه باشد. در قطعاتی که ضخامت آنها بیش از ۱۶ میلی‌متر است، ضخامت این جوش باید حداقل  $\frac{1}{2}$  ضخامت قطعه باشد و از ۱۶ میلی‌متر نیز کمتر نشود.

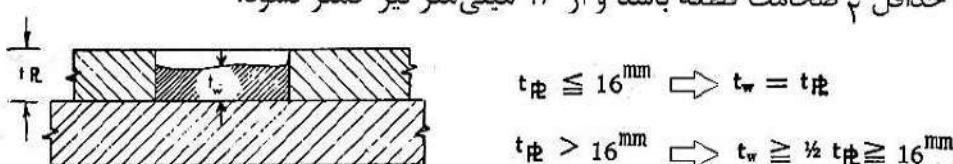

#### ۴-۲-۹-۲ مقاومت جوش

مقاومت طراحی جوش‌ها مساوی  $\phi R_n$  می‌باشد که در آن،  $\phi$  ضریب کاهش مقاومت طبق جدول ۳-۹-۲-۱۰ مقاومت اسمی جوش می‌باشد که باید به شرح زیر برابر کوچکترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالت‌های حدی گسیختگی کششی و گسیختگی برشی برای مصالح فلز پایه و حالت حدی گسیختگی برای فلز جوش در نظر گرفته شود.

$$R_n = \sqrt{\beta F_{nBm} A_{Bm}}$$

ضریب بازررسی باید اعمال شود

الف) بر اساس مصالح فلز پایه  
(۳-۹-۲-۱۰)

#### ب) بر اساس مصالح فلز جوش

$$R_n = \beta F_{nw} A_{we}$$

(۳-۹-۲-۱۰)

که در آن:

$$F_{nBm} = \text{تنش اسمی فلز پایه}$$

$$F_{nw} = \text{تنش اسمی فلز جوش}$$

$$A_{Bm} = \text{سطح مقطع فلز پایه}$$

$$A_{we} = \text{سطح مقطع مؤثر جوش}$$

$$\beta = \text{ضریب بازررسی جوش به شرح زیر:}$$

۱. در صورت انجام آزمایش‌های غیرمخرب نظیر رادیوگرافی و التراسونیک (فراصوتی):  $\beta = 1$

۲. در صورت انجام جوش در کارخانه (یا شرایط مشابه) و بازررسی چشمی جوش توسط بازررس

$$\beta = 0.85 \text{ ذیصلاح جوش:}$$

۳. در صورت انجام جوش در محل و بازررسی چشمی جوش توسط بازررس ذیصلاح جوش:  $\beta = 0.75$

#### ۴-۲-۹-۵ ترکیب جوش‌ها

اگر از دو یا چند نوع جوش به صورت مجموعه (جوش شیاری، جوش گوشه، جوش انگشتانه و جوش کام) در یک اتصال استفاده شود، برای تعیین مقاومت طراحی مجموعه باید مقاومت طراحی هر یک را جداگانه نسبت به محور مجموعه جوش محاسبه و سپس مقاومت طراحی مجموعه را از مجموع مقاومت‌های طراحی تک تک جوش‌ها تعیین نمود.

## جدول ۱۰-۲-۹-۳ مقاومت جوش‌ها

نوع جوش	نوع بار و جهت آن نسبت به محور جوش	نوع فلز حاکم بر تعیین مقاومت جوش	ضریب کاهش مقاومت ( $\phi$ )	تنش اسمی ( $F_{nBm}$ یا $F_{nw}$ )
جوش شیاری با نفوذ کامل و لبه آمده شده	کششی عمود بر مقطع مؤثر فساری عمود بر مقطع مؤثر، کششی و یا فساری موازی با محور جوش	فلز پایه	مطابق بفشن مربوطه	مطابق بفشن مربوطه
جوش شیاری با نفوذ نسبی	فساری، در امتداد عمود بر مقطع مؤثر فساری، موازی با محور جوش کششی، موازی با محور جوش	فلز پایه	مطابق فصل ۱۰-۹-۲-۱۳	مطابق فصل ۱۰-۹-۲-۱۳
جوش گوشه	برشی، در مقطع مؤثر برشی، در مقطع مؤثر کششی یا فساری، موازی با محور جوش	بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nBm} = F_u$
جوش انگشتانه و کام	برشی، موازی سطح برش شونده (روی مقطع مؤثر)	بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nw} = ۰/۶F_{ue}$
	برشی، در مقطع مؤثر	بر اساس فلز پایه	۰/۷۵	$F_{nw} = ۰/۶F_{ue}$
	برشی، در مقطع مؤثر	بر اساس فلز پایه	۰/۷۵	مطابق فصل ۱۰-۹-۲-۱۳
	کششی یا فساری، موازی با محور جوش	فلز پایه	۰/۷۵	مطابق فصل ۱۰-۹-۲-۱۳
	برشی، موازی سطح برش شونده (روی مقطع مؤثر)	بر اساس فلز جوش (الکترود مصرفی)	۰/۷۵	$F_{nw} = ۰/۶F_{ue}$

$$F_y = \text{تنش تسلیم فلز پایه} = F_{ue} = \text{تنش نهایی فلز جوش (الکترود مصرفی)}$$

۱۰-۲-۹-۶ الکترودهای سازگار با مصالح فلز پایه  
فلز جوش (الکترود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با مقادیر جدول ۱۰-۲-۹-۶ باشد.


### جدول ۱۰-۲-۹-۶ الکترودهای سازگار با فلز پایه

نوع الکترود سازگار	مقاومت نهایی کششی فلز الکترود ( $F_{ue}$ )	تنش تسلیم مصالح فلز پایه ( $F_y$ )
E60 یا معادل آن	۴۲۰ MPa	$t \leq ۱۵\text{mm}$ , ۳۰۰ MPa تا
E70 یا معادل آن	۴۹۰ MPa	
E70 یا معادل آن	۴۹۰ MPa	$t > ۱۵\text{mm}$ , ۳۰۰ MPa تا
E70 یا معادل آن	۴۹۰ MPa	از ۳۸۰ MPa تا ۳۰۰ MPa
E80 یا معادل آن	۵۶۰ MPa	از ۴۶۰ MPa تا ۳۸۰ MPa

$$t = \text{ضخامت فلز پایه}$$

**TABLE J2.5**  
**Available Strength of Welded Joints,**  
**ksi (MPa)**

Load Type and Direction Relative to Weld Axis	Pertinent Metal	$\phi$ and $\Omega$	Nominal Stress ( $F_{nBM}$ or $F_{nw}$ ), ksi (MPa)	Effective Area ( $A_{BM}$ or $A_{we}$ ), in. <sup>2</sup> (mm <sup>2</sup> )	Required Filler Metal Strength Level <sup>[a][b]</sup>	
<b>COMPLETE-JOINT-PENETRATION GROOVE WELDS</b>						
Tension—Normal to weld axis	Strength of the joint is controlled by the base metal.			Matching filler metal shall be used. For T- and corner-joints with backing left in place, notch tough filler metal is required. See Section J2.6.		
Compression—Normal to weld axis	Strength of the joint is controlled by the base metal.			Filler metal with a strength level equal to or one strength level less than matching filler metal is permitted.		
Tension or compression—Parallel to weld axis	Tension or compression in parts joined parallel to a weld is permitted to be neglected in design of welds joining the parts.			Filler metal with a strength level equal to or less than matching filler metal is permitted.		
Shear	Strength of the joint is controlled by the base metal.			Matching filler metal shall be used. <sup>[c]</sup>		
<b>PARTIAL-JOINT-PENETRATION GROOVE WELDS INCLUDING FLARE V-GROOVE AND FLARE BEVEL GROOVE WELDS</b>						
Tension—Normal to weld axis	Base	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.00$	$F_u$	See J4	Filler metal with a strength level equal to or less than matching filler metal is permitted.	
	Weld	$\phi = 0.80$ $\Omega = 1.88$	$0.60F_{EXX}$	See J2.1a		
Compression—Column to base plate and column splices designed per Section J1.4(a)	Compressive stress is permitted to be neglected in design of welds joining the parts.					
Compression—Connections of members designed to bear other than columns as described in Section J1.4(b)	Base	$\phi = 0.90$ $\Omega = 1.67$	$F_y$	See J4		
	Weld	$\phi = 0.80$ $\Omega = 1.88$	$0.60F_{EXX}$	See J2.1a		
Compression—Connections not finished-to-bear	Base	$\phi = 0.90$ $\Omega = 1.67$	$F_y$	See J4		
	Weld	$\phi = 0.80$ $\Omega = 1.88$	$0.90F_{EXX}$	See J2.1a		
Tension or compression—Parallel to weld axis	Tension or compression in parts joined parallel to a weld is permitted to be neglected in design of welds joining the parts.					
Shear	Base	Governed by J4				
	Weld	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.00$	$0.60F_{EXX}$	See J2.1a		
<b>FILLET WELDS INCLUDING FILLETS IN HOLES AND SLOTS AND SKEWED T-JOINTS</b>						
Shear	Base	Governed by J4			Filler metal with a strength level equal to or less than matching filler metal is permitted.	
	Weld	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.00$	$0.60F_{EXX}^{[d]}$	See J2.2a		
Tension or compression—Parallel to weld axis	Tension or compression in parts joined parallel to a weld is permitted to be neglected in design of welds joining the parts.					
<b>PLUG AND SLOT WELDS</b>						
Shear—Parallel to faying surface on the effective area	Base	Governed by J4			Filler metal with a strength level equal to or less than matching filler metal is permitted.	
	Weld	$\phi = 0.75$ $\Omega = 2.00$	$0.60F_{EXX}$	See J2.3a		
<p><sup>[a]</sup> For matching weld metal, see AWS D1.1/D1.1M clause 3.3.  <sup>[b]</sup> Filler metal with a strength level one strength level greater than matching is permitted.  <sup>[c]</sup> Filler metals with a strength level less than matching are permitted to be used for groove welds between the webs and flanges of built-up sections transferring shear loads, or in applications where high restraint is a concern. In these applications, the weld joint shall be detailed and the weld shall be designed using the thickness of the material as the effective throat, where <math>\phi = 0.80</math>, <math>\Omega = 1.88</math> and <math>0.60F_{EXX}</math> is the nominal strength.  <sup>[d]</sup> The provisions of Section J2.4(b) are also applicable.</p>						

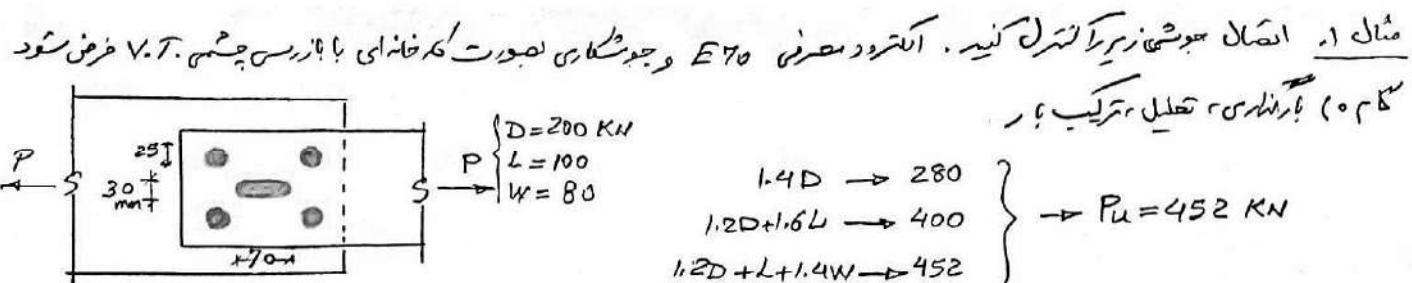

کام ۱۳) تابع مقاومت طراحی جوش  $R_n$  برابر با مصالح مطروح شود.

$$E70 \rightarrow F_{uc} = 490 \text{ MPa}$$

برول ۳-۹-۲-۱۰ معین ۱۰  $\rightarrow \begin{cases} \phi = 0.75 \\ F_{nw} = 0.6 F_{uc} = 294 \text{ MPa} \end{cases}$

$$\text{جوشنگارخانی با ارزش } V.T. \rightarrow \beta = 0.85$$


$4 \times (\frac{\pi}{4} 25^2) = 1963 \text{ mm}^2$   
 $\pi \times \frac{30^2}{4} + 40 \times 30 = 1907 \text{ mm}^3$

$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \rightarrow A_{we} = 3870 \text{ mm}^2$  سطح مقطع نوشت جوش:

$$R_n = \beta F_{nw} A_{we} = 967.1 \text{ kN} \xrightarrow{\times \phi = 0.75} \phi R_n = 725.3 \text{ kN}$$

کام ۱۴) کترل اتصال بایس ظرفیانه  $P_u = 452 \leq \phi R_n = 725.3 \text{ kN}$  O.K. ✓

کام ۱۵) کترل اتصال بایس ظرفیانه  $\rightarrow$  معین ۱۰ به ۶ (۴-۹-۲-۱۰)  $\rightarrow$  بعداً دسته ظهرده شد.

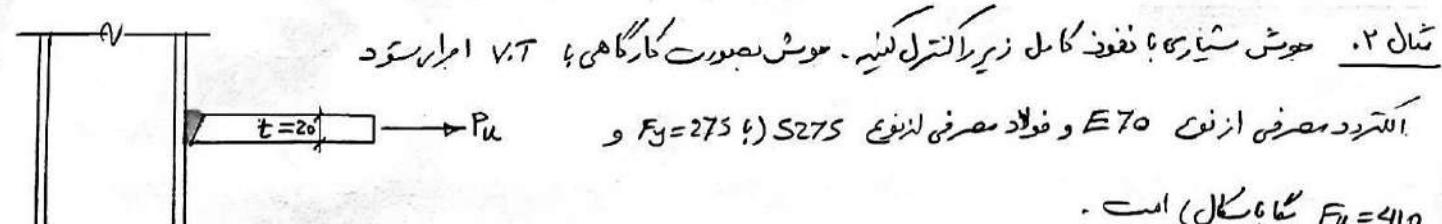

کام ۱۶) تابع مقاومت طراحی حوش  $\phi R_n$  برابر باشد.

جوشنگاری اثرگذار محدود بر سطح نوشتگار طرد سطادل برول (۱-۲-۹-۳)  $\rightarrow$  مقعده ظرفیانه بایس کترل شود  $\rightarrow$  نظریه مفضل اعضا کنیه:

$$A_{BIM} = b \cdot \frac{t}{2} = 150 \times 20 = 3000 \text{ mm}^2 = Ag \quad \text{سطح مقطع مطریانه.}$$

$$\phi_{f_1} \cdot R_{n1} = 0.9 \times (F_y \cdot Ag) = 0.9 \times 275 \times Ag = 742.5 \text{ kN}$$

$$\phi_{f_2} \cdot R_{n2} = 0.75 (F_u \cdot Ae) = 0.75 \times 410 \times 2550 = 784.1 \text{ kN}$$

$$Ae = \min \{ An, 0.85 Ag \} = 0.85 Ag = 2550 \text{ mm}^2$$

شیمی  
سیمان

$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Min}} \phi R_n = 742.5 \text{ kN}$

کام ۱۷) کترل:  
 $P_u = 600 \text{ kN} \quad \phi \beta \times \phi R_n = 0.75 \times 742.5 = 557 \text{ kN}$

V.T. ۱-۸-۶-۶


N.G.

۳۰۶. مهندسی مدل آنلاین  $P_u$  بصورت نمایه است. بافرض ضرب طول مؤثر  $K=1.0$ ، اتصال را کترل نماید. جوینر تسطیح آن شیخ نیز خوب کترل را نرسانید.

کام ۱) تأثیر عبارت طراحی جوینر  $R_n$  براس سازمان.

جوینر آن تأثیر عبور سطح مقطع موثر قرارداد  $\rightarrow$  سطح دریل (۱۰-۹-۲-۱-۰-۴-۹-۲-۳-۹)  $\rightarrow$  مقطع نهایی چه کترل  
ستود  $\rightarrow$  رفعه طبع اعشارت رس  $\rightarrow$  بند ۱۰-۹-۲-۱-۰-۴-۹-۲-۳-۹.

$$t = 20 \text{ mm} \rightarrow t_{\min} = \frac{t}{\sqrt{12}} = 0.3t = 6 \text{ mm}$$

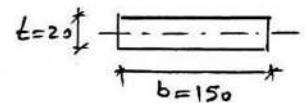

$$\lambda = \frac{Kl}{r} = \frac{1 \times 280}{6} = 46.7 > 25 \rightarrow \text{مقطع نهایی سطح شود}$$

$$f_e = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3}{(46.7)^2} = 905.1 \text{ MPa} \quad \rightarrow \text{فضل سنتونی}$$



$$\frac{F_y}{F_e} = \frac{275}{905.1} = 0.30 \leq 2.25 \rightarrow F_{cr} = [0.658]^{\frac{E/F_e}} F_y = 242.5 \text{ MPa}$$

$$A_{BM} = 150 \times 20 = 3000 \text{ mm}^2 = Ag$$

$$R_n = f_{cr} \cdot Ag = 727.5 \text{ KN} \quad \xrightarrow{\times \varphi = 0.9} \quad \phi R_n = 654.8 \text{ KN}$$

کام ۲) کترل:

$$P_u = 600 \text{ KN} \leq \phi R_n = 654.8 \text{ KN} \quad O.K. \checkmark$$

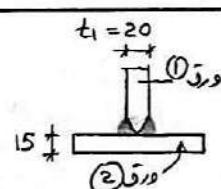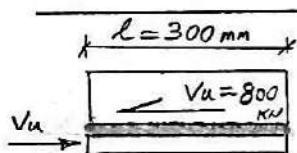

مثال ۴. اتصال؛ جوینر فنودی کامل نیز را کترل نماید. الگوریتمی  
و فولاد صفحه ۵۲۳۵ (۵۲۳۵ MPa)  $F_u = 360$ ،  $F_y = 235$ ،  $E = 200 \text{ GPa}$   
جوینر بصورت دارخانه ای ۴ نیز رسانیده انجام شود.


کام ۱) تعیین تأثیر عبارت طراحی جوینر براس سازمان ( $\phi R_n$ )

جوینر آن تأثیر نداشت براس سازمان  $\rightarrow$  مقطع موثر قرارداد  $\rightarrow$  سطح دریل (۱۰-۹-۲-۱-۰-۴-۹-۲-۳-۹)  $\rightarrow$  فقط کترل نهایی.

$$\phi R_n = 1 \times 0.6 \times 235 \times Agv \quad \leftarrow \varphi = 1 \rightarrow R_n = 0.6 F_y \cdot Agv \quad \rightarrow \text{بند ۱۰-۹-۲-۱-۰-۴-۹-۲-۳-۹} \quad \text{قسم الف:}$$


$$A_{BM_1} = Ag_{V1} = l \times t_1 = 300 \times 20 = 6000 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n^1 = 1 \times 0.6 \times 235 \times 6000 = 846 \text{ KN}$$

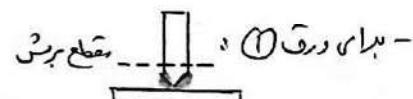

$$A_{BM_2} = Ag_{V2} = l \times t_2 \times 2 = 300 \times 15 \times 2 = 9000 \text{ mm}^2$$

$$\phi R_n^2 = 1 \times 0.6 \times 235 \times 9000 = 1269 \text{ KN}$$

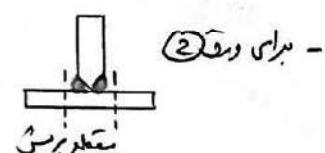

$$Vu = 800 \text{ KN} \not\leq \beta \phi R_n^1 = 0.75 \times 846 = 634.5 \text{ KN} \quad N.G.$$

کام ۲) کترل:  
- برای ورود ①

$$Vu = 800 \text{ KN} \not\leq \beta \phi R_n^2 = 0.75 \times 1269 = 951.8 \text{ KN} \quad O.K. \checkmark$$

- برای ورود ②

٣/

شال ٤. در شال ۲ در صورتی که جوش شیرین با تغذیه شده و با ضخامت مفترض  $t_e = 7\text{ mm}$  باشد، صادرات محدود است آمده.

کام ۱) انتقال صافی ضخامت مفترض جوش: با ترجمه همچویل (۱۰-۹-۲-۱):

$$t_e = 7 \geq t_{min} = 6 \quad 0.1C.V$$

کام ۲) محاسبه مقاومت طراحی جوش  $\phi R_n$

$$A_{we} = l_w \times t_e = b \times t_e = 150 \times 7 = 1050 \text{ mm}^2 \quad \left[ \begin{array}{l} \text{سطح مقطع موثر جوش} \\ \text{نذریابی} \end{array} \right]$$

$$A_{BM} = 150 \times 20 = 3000 \text{ mm}^2 \quad \left[ \begin{array}{l} \text{سطح مقطع نذریابی} \\ \text{نذریابی} \end{array} \right]$$

با ترجمه همچویل (۱۰-۹-۲-۳-۹):

الف) تعیین  $\phi R_n$  براساس نذریابی:  $F_{nBM} = F_u \cdot \varphi = 0.75 \cdot 410 = 307.5 \text{ KN}$

$$\beta \phi R_{n1} = \beta \phi (F_{nBM} \cdot A_{BM}) = 0.75 (F_u \times A_{BM}) = 0.75 (410 \times 3000) = \frac{\beta \times 923}{1000} = 692 \text{ KN}$$

$$\text{ب) تعیین } \phi R_{n2} \text{ براساس نذریابی (الترود): } F_{nw} = 0.6 F_{ue}, \varphi = 0.8 \quad \left[ \begin{array}{l} \text{نذریابی} \\ \text{نذریابی} \end{array} \right]$$

$$\beta \phi R_{n2} = \beta \phi (F_{nw} \cdot A_{we}) = 0.75 \cdot [0.8 (0.6 F_{ue} \times A_{we})] = 0.75 [0.8 (0.6 \times 490 \times 1050)] = \frac{E70}{1000} = 185 \text{ KN}$$

$$\phi R_n = \min \{ \beta \phi R_{n1}, \beta \phi R_{n2} \} = 18.5 \text{ KN}$$

کام ۳) نتیجه:

$$\boxed{P_{umax} = 185 \text{ KN}} \quad P_u \leq \phi R_n = 185$$

شال ۶. در شال ۴ اگر جوش شیرین با تغذیه شده و با ضخامت مفترض ده متری طرف ۶  $\text{mm}$  باشد، اعکل را کنار گذارد.

کام ۱) انتقال صافی ضخامت موثر جوش: با ترجمه همچویل (۱۰-۹-۲-۱-۱):

ترمیم توره سطحی ورق ۱ جوش راشور و خوب است  $t_e = 6\text{ mm} \geq t_{min} = 6 \quad 0.1C.V$

کام ۲) محاسبه مقاومت طراحی جوش  $\phi R_n$

با ترجمه همچویل (۱۰-۹-۲-۳-۹):

$$\boxed{\beta \phi R_{n1} = 634.5} \quad \left\{ \begin{array}{l} \beta \phi R_{n1}^1 = 634.5 \text{ KN} \\ \beta \phi R_{n1}^2 = 951.8 \end{array} \right\} \quad \leftarrow \text{عیناً مانند شال ۳:}$$

$$\text{ب) تعیین } \phi R_{n2} \text{ براساس نذریابی (الترود): } F_{nw} = 0.6 F_{ue}, \varphi = 0.75$$

$$\rightarrow F_{ue} = 420 \text{ MPa} \rightarrow F_{nw} = 0.6 \times 420 = 252 \text{ MPa}$$

$$\text{V.T.6 جوش کارکام} \rightarrow \beta = 0.75$$

$$A_{we} = l_w \times 2t_e = l_w \times 2 \times 6 = 300 \text{ mm} \times 2 \times 6 = 3600 \text{ mm}^2$$


$$\beta \phi R_{n2} = 0.75 \times 0.75 \times R_{n2} = 0.75 \times 0.75 F_{nw} \cdot A_{we} = 0.75 \times 0.75 \times 252 \times 3600 = 510.3 \text{ KN}$$

$$\phi R_n = \min \{ \beta \phi R_{n1}, \beta \phi R_{n2} \} = 510.3 \text{ KN}$$

کام ۳) نتیجه:

$$V_u = 800 \text{ KN} \not\leq \phi R_n = 510.3 \text{ N.G.}$$

مثال ٧. اسکال زیر مقطع از حجمی کشک نیست. الکترو مصرفی ازنون  $E60$ . جوش بجعس  $6\text{mm}$  با جیزه  $12\text{mm}$

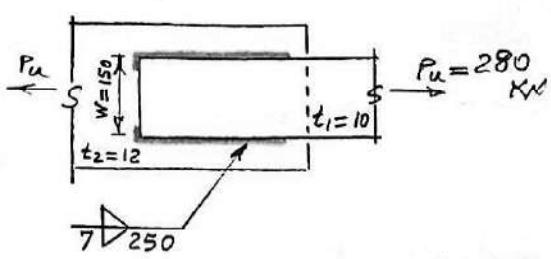

$$t_{\max} = \min\{t_1, t_2\} = 10 \text{ mm} \quad \text{کام) تسلیم ابتدی :}$$

$$D_{\min} = 5 \text{ mm} \quad \text{لاریل بعد جوش :} \rightarrow 29-3-10$$

$$D = 7 \geq D_{\min} = 5 \text{ mm O.K.}$$

$$t_1 = 10 > 6 \text{ mm} \rightarrow D_{\max} = 10 - 2 = 8 \text{ mm} \quad \text{جوش در لایریل بخطه میتواند تا ۱۲ mm بگیرد:}$$

$$D = 7 \leq D_{\max} = 8 \text{ mm O.K.}$$

$$l = 250 \text{ mm} \geq 4D = 4 \times 7 = 28 \text{ mm O.K.}$$

$$\begin{aligned} & \text{جوش فقط در لایم های طول و عرضی نیو است} \\ & 0.1C\sqrt{W} = 150 \leq 200 \quad \left. \begin{array}{l} \text{mm} \\ \text{mm} \end{array} \right\} \\ & 0.1C\sqrt{l} = 250 \geq W = 150 \quad \left. \begin{array}{l} \text{mm} \\ \text{mm} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

$$R_n = \beta F_{nu} \cdot A_{ue}$$

$$\begin{matrix} \text{V.T. } 0.88, 0.6 \\ 0.75 \end{matrix}$$

$$\text{کام) تعیین } \phi R_n \text{ براسن مطر جوش:}$$

$$\begin{cases} \phi = 0.75 \\ F_{nu} = 0.6 F_{uc} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{حدارل ۳-۹-۲-۱-۰} \\ \text{کام) } \end{array} \right.$$

$$E60 \rightarrow F_{uc} = 420 \text{ MPa} \rightarrow F_{nu} = 0.6 \times 420 = 252 \text{ MPa}$$

$$t_e = \frac{\sqrt{2}}{2} D = 0.7 \times 7 = 4.9 \text{ mm}$$

$$l_w = 2 \times l = 500 \text{ mm}$$

$$\begin{cases} \text{ضخامت گلوکا موردنی} \\ \text{طول برثرو جوش} \end{cases} \rightarrow A_{ue} = l_w \cdot t_e = 2450 \text{ mm}^2$$

$$\text{سطح سطح برثرو جوش}$$

$$\text{جوت } l = 250 \leq 100D = 700 \text{ mm} \quad \text{با این بدله نیز جوش ضریب کامپوزیت ندارد.}$$

$$R_n = \beta F_{nu} \cdot A_{ue} = 0.75 \times 252 \times 2450 = 463,050 \text{ N} = 463.1 \text{ KN} \quad \left. \begin{array}{l} \text{کام) } \\ \times \phi = 0.75 \end{array} \right.$$

$$\phi R_n = 347.3 \text{ KN}$$

$$P_u = 280 \text{ KN} \leq \phi R_n = 347.3 \text{ KN} \quad \text{O.K.V} \quad \text{کام) :}$$


شال ۸۵) میل ۷۴) هر زش شهت نیرویی برپی و لرزش جوش محبد آهن نیست.

۲۶) براست ملحوظ:  $\gamma_n = \text{ارزش جوش} = \text{نیزدی تاکم جوش} / \text{طول واحد} = \text{با توجه شال قبل:}$

$$r_n = \beta F_{nw} \cdot (l_x t_e) = \beta F_{nw} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} D\right) = 0.75 \times 252 \times 4.9 = 926.1 \text{ KN/mm}$$

$$\phi r_n = 0.69 \text{ KN/mm}$$

۳۲) کنترل: شهت برش نیاز (نمای سبزی شاپر در واحد طول)  $\gamma_n = \frac{P_u}{l_w} = \frac{280}{500} = 0.56 \leq \phi r_n = 0.69 \text{ O.K. ✓}$   
 (جیان برش نیاز)

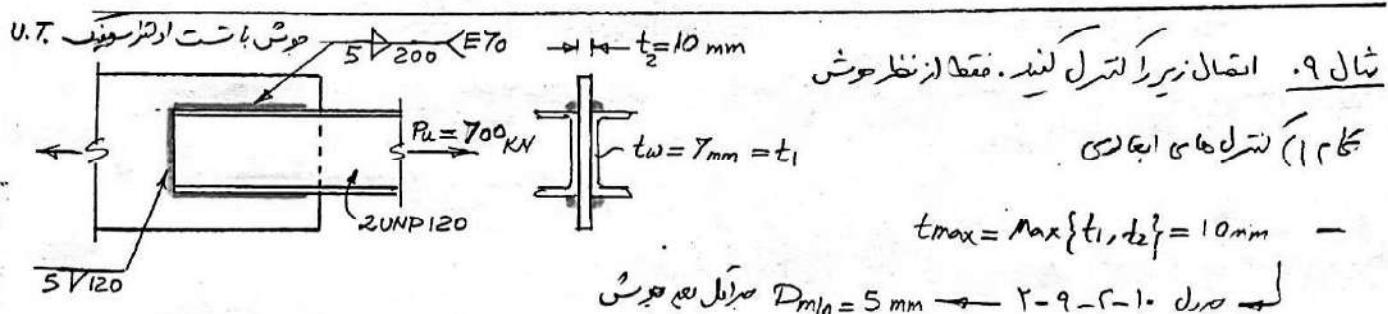

$$D = 5 \text{ mm} \geq D_{min} = 5 \text{ O.K. ✓}$$

✓ O.K.  $D = 5 \leq D_{max} = 5 \rightarrow D_{max} = 5 \rightarrow t_1 = 7 > 6 \text{ mm}$  - جوش در لبه جان کافی نیست ریزید:

- کنترل حدیث طول جوش ✓

۱۰)  $E70$   
 ۱.۰  
 ↓  
 ۴۹۰ MPa

۳۲) تعیین براست ملحوظ:

$$r_n = \beta \cdot F_{nw} (l_x t_e) = 1 \times 490 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times 5\right) = 1715 \frac{\text{N}}{\text{mm}} = 1.715 \frac{\text{KN}}{\text{mm}}$$

(ارزش جوش)  
 $\phi r_n = 0.75 \times 1.715 = 1.29 \text{ KN/mm}$  (تفصیل داشت)

۳۲) تعیین شهت برش نیاز (نیزه برش محدوده طبع طول جوش) (جیان برش نیاز)

$$l_w = 2 \times [2 \times 200 + 120] = 1040 \text{ mm}$$


طول جوش کل

$$\gamma_u = \frac{P_u}{l_w} = \frac{700}{1040} = 0.67 \text{ KN/mm}$$

۳۲) کنترل:

$$\gamma_u = 0.67 \leq \phi r_n = 1.29 \text{ O.K. ✓}$$

تکرر، با توجه آنکه عوست طبع شده بسیار نزدیک به باشه بلایان برای اقتصادی تر سهند طرح دوراه وجود دارد:  
 ۱) کافی نیزه جوش  $\rightarrow$  در این شال شدنی نیست جو  $D = D_{max} = D_{min} = 5 \text{ mm}$  است.  
 ۲) کافی طول جوش  $\rightarrow$  سرین

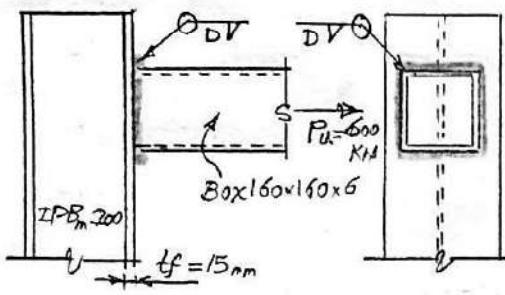

مثال ۱۰) جوش کوشه زیر را طرح نماید. حوش هایی را که خانه ۶۰ زیر  
جسم - ۶ الاترود E60 صفت میگیرد.  
کام ۱۲) نتلهای ابتدی

- بعد جوش حداقل.

- به جوش حداقل. جون ده همچنانکه از مقادیر جوش نمیشود، بنابراین حدودیتی برای  $D_{max}$  وجود ندارد.

- طول جوش حداقل

کام ۱۲) محاسبه  $\phi r_n$  با سند جوش (ازرس جوش)

$$E60 \rightarrow F_{nw} = 0.6 \times 420 = 252 \text{ MPa}, \text{ V.T. ۴۰ کاهه} \rightarrow \beta = 0.85$$

$$r_n = \beta \cdot F_{nw} (1 \times t_e) = 0.85 \times 252 \times \frac{\sqrt{2}}{2} D = 150D \text{ N/mm} \xrightarrow{x\phi=0.75} \underline{\phi r_n = 0.113 D \text{ KN/mm}}$$


کام ۱۳) محاسبه سه برش نیاز (حریم برش نیاز)

$$q_u = \frac{P_u}{l_w} = \frac{600 \text{ KN}}{4 \times 160 \text{ mm}} = 0.938 \text{ KN/mm}$$

کام ۱۴) نتلهای:

$$q_u \leq \phi r_n \rightarrow 0.938 \leq 0.113 D \rightarrow D_{req} = 8.3 \text{ mm} \left\{ \begin{array}{l} \leq D_{max} \\ \geq D_{min} = 6 \text{ mm} \end{array} \right.$$

$\therefore \text{USE } D = 9 \text{ mm}$

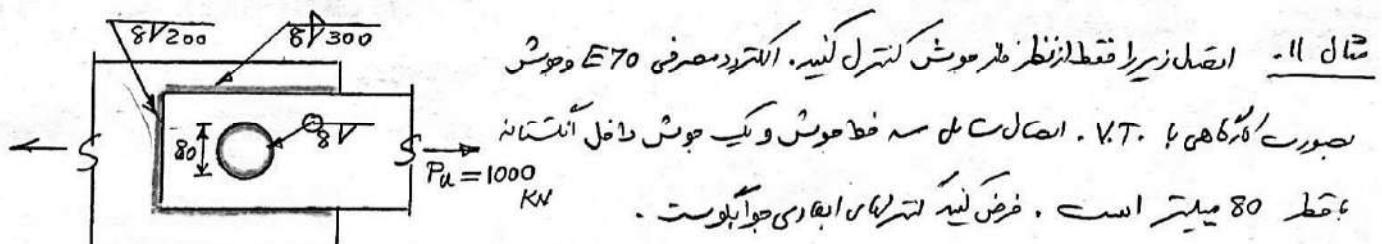

مثال ۱۱) اصلیزیر اقطال از نظر مارک جوش نتلهای. الاترود مصرفی E70 و جوش  
صادراتی ۴۰ کاهه. اصلیزیر سه خط جوش و یک جوش داخل آنستهای  
عقطع ۸۰ میلیمتر است. فرض نیز نتلهای ابتدی جوگذشت.

کام ۱۲) محاسبه  $\phi r_n$  با سند جوش. (ازرس جوش)


$$E70 \rightarrow F_{nw} = 0.6 \times 490 = 294 \text{ MPa}, \text{ V.T. ۴۰ کاهه} \rightarrow \beta = 0.75$$

$$r_n = \beta \cdot F_{nw} (1 \times t_e) = 0.75 \times 294 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 8 = 1247 \text{ N/mm} = 1.247 \text{ KN/mm} \xrightarrow{x\phi=0.75} \underline{\phi r_n = 0.935 \text{ KN/mm}}$$


کام ۱۳) محاسبه جتن برش نیاز: با توجه به بلاف از ۱۰-۲-۹-۲، سه سطح طول جوش کوشه داخل  
آنستهای باعث طول محیط سیانتار مفتوه شود.

$$\text{کل } l_w = 2 \times 300 + 200 + \pi \times 72 = 1026 \text{ mm}$$

$$q_u = P_u / l_w = 0.975 \text{ KN/mm}$$

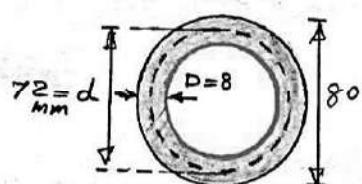

کام ۱۴) نتلهای:  
 $q_u = 0.975 \nless \phi r_n = 0.935 \text{ N/mm}$

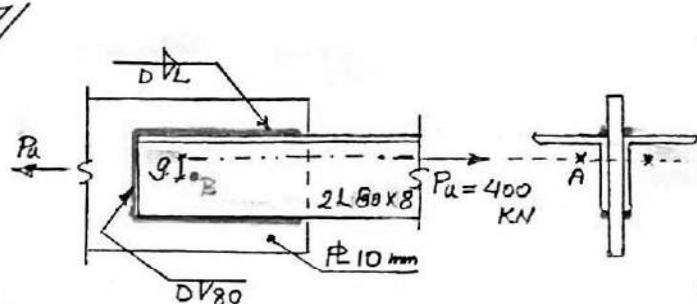

$$8 \text{ mm} > 6 \Rightarrow D_{\max} = 8 - 2 = 6 \text{ mm}$$

مثال ۱۲ - ایصال جوشی زیر را فقط (برنظر مذکور شرط طرح نیز) (X-Ray Test) E70D در (تغیین  $\Delta$  و  $L$ ). (الاترود دارای  $E=200 GPa$ )

$$\min \{8, 10\} \rightarrow t_{\min} = 8 \text{ mm} \quad \text{کام ۱۳)$$

$$D_{\min} = 5 \text{ mm}$$

لبه بخش حوشی را متوجه (خط استabil به ۸ mm) می کنیم

طول موش خالی  $L \geq 4D$

- در تمام طرح مطلب  $L$  را رعایت خواهیم کرد.

کام ۱۴) تغیین  $\phi r_n$  مذکور شود.

$$E70 \rightarrow F_{ue} = 490 \text{ MPa}, F_{nw} = 0.6 F_{ue} = 294 \text{ MPa} \quad \left\{ \begin{array}{l} \phi r_n = 0.75 (\beta F_{nw} \times \frac{\sqrt{2}}{2} D) = 155.9 D \frac{\text{N}}{\text{mm}} \\ \text{جنس باتت غیر مذکور است} \end{array} \right.$$

$$q_u = \frac{P_u}{l_w} = \frac{400,000 \text{ N}}{l_w} \quad , \quad l_w = 2L + 80 \text{ mm}$$


$$q_u = \frac{400,000}{l_w} \leq \phi r_n = 155.9 D$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow D \cdot l_w \geq 2565.7 \text{ mm}^2 \\ D \left\{ \begin{array}{l} \leq D_{\max} = 6 \text{ mm} \\ \geq D_{\min} = 5 \text{ mm} \end{array} \right\} \rightarrow \therefore \text{Try } D = 6 \text{ mm} \end{array} \right\} \Rightarrow l_{w_{req}} = 427.6 \text{ mm} = 2L + 80 \rightarrow L = 174 \text{ mm}$$

$$\therefore \text{USE } L = 175 \text{ mm} , D = 6 \text{ mm}$$

حالاتی که در شکل را اخطه می شود بدلیل هم راستایندگی استد مرئی طرح نیز (A) در زیر سطح جوش (B) بردن محورهای وجود دارد که باعث ایجاد ناهمواری است  $P_u$  می شود که تنش برخی از این ناهمواری می پسندی خواهد داشت تا شرکاری داده. این حالت را خوش نامتعادل (Unbalanced) نامیده که نامطلوب است. برای طرح جوش بجهوت سعادت (Balanced) لازم است مرئی طرح نیز و مرئی سطح جوش هم راستایندگی ( $\theta = 0^\circ$ ) داشته باشد.

مثال ۱۳ - مثال میل را بصورت صرس سعادت طرح نیز.

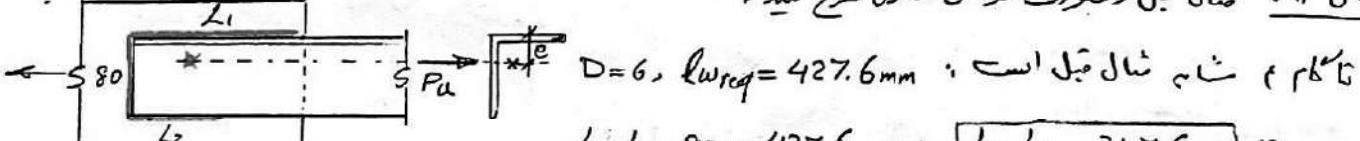


$$L_1 + L_2 + 80 = 427.6 \Rightarrow L_1 + L_2 = 347.6 \text{ mm} \quad (1)$$

$$e = 22.6 \text{ mm} = L_1 + 80 + 8$$

$$e = \frac{L_1 \times 0 + L_2 \times 80 + 80 \times 40}{(L_1 + L_2 + 80)} = 22.6 \Rightarrow L_2 = 58.2 \text{ mm} \quad (2) \quad (1) \Rightarrow L_1 = 289.4 \text{ mm}$$

$$(1), (2) \rightarrow \begin{cases} L_2 = 60 \text{ mm} \\ L_1 = 290 \text{ mm} \end{cases}$$

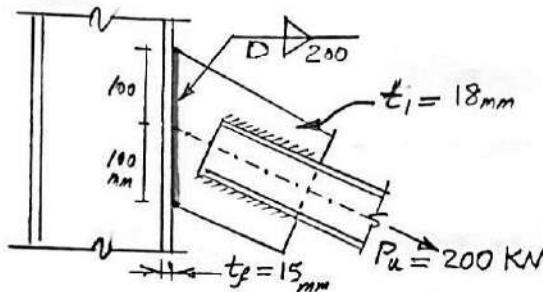

مثال ۱۲ اتصال جوش زیرا فقط لزنتر جوش طرح کنیه. آلترد E80 است غیر خرب اولتراسونیک (U.T.) کام ۱۱) کنترل های ابعادی.

$$t_{min} = \min\{t_1, t_2\} = 15 \text{ mm} \xrightarrow{(3-9-2-10)} D_{min} = 6 \text{ mm}$$

با توجه به اینکه لب همچنانکه (لزنتر) جوش نمی شود، حدودی لزنتر صدالتر بعده سوچش  $D_{max}$  بودیم.

$$E80 \rightarrow F_{ue} = 560 \text{ MPa}$$

$$\xrightarrow{(3-9-2-10) \text{ مدل}} F_{uw} = 0.6 F_{ue} = 336 \text{ MPa} \quad \left. \begin{array}{l} \phi r_n = \varphi (\beta F_{uw} \times \frac{\sqrt{2}}{2} D) \\ \phi r_n = 178.2 D \text{ N/mm} \end{array} \right\} \beta = 1.0$$

$$l_w = 2 \times 200 = 400 \text{ mm}$$

کام ۱۳) تعین  $q_u$

$$q_u = \frac{P_u}{l_w} = \frac{200,000 \text{ N}}{400} = 500 \text{ N/mm}$$

: دلیل

$$q_u = 500 \leq \phi r_n = 178.2 D \rightarrow D_{req} = 2.8 \text{ mm} \nless D_{min} = 6 \text{ mm} \text{ N.G.}$$

لـ راه حل دل : از استفاده کنیم  $\leftarrow$  غیر اقتصادی است.


لـ راه حل دوم : لزنتر منقطع بـ  $D \geq D_{min}$  نباید  $D \geq D_{min}$  باشد :

$$\phi r_n = 178.2 \times 7 = 1247.4 \text{ N/mm} \xrightarrow{\text{کنترل}} q_u \leq \phi r_n$$

$$\frac{q_u}{\phi r_n} = \frac{q_u}{\phi r_n} = \frac{500}{1247.2} = 0.4 = 40\% \xrightarrow{\substack{\text{معنی ۴۰٪ از طول} \\ \text{هر تله جوش}} \substack{\text{لزنتر} \\ \text{موده}} \substack{\text{محدود} \\ \downarrow (2 \times 200)}}$$


$$40\% \times 200 = 80 \text{ mm}$$

$$\text{کمال طول هر تله جوش} \left\{ \begin{array}{l} 4D = 4 \times 7 = 28 \\ 40 \text{ mm} \end{array} \right. \checkmark$$

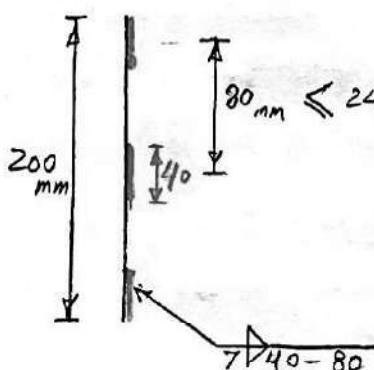

بنابراین (۳-۹-۲-۱۰) (ب)

شرط : سـ رابی  $D = D_{min} = 6$  ملئی (منقطع)

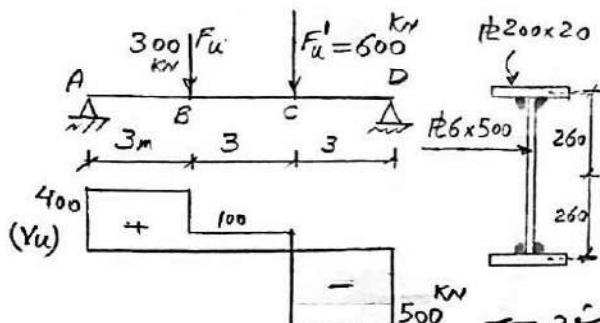

مثال ۱۵: اتصال جوش جان مه بال تیرداق رو بورا طرح نماید  
نامعنه CD در این مثال حل مه سود، تعیین ناحیه بعنوان تمرین  
الکترود E60، کنترل ۶۰٪ است زیرخوب

کام ۹) بار نمایس، تحلیل، ترکیب باز: دلایل ابرس مطابق شکل رو بور تشخیص شود

کام ۱۰) تحریک ابعادی: حداکثریه جوش خودرویی ندارد

کام ۱۱) تعیین ارزش جوش:  $\phi R_n = 0.75 F_{ue} \times \frac{\sqrt{2}}{2} D = 133.6 DN/mm$

$$\text{کام ۱۲) تعیین نیاز جوش بر پایه: } t_{min} = \min\{6, 20\} = 6 \rightarrow D_{min} = 3 \text{ mm}$$

$$E60 \rightarrow F_{ue} = 420 \text{ MPa} \rightarrow F_{nw} = 0.6 F_{ue} = 252 \text{ MPa}$$

کام ۱۳) تعیین ارزش جوش:  $\phi R_n = 0.75 F_{ue} \times \frac{\sqrt{2}}{2} D = 133.6 DN/mm$

کام ۱۴) تعیین نیاز جوش بر پایه:  $t = \frac{V_u \cdot Q}{I \cdot b} \frac{N}{mm^2}$

$$I = 60356.67 \times 10^4 \text{ mm}^4 \quad \rightarrow \quad q_u = \tau \cdot b = \frac{V_u Q}{I}$$

کام ۱۵) تعیین نیاز جوش بر پایه:  $q_u = \tau \cdot b = \frac{V_u Q}{I}$

در محل اتصال باله چن، مقدار لگزدراول سطح بال بست بخط خشی:  $Q = (200 \times 20) \times 260 = 1.04 \times 10^6 \text{ mm}^3$


$$q_u = \frac{500 \times 10^3 N \times 1.04 \times 10^6 \text{ mm}^3}{60356.67 \times 10^4 \text{ mm}^4} = 861.5 \text{ N/mm} \quad \leftarrow V_{u,max} = 500 \text{ KN: CD}\rightleftharpoons$$

کام ۱۶) کنترل:

$$q_u = 861.5 \leq \phi R_n = 133.6 D \left[ \frac{N}{mm} \right] \Rightarrow D_{req} = 6.45 \text{ mm} \geq D_{min} = 3 \text{ mm}$$

پیوسته: USE  $D = 7 \text{ mm}$

ذکر: دایره ناحیه جوش بعده جوش لازم بسته نزد  $D_{min}$  است سه باره از جوش بیوسته استفاده می‌شود، آنچه برخاند  $D$  بیشتر و جوش نقطع هم جواب نموده است اما مطبق پندت ۶ از (۱۰-۹-۵-۱-۲) اینچه نیست.

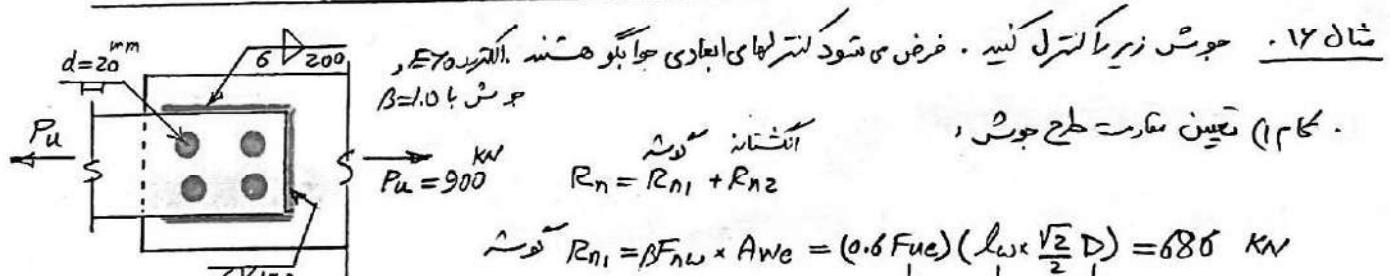




کام ۱۷) تعیین مقدار طرح جوش:

$$R_{n1} = \beta F_{nw} \times A'_{we} = (0.6 F_{ue}) (4 \times \frac{\pi}{4} \times d^2) = 680 \text{ KN}$$

$$R_{n2} = \beta F_{nw} \times A'_{we} = (0.6 F_{ue}) (4 \times \frac{\pi}{4} \times d^2) = 616 \text{ KN}$$

$$R_n = R_{n1} + R_{n2} = 1302 \text{ KN}$$

$$P_u = 900 \text{ KN} \leq \phi R_n = 0.75 R_n = 976.5 \text{ KN} \quad 0.10. \checkmark$$

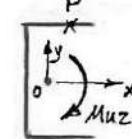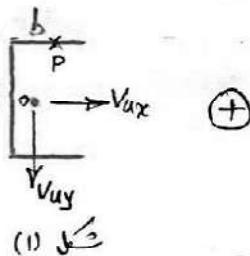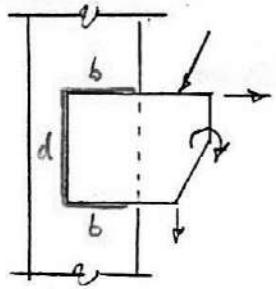


شکل (1)

شکل (2)

$$t \in I \quad tpx \rightarrow q_{ux}^s = \frac{v_{ux}}{l_w} \quad N/mm$$


$$l_w = 2b+d$$

- درای نفعه دخواه در شکل (1) جریان برگز عبارت از :

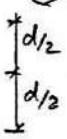

$$\bar{x} = \frac{d \times 0 + 2 \times b \times b/2}{2b+d} \rightarrow \bar{x} = \frac{b^2}{2b+d}$$

- در شکل (2) برای تعیین جریان برگز در نفعه دخواه به معنایت (روزه) - با فرض آنکه : [معنایت اتصال صلب هسته + جریان برگز (رسوس برگز) متناسب با فاصله م تأتفقه ۰ (ملک ۰۰) است + جریان (تگ) برگز، عبور بر خط OP وهم جهت بالا نگذار و حجم M\_{uz} است] حاریم :

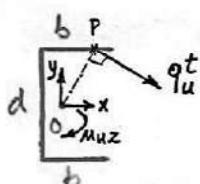

$$\sum M_0 = M_{uz} \rightarrow \int (q_u^t \times dl) \times \rho = M_{uz} \quad \text{راطیه تغیر تکرار می‌شود} \quad \Rightarrow q_u^t = \alpha \rho \quad (1)$$



$$M_{uz} = \alpha \int \rho^2 dl = \alpha \int (x^2 + y^2) dl = \left\{ \int x^2 dl + \int y^2 dl \right\} \alpha \quad (2)$$

$$\tilde{I}_x = \int y^2 dl = 2 \times \left( b \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right) + \frac{1}{12} d^3 = \frac{bd^2}{2} + \frac{d^3}{12}$$

$$\tilde{I}_y = \int x^2 dl = d \cdot \bar{x}^2 + 2 \left[ \frac{1}{12} b^3 + b \left( \frac{b}{2} - \bar{x} \right)^2 \right] = \frac{8b^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$$


$$\tilde{I}_P = \tilde{I}_x + \tilde{I}_y = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$$

$$(2) \rightarrow M_{uz} = \alpha \cdot \tilde{I}_P \Rightarrow \alpha = \frac{M_{uz}}{\tilde{I}_P} \quad (1) \quad \boxed{q_u^t = \frac{M_{uz} \cdot \rho}{\tilde{I}_P}}$$

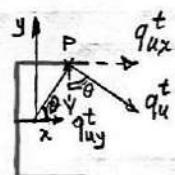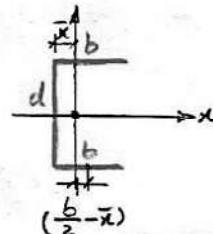

$$\begin{cases} q_{ux}^t = q_u^t \cdot \sin \theta = q_u^t \cdot \frac{y}{\rho} \\ q_{uy}^t = q_u^t \cdot \cos \theta = q_u^t \cdot \frac{x}{\rho} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q_{ux}^t = \frac{M_{uz} \cdot y}{\tilde{I}_P} \\ q_{uy}^t = \frac{M_{uz} \cdot x}{\tilde{I}_P} \end{cases}$$











جمع برآورده شده (جذب) برگز، ستاره شن (جریان) برگز کل در نفعه دخواه م ممکن است.


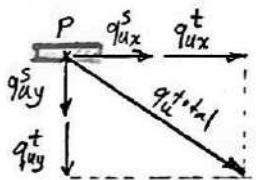


$$q_u^{total} = \sqrt{(q_{ux}^s + q_{ux}^t)^2 + (q_{uy}^s + q_{uy}^t)^2}$$

برای طرح (کترل) جوبس باید ستاره شن  $q_u^{total}$  که در آن دوسته (نقاط دوران) آنفرازه را نشان می‌نماید.


**Table 5.16.1 Properties of Welds Treated as Lines**

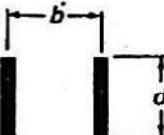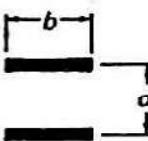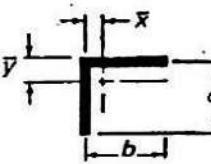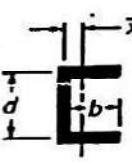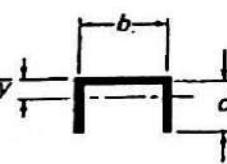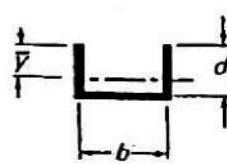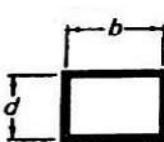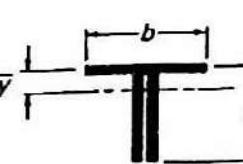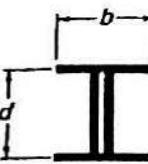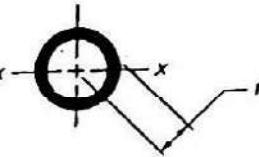Section $b = \text{width}; d = \text{depth}$	Section Modulus $\bar{S} = \bar{I}_s / \bar{y}$	Polar Moment of Inertia, $\bar{I}_p$ about Center of Gravity
1. 	$S = \frac{d^2}{6}$	$I_p = \frac{d^3}{12}$
2. 	$S = \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{d(3b^2 + d^2)}{6}$
3. 	$S = bd$	$I_p = \frac{b(3d^2 + b^2)}{6}$
4. 	$\bar{y} = \frac{d^2}{2(b+d)}$ $\bar{x} = \frac{b^2}{2(b+d)}$	$S = \frac{4bd + d^2}{6}$ $I_p = \frac{(b+d)^4 - 6b^2d^2}{12(b+d)}$
5. 	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d}$	$S = bd + \frac{d^2}{6}$ $I_p = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d}$
6. 	$\bar{y} = \frac{d^2}{b+2d}$	$S = \frac{2bd + d^2}{3}$ $I_p = \frac{b^3 + 6b^2d + 8d^3}{12} - \frac{d^4}{2d+b}$
6'. 	$\bar{y} = \frac{bd + d^2}{b+2d}$	$S = \frac{2bd + d^2}{3} \times \frac{d}{b+d}$ $I_p = \frac{b^3 + 6b^2d + 8d^3}{12} - \frac{d^4}{2d+b}$
7. 	$S = bd + \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{(b+d)^3}{6}$
8. 	$\bar{y} = \frac{d^2}{b+2d}$	$S = \frac{2bd + d^2}{3}$ $I_p = \frac{b^3 + 8d^3}{12} - \frac{d^4}{b+2d}$
9. 	$S = bd + \frac{d^2}{3}$	$I_p = \frac{b^3 + 3b^2 + d^3}{6}$
10. 	$S = \pi r^2$	$I_p = 2\pi r^3$

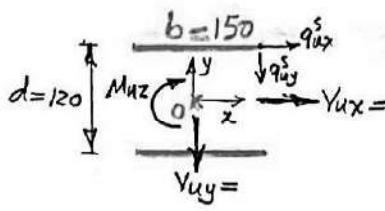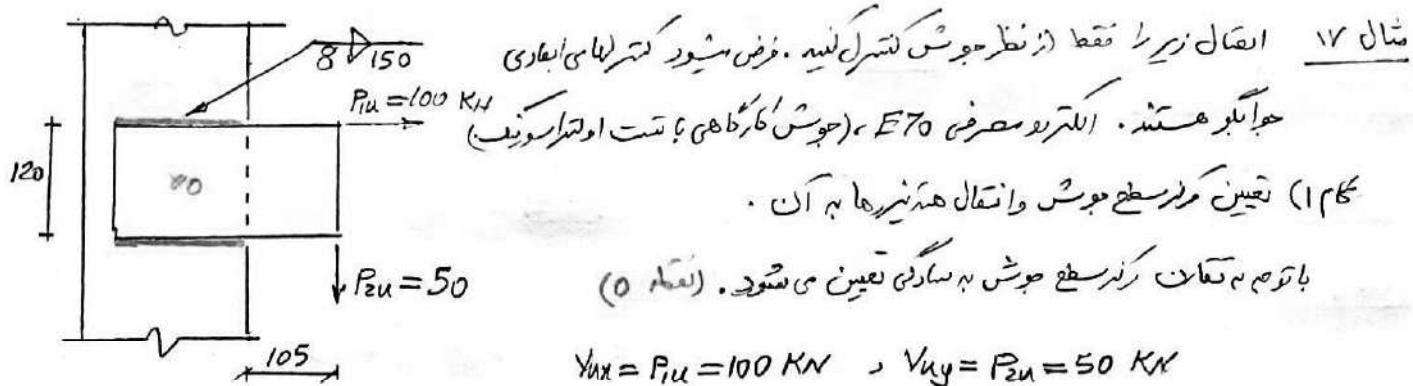

$$M_{uz} = P_{uX} \times \left(\frac{120}{2}\right) + P_{uY} \times \left(105 + \frac{150}{2}\right) \rightarrow M_{uz} = 15000 \text{ KN.mm}$$

$$\begin{cases} q_{ux}^s = \frac{V_{uX}}{l_0} = \frac{100,000}{2 \times 150} = 333.3 \text{ N/mm} \\ q_{uy}^s = \frac{V_{uY}}{l_0} = \frac{50,000}{2 \times 150} = 166.7 \text{ N/mm} \end{cases}$$

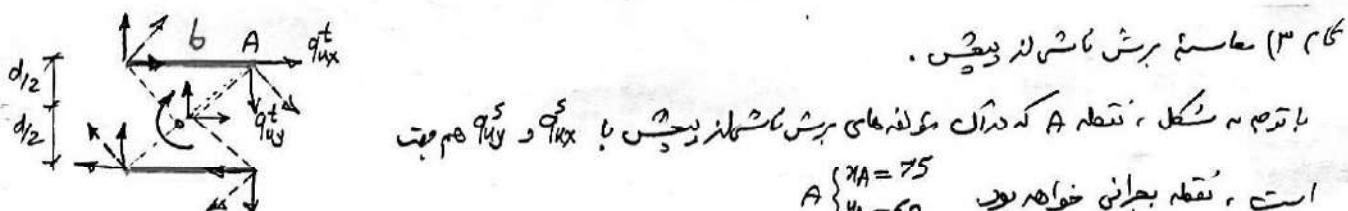

$$A \begin{cases} x_A = 75 \\ y_A = 60 \end{cases}$$

$$\tilde{I}_P = \tilde{I}_x + \tilde{I}_y = \left[ 2 \times \left( b \times \left(\frac{d}{2}\right)^2 \right) \right] + \left[ 2 \times \left( \frac{1}{12} b^3 \right) \right] \rightarrow \tilde{I}_P = \frac{b(3d^2 + b^2)}{6} = 1,642,500 \text{ mm}^3$$

$$\begin{cases} q_{ux}^t = \frac{M_{uz} \cdot y_A}{\tilde{I}_P} = 547.9 \text{ N/mm} \\ q_{uy}^t = \frac{M_{uz} \cdot x_A}{\tilde{I}_P} = 684.9 \end{cases}$$

: A نزدیک  $q_u^{\text{total}}$  تعیین صادر می شود .

$$q_u^{\text{total}} = \sqrt{(q_{ux}^s + q_{ux}^t)^2 + (q_{uy}^s + q_{uy}^t)^2} = \sqrt{(333.3 + 547.9)^2 + (166.7 + 684.9)^2}$$

$$\boxed{q_u^{\text{total}} = 1225.5 \text{ N/mm}}$$


$$E70 \rightarrow F_{ue} = 490 \rightarrow F_{uw} = 0.6 F_{ue} = 294 \text{ MPa} \quad \phi r_n \quad \text{کام) تعیین لرزش جوش}$$

$$\text{ست او اسوسید} \rightarrow \beta = 1.0$$

$$\phi r_n = 0.75 \left( \beta \cdot F_{uw} \times \frac{\sqrt{2}}{2} D \right) = 0.75 \left( 1 \times 294 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 8 \right) \rightarrow \boxed{\phi r_n = 1247.3 \text{ N/mm}}$$

$$\boxed{q_u^{\text{total}} = 1225.5 \leq \phi r_n = 1247.3} \quad \text{O.K. ✓}$$

پایل ۱۸  
تکمیل ۷.۲ اتصالات  
یعنی، بازگرداندن متنعنه  
توسط در مقابله وصله جان

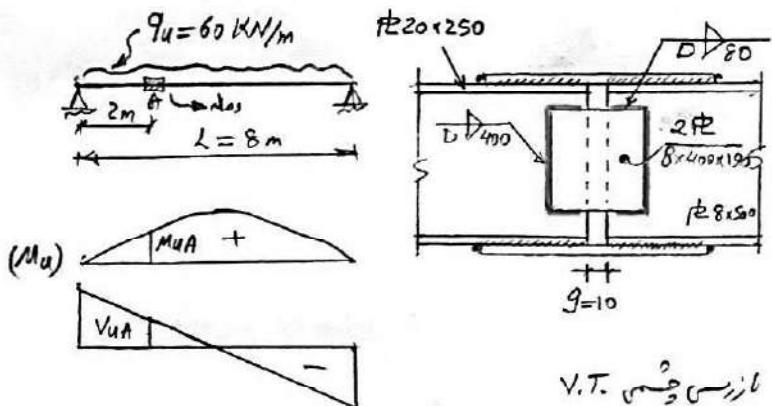


متقل بر سود، بطلابست طبع جوش و مهندسی

وصله جان. الکترود مصرفی E60 و حوش ایجادهای با ارزش چشمی.

$$\text{کام ۱۳۶) } \begin{cases} V_{uA} = 120 \text{ KN} \\ M_{uA} = 360 \text{ KN.m} \end{cases} \text{ تعلیل ترکیب بار: در نفعه A برش رگله عبارت لز:}$$

$$M_{uw}^A = 0.16 \times M_{uA} = 57.6 \text{ KN.m}$$


با قوه هاین دو برش و صده جان داریم هر کی نصف  $M_{uw}^A$  و نصف  $V_{uA}$  را متقل بر کنیم:

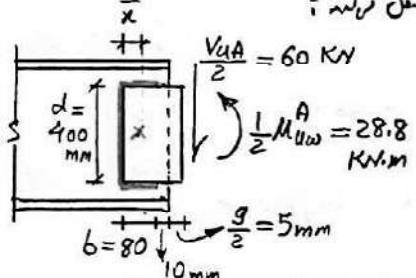

$$\bar{x} = \frac{b^2}{2b+d} = 11.4 \text{ mm}$$

$$V_{ux} = 0, V_{uy} = 60 \text{ KN} \downarrow$$

$$M_{uz} = 28.8 \times 10^6 = 60 \times 10^3 (5+10+(b-\bar{x})) \rightarrow M_{uz} = 23,784,000 \text{ N.mm}$$

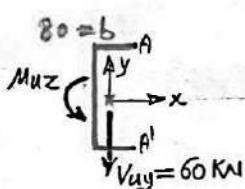

کام ۱۳۷) تعیین جیان برش مستقیم.

$$l_w = 2b+d = 560 \text{ mm}$$

$$q_{ux}^s = 0, q_{uy}^s = \frac{V_{uy}}{l_w} = \frac{60,000 \text{ N}}{560 \text{ mm}} = 107.1 \text{ N/mm}$$

$$\text{کام ۱۳۸) تعیین حریان برش ناشی از تعیین ذر تراطی بحرانی A' از A در محدوده A' \rightarrow A} \quad \begin{cases} x_A = b - \bar{x} = 68.6 \\ y_A = 200 \end{cases}$$

$$\tilde{I}_p = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b+d} \rightarrow \tilde{I}_p = 12,001,524 \text{ mm}^3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} q_{ux}^t = \frac{M_{uz} \cdot y_A}{\tilde{I}_p} = 396.3 \text{ N/mm} \\ q_{uy}^t = \frac{M_{uz} \cdot x_A}{\tilde{I}_p} = 135.9 \end{array} \right.$$

کام ۱۳۹) تعیین  $q_u^{\text{total}}$  در محدوده A

$$q_u^{\text{total}} = \sqrt{(0+396.3)^2 + (107.1+135.9)^2} \rightarrow q_u^{\text{total}} = 464.9 \text{ N/mm}$$

کام ۱۴۰) تعیین ارزش جوش

$$\phi r_n = 0.75 (\beta F_{hw} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} D) = 100.2 D \text{ N/mm}$$


کام ۱۴۱) کترل (طبع)

$$q_u^{\text{total}} = 464.9 \leq \phi r_n = 100.2 D$$

$$\rightarrow D_{req} = 4.6 \text{ mm} \rightarrow \therefore \text{MSF} \rightarrow D = 5 \text{ mm}$$

کام ۱۴۲) کترل های ابعادی:  $D_{max}, D_{min}$  ← مترن

## جوس کوئہ تائیریش + خس

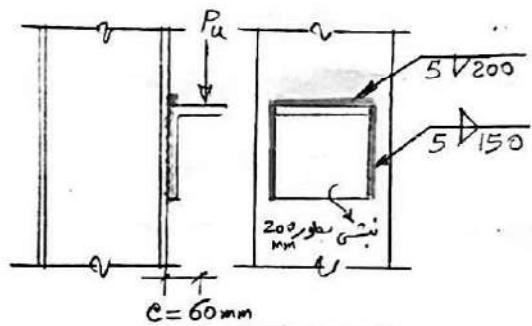


سنس مکمل این اسے کہنے مرئی و سنس کئی نامی لزخس  
لے سبھہ میں متعدد ہاگر لیب برداری آنھا تنس (جریان) ہرایہ بصورت  
برئی ایک دوسرے میں محسوس ہے میں مدد.

مثال ۱۹ براہی جوس کی نئیں ہے متعدد کھل ہلا، حدا تر  $P_u$  را ایک دن جوس محسوس کنیں۔ اکتھر دعوی ۵E80


جوس بصورت کار خانہ ہے آرڈر اسے لے لے جاؤ۔ فرض میں متعدد لئے لامی ابعادی جواہر گوست.

کام ۱) محسوس جریان برش متعدد (لہہ نتاط ساری اسے (فرض میں متعدد))

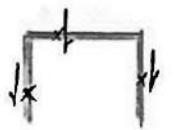

$$q_u^s = \frac{P_u}{e} = \frac{P_u}{500 \text{ mm}} \text{ N/mm}$$

کام ۲) محسوس جریان تنس کی نامی لزخس.

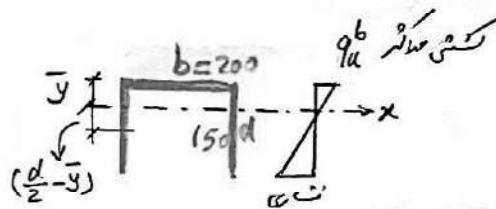

تے ہے مقطع تیر دنظر مقدمہ متعدد میں جوسی دیکھائی با طول جوس کے  
چشم ہوں گے

$$\bar{y} = \frac{b \times 0 + 2 \times d \times d/2}{b+2d} = -\frac{d^2}{b+2d} = 45 \text{ mm}$$

$$\tilde{I}_y = b \times \bar{y} + 2 \left[ \frac{1}{12} d^3 + d \times \left( \frac{d}{2} - \bar{y} \right)^2 \right]$$

$$\tilde{S} = \frac{\tilde{I}_y}{\bar{y}} = \frac{2bd + d^2}{3} = 27,500 \text{ mm}^2$$

$$q_u^b = \frac{M_{ux}}{\tilde{S}} = \frac{P_u \times e}{\tilde{S}} = \frac{P_u \times 60 \text{ mm}}{27,500} = 2.182 \times 10^{-3} P_u \text{ N/mm}$$

اس سے مقطع کیسی:

$$q_u^{total} = \sqrt{q_u^s^2 + q_u^b^2} = 2.96 \times 10^{-3} P_u \text{ N/mm}$$

کام ۳) محسوس جوس کی نامی لزخس:

$$\phi r_n = 0.75 \left( \beta \cdot F_{n\omega} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} D \right) \rightarrow \boxed{\phi r_n = 891 \text{ N/mm}}$$


$$q_u^{total} = 2.96 \times 10^{-3} P_u \leq \phi r_n = 891$$

کام ۴) ترد:

$$\Rightarrow \boxed{P_{umax} = 301,014 \text{ N}}$$

نوبت (۱۰-۳-۹-۴) بحث ۱۰ : نواعی تاشد پذیر اجرای اتصال دهنده و مسائل اتصال

مثال ۲۰ برای اتصال حوشی ت درجه سنه برس کاری و معارض کشته را ترک کنیم.

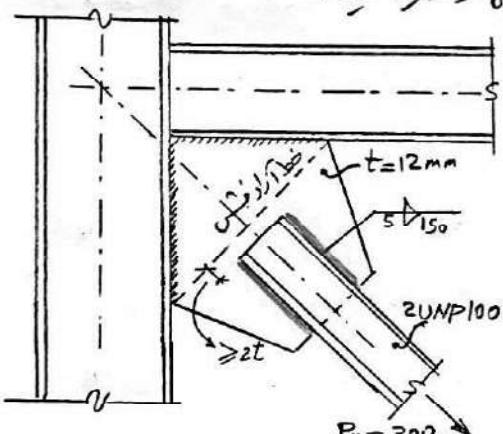

فولاد صفره لرنسیع (F\_u = 360 MPa, F\_y = 235 MPa) S235

الف) ترک برس کاری.

$$P_u \leq \phi R_n$$

$$\phi = 0.75$$


$$R_n = \min \begin{cases} R_{n1} = 0.6 F_u \cdot A_{nv} + U_{bs} F_u \cdot A_{nt} \\ R_{n2} = 0.6 F_y A_{gr} + U_{bs} \cdot F_u \cdot A_{nt} \end{cases}$$

دستگاه حوشی است و چون  $F_y < F_u$  است، برابر با  $R_{n1}$  کوچکتر است  $R_{n2}$  و تعیین کشته است.

$$A_{gy} = 2 \times 150 \times t = 2 \times 150 \times 12 = 3600 \text{ mm}^2 \quad A_{nt} = A_{gt} = 100 \times 12 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$R_n = R_{n2} = 0.6 \times 235 \times 3600 + 1.0 \times 360 \times 1200 \rightarrow R_n = 939.6 \text{ kN}$$

$$P_u = 300 \text{ kN} \leq \phi R_n = 0.75 \times 939.6 = 705 \text{ kN} \quad O.K. \checkmark$$

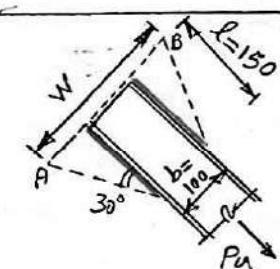

ب) ترک عادت ششی (در عرض موثر و تیمور استفاده شود).

$$W = b + 2l \operatorname{tg} 30^\circ = 100 + 2 \times 150 \times \operatorname{tg} 30^\circ = 273 \text{ mm}$$

$$R_{nt1} = F_y (W \cdot t) = 235 \times (273 \times 12) = 770 \text{ kN}, \phi t_1 = 0.9$$

$$\phi t_1 \cdot R_{nt1} = 693 \text{ kN}$$

$$R_{nt2} = F_u (W \cdot t) = 360 (273 \times 12) = 1179 \text{ kN}, \phi t_2 = 0.75$$

$$\phi t_2 \cdot R_{nt2} = 884 \text{ kN}$$

$$\phi R_{nt} = \min \{ \phi t_1 \cdot R_{nt1}, \phi t_2 \cdot R_{nt2} \} \rightarrow \phi R_{nt} = 693 \text{ kN}$$

$$P_u = 300 \text{ kN} \leq \phi R_{nt} = 693 \quad O.K. \checkmark$$

کسری:

مثال ۲۱. در مثال قبل آنکه  $P_u$  بحدود است  $\phi R_{nt}$  در اتصال را ترک کنیم.

مقادیر طول آزاد کشی و زانه:  $l_1 = 120, l_2 = 230, l_3 = 160 \text{ mm}$

$$l = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{3} = 170 \text{ mm}$$

$$\lambda = \frac{k \cdot l}{r} = \frac{1.2 \times 170}{0.3t} = \frac{1.2 \times 170}{0.3 \times 12} = 56.7 \geq 25 \rightarrow \text{کسری شد}$$

$$\lambda = 56.7 \xrightarrow{\text{فرمایه}} f_{cr} = 200.2 \text{ MPa}$$

$$P_n = f_{cr} \times (W \cdot t) = 656 \text{ kN} \rightarrow P_u = 300 \text{ kN} \leq \phi P_n = 0.9 \times 656 = 590.4 \quad O.K. \checkmark$$

